

בטיחות בעבודות קידוח

בעבודות קידוח נגרמות פגימות חמורות על-ידי:


- ♦ תפיסת השער בಗלים, ברציפות הכוש, בתפסנית או במקדח;
- ♦ הסתמכות של כפפות, שרולרים ורפואיים, תחבשות וטבעות, בעיקר בקצתה המקדח;
- ♦ השתחררות וסיבוב מהיר של העובד, כתוצאה מדפינה לכיוו;
- ♦ היתפסות שבבים ארוכים על המקדח המשוטב וסיבובם יחד איתנו.

ניתן למנוע תאונות על-ידי:


- ♦ מגון ייעיל של חלקיים נאים;
- ♦ דפינה בטיחותית של העובד;
- ♦ הדרכה ופיקוח על התנהגות בטיחותית של העובדים.

מיגון


רוב התאונות הנגרמות על-ידי המקדח הן תוצאה של נגעה בקצתה המקדח. נגעה זו עלולה להתרחש כאשר המקדח מורם למצבו העליון, הבלתי פועל, והעובד מסיר את העובד או רותם או מכוען עובד חדש. לכן ניתן להתקן מגן על המקדח, מבלי שהמגן יפריע לעבודה, על ידי מיגון במצב העליון או בצורה אחרת, ראה איורים 61, 62, 63-1 64-1.

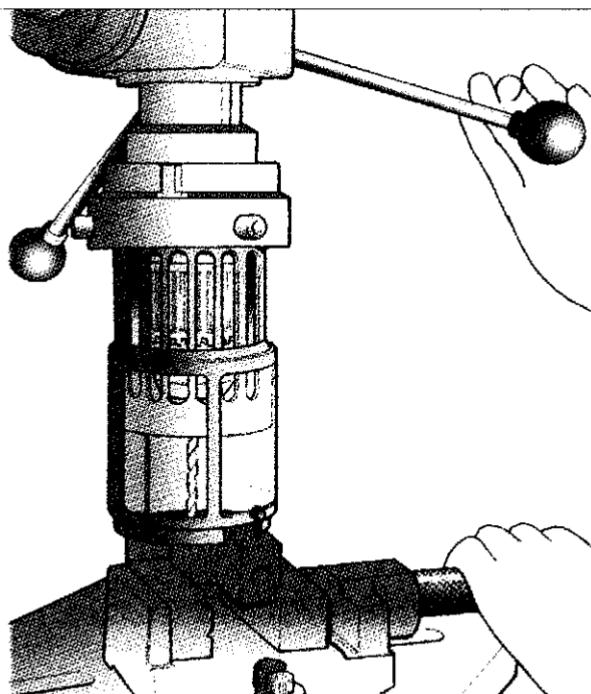


איור 61: מגן מתכוון, חלקו התחתון עשוי מפלסטיק שקוף

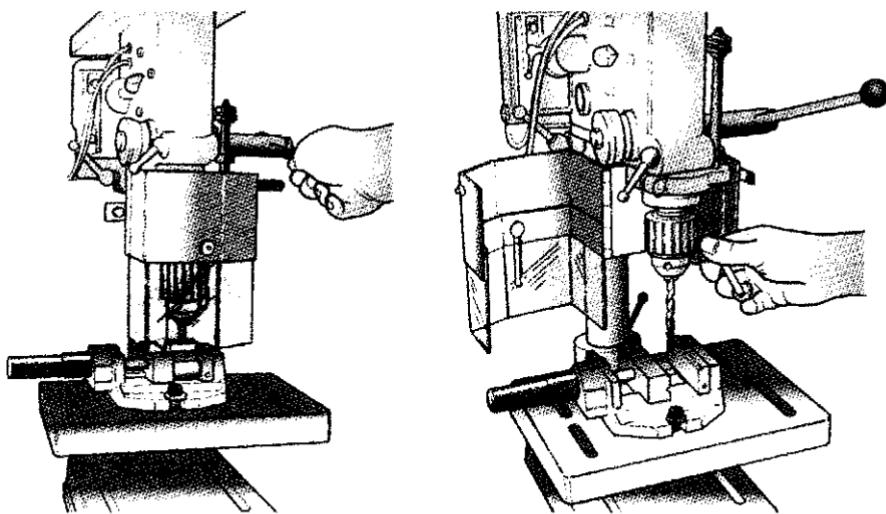

איור 62: מגן נפתח, עשוי בחלקו העליון מפח ובחלקו התחתון פלסטיק שקוף המגן מורכב על גבי ציר, המאפשר פתיחה לצורך החלפת מקדח.

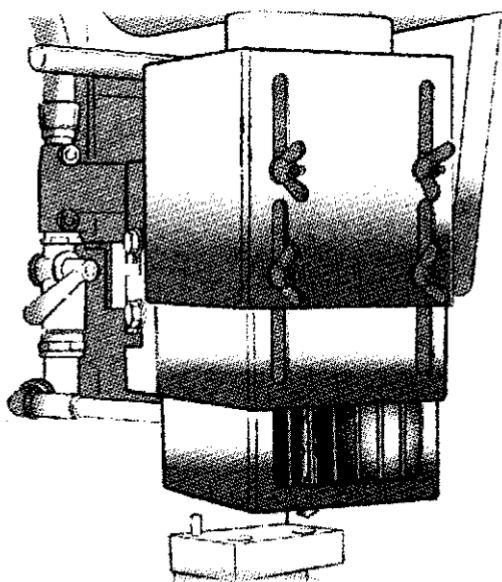


איור 63: מגן עשוי שלושה חלקים מפח החלק התחתון בעל חריצים, המאפשרים ראייה. שלושת החלקיםמאפשרים Ciונון הגובה הכללי של המגן.

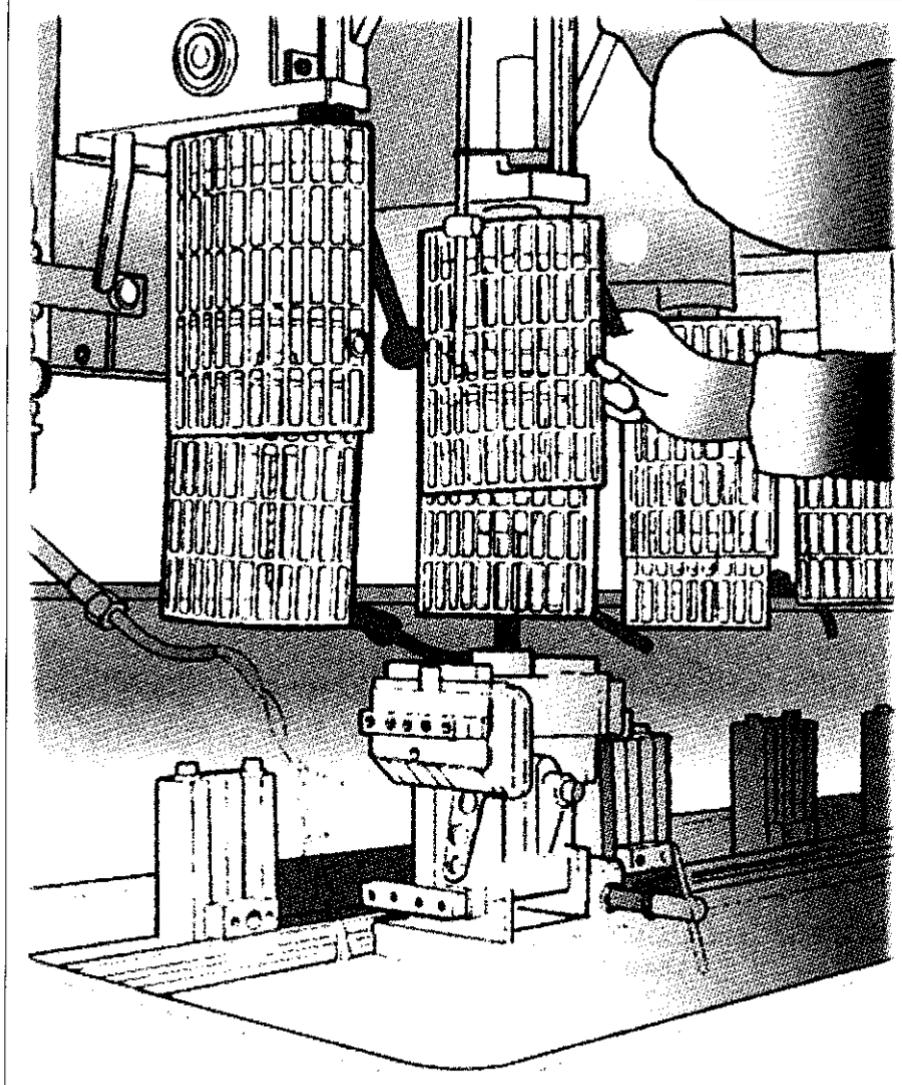

איור 64: מגינים של סוללת מקדחות

כאשר על אותו עובד יש לבצע מספר קידוחות, העובד הרתום במתיקן הדפינה מועבר ממקדחה למקדחה, לאורך מסילה.

המקדחים השונים נמצאים במצב עליון, מאחוריו מגן קבוע, עד שמנגיע תורם לקדוח. במקדוחה, המבצעת סדרת פעולות באופן אוטומטי NC – ו-CNC, ניתן לסגור את המקדחה בחלל סגור, עם דלת שקופה, המהוות מגן משולב.פתיחה הדלת צריכה להפסיק את סיבובי כוש המקדחה ולמנוע הפעלה מחדש, כל עוד הדלת פתוחה, ראה איור 65.

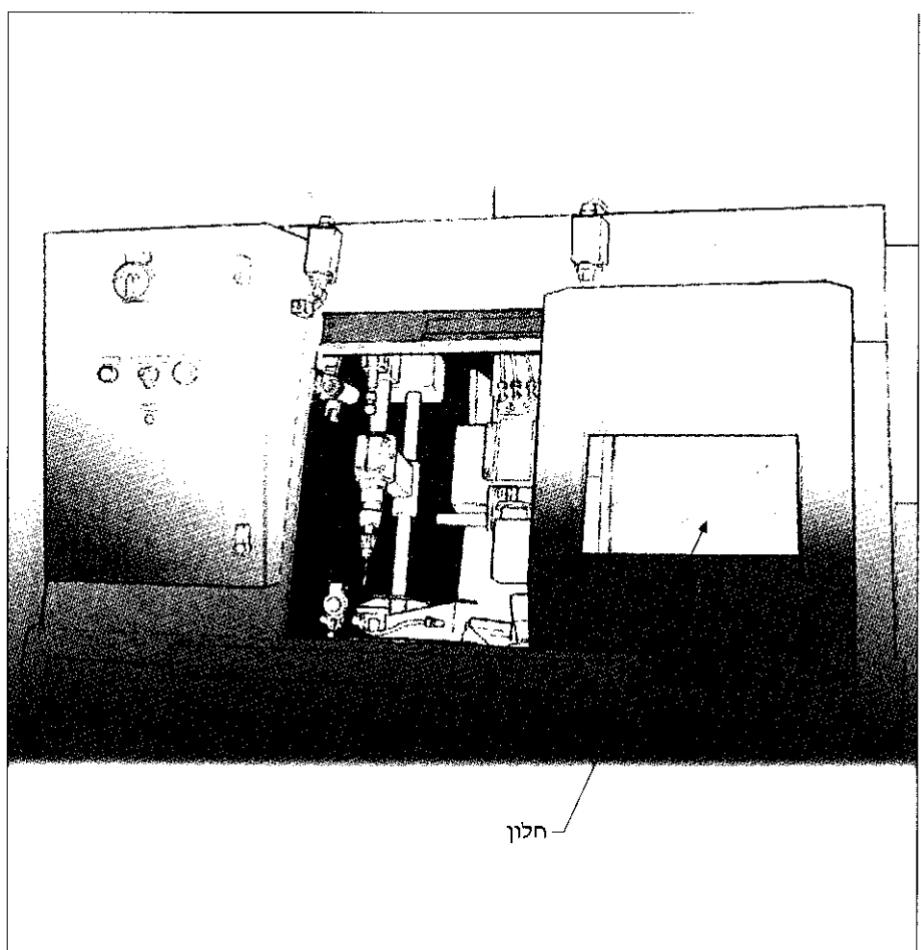


איור 65: מקדחה CNC, בעלית דלת-מגן משולב

קיימות מקדחות גדולות מאד, המופעלות מרוחוק. מאחר והעובד נמצא רחוק ממקום העבודה, ניתן להתייחס אליו כ"מקומות בטוח".


יחד עם זאת, יש לזכור בחשבון אפשרות שהעובד יתקרב כדי לצפות בפעולות המקדחה או כדי לסלק שבבים בעוד המכונה פועלת. אם אפשרות כזו קיימת, יש לצידם את המכונה במגינים.

התקן מופעל מגע (התקן היתקלות)

לעתים קיים קושי להתקין מגן, במיוחד במקרים רדייאליות ובמקדחות גדולות. במקרים כאלה אפשר להשתמש ב"התקן מופעל מגע", ראה איורים 66 ו-67. כל מגע הגורם לתזוזת הרכיב המפעיל, גורם לעצירה מיידית של סיבובי המקדחה. אם העובד יגע ברכיב המפעיל, הח騰 יעצור את המקדחה וימנע תאונה. אם העובד יגע במקדח ותהיה תפיסה של בגד או שיער או תכשיט, המשיכה של חלקי גופו על-ידי המקדח תיגרום לנגיעה ברכיב המפעיל. כמובן, תהיה תאונה, אך הנזק עשוי להצטמצם.

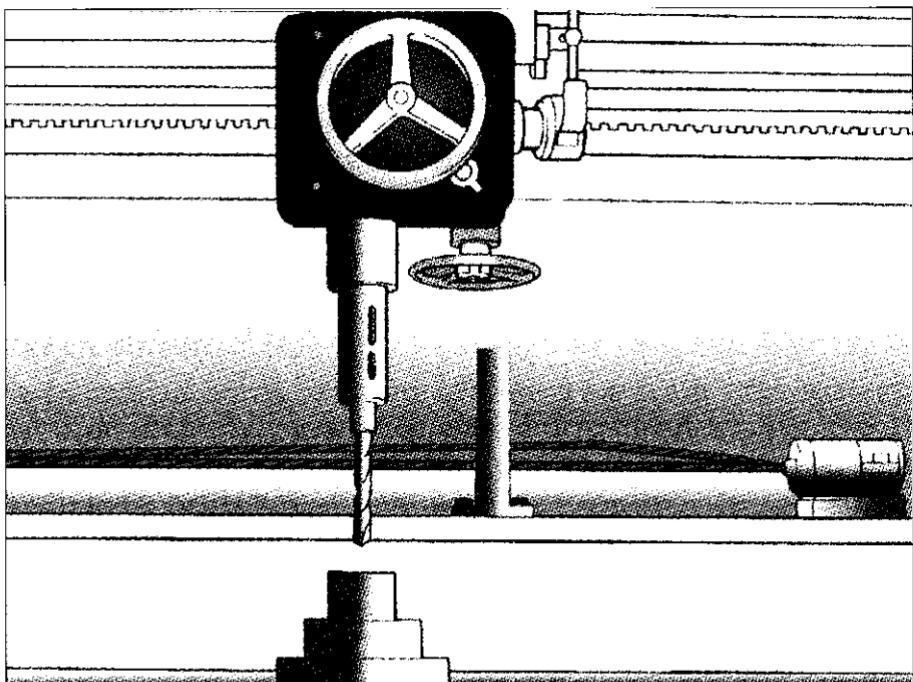

איור 66: תיל אופקי, מפעיל התקן מופעל-מגע, במקדחה אנכית

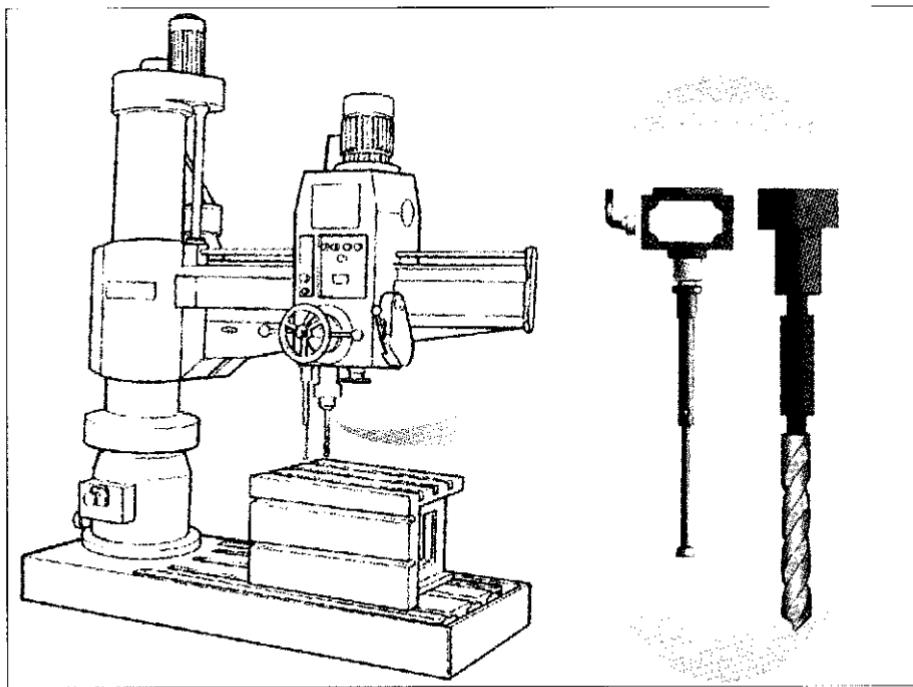

איור 67: אכבע טלסקופית, המפעילה התקן מופעל-מגע, במקדחה רודיאלית. המרחק בין המקדח והאכבע לא יעלה על 75 מ"מ

יש להציג, שהתקנים הנילאים יכולים למונע תאונה. מטרתם למונע או לצמצם פגיעה בעובד, על-ידי עצירה מהירה של החלקים המסתובבים.

התקן מופעל-מגע כולל שלושה רכיבים:

- ♦ הרכיב המפעיל, הבא בגע עם העובד לפניו או בשעת תאונה;
- ♦ יחידת בקרה;
- ♦ מעוזר.


מערכת ההנעה

מערכת ההנעה של מקדחה כוללת גלים, גלגלי שינויים ו/או רצועות. חלקים מכונה אלה יוצרים, תוך כדי סיבובם, נקודות צביטה, שעילותות לגרום לתאונה. אם הגישה למערכת ההנעה דרושה לעיתים רחוקות – רק לצורך תחזקה, יש להתקין מגן קבוע, שניון, להסורה בעורף מפתח מיוחד. לעומת זאת, אם יש צורך בגישה_TD> – למשל החלפת מהירות במספרת רצועות, דרוש מגן מושלב חשמלית עם מנוע המקדחה. הסרת המגן חייבה להפסיק את פעולת המקדחה ולא לאפשר חידוש הפעולה, לפני הצבת המגן.

דפינת העובד

אין להזיק את העובד ביד, בשעת קידוח. דפינה נכונה של העובד לשולחן המקדחה או בתוך מתיקון, הרתום לשולחן, חשובה מאוד גם לצורך ביצוע מדויק של הפעולה וגם מבחינה בטיחותית. דפינה נכונה, מבחינה בטיחותית, הוא דפינה המונעת תזוזת העובד או השחררותו וסיבובו בשעת העבודה.


לצורך דפינה משתמשים במלחצי קדיחה או במלחצאות או בתומכים בצווף בורג. בשימוש במלחצאים יש לרתום אותם לשולחן המקדחה. לרთימות גופים גליליים יש להשתמש בחניון האופקי או בחניון האוכני שבלחבי המלחצאים, ראה איור 68.

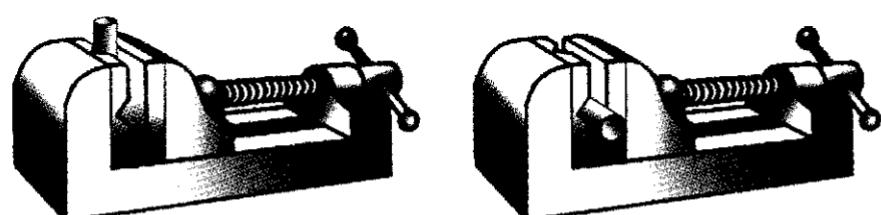

איור 68: מלחצי קדיחה, בעלות לחנים מותאמות לדפינת גלילים

בשימוש במכשירים יש להשווות את גובה התומך לגובה העובד או הנקרה בעובד, המשמשת לרתימה. הבורג צריך להיות קרוב ככל האפשר לעובד ורחוק מהתומך, לשגת כוח הידוק מירבי. ראה איור 49.


ניתן לכוון את גובה התומך על-ידי שימוש בתומכים בעוביים שונים או על-ידי תומכים בעלי ברגי ציונו או על-ידי תומוכים מדורגים, ראה איור 69.

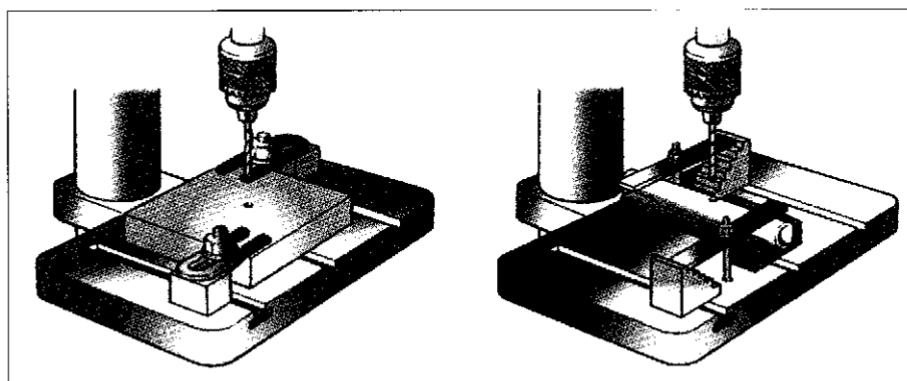

איור 69: תומוכים בעלי עובי קבוע ותומוכים מדורגים

רתימה במלחצאות נעשית על-ידי סגירה ידנית (ולא על-ידי מפתח), ראה איור 70. לכן אמצעי זה אינו מתאים לייצור בכמויות גדולות (בגלל עייפות היד) או לקידוח בקוטר גדול, המפעיל כוחות גדולים על העובד.

בכל מקרה יש לוודא שבגמר הקידוח, המקדח העובר את העובד לא ימשיך לקידוח במלחצאים או בשולחן המקדחה. ניתן להשיג זאת על-ידי אחד האמצעים שהמשם:

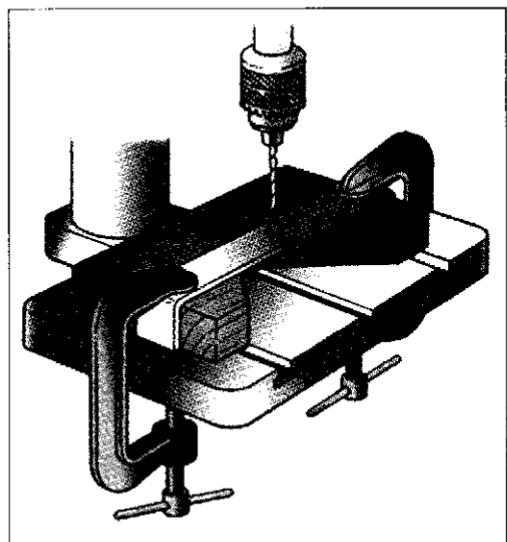


איור 70: ריתום עזרות מלחצאות

- ♦ שימוש במעצור ירידה, המונע המשך ירידת הכוח;
- ♦ מיקום המקדח מעל קדח שבשולחן המקדחה;
- ♦ הנחת חתיכת עץ מתחת לעבוד. במקרה כזה יש להבטיח שהיא לא תסובב על-ידי המקדח.


רתימת המקדח

השארת המפתח בתוך התפסנית והפעלת המקדח יגרמו להעפת המפתח. התוצאה עלולה להיות פגעה בעיניים או בפנים. לכן הידוק המקדח בתוך התפסנית צריך להתבצע בעורת מפתח מיוחד, בטיחותי, הנשלף מהתפסנית לאחר ההידוק או הפתיחה. ראה איור 71.

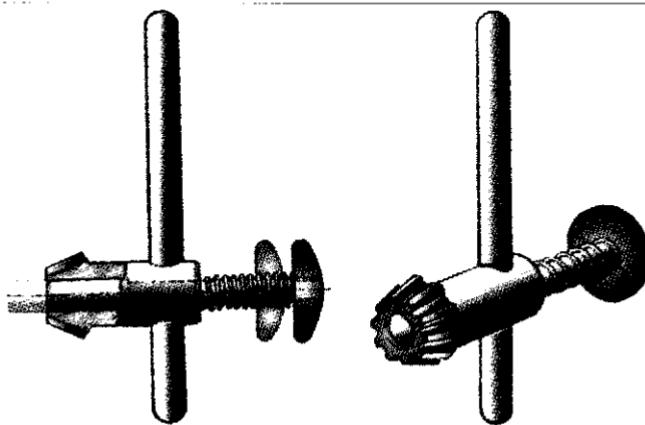

איור 71: מפתח תפסנית בטיחותי

לחיצת הפטירה שבקצת הפין, נגד הקפץ, מאפשרת הכנסת הפין לתוך אחד הקדחים בתפסנית. במצב זה ניתן לסגור או לפתוח את התפסנית. בסיום הפעולה הפטירה משחררת, הפין יוצא מהקדח והמפתח נלקח – או נופל. מקדח גודל הינו בעל קנה קווי ונתרכז ישירות לתוך הקדח הקווי של החוש. שליפת המקדח נעשית באמצעות טרי, ראה איור 72.

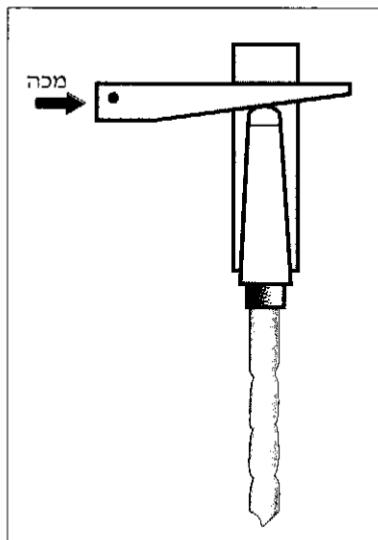

איור 72: שליפת מקדח בעל קנה קווי

שליפת מקדח בעל קנה קוויי בעזרת טרייז ופטיש אינה אפשרית להחזיק במקדח. נפילתו עלולה לפצוע או לפגוע את אצבעות היד (אם מנסים לתפוס את המקדח בשעת הנפילה). כמו כן קיימת אפשרות של נפילת המקדח על רגלי העובד. זהו מצב מסוכן, במיוחד במקרה של מקדים גדולים מאד.


כדי למנוע את הסיכון, יש להניח לווח עץ מתחת למקדח ולקrab את שניים (על-ידי הורדת הכוש או העלאת השולחן) למוחק של 1 ס"מ לכל היוטר. נפילה מגובה כזה, על לווח עץ, אינה מסוכנת ולא תגרום נזק למקדח.

שבבים

שבבים על שולחן המקדח או במלחץ הקדיחה עלולים לגרום לדפינה רופפת ולשיחרוו העובד.

שבבים או לכלהן בתוך התפסות או על גבי המקדח עלולים לגרום לירitos א-מרכזי ואפשרות שבירת המקדח או השחרורתו.

סילוק השבבים חייב להעשות באמצעות מברשת בלבד. ראה איור 73.

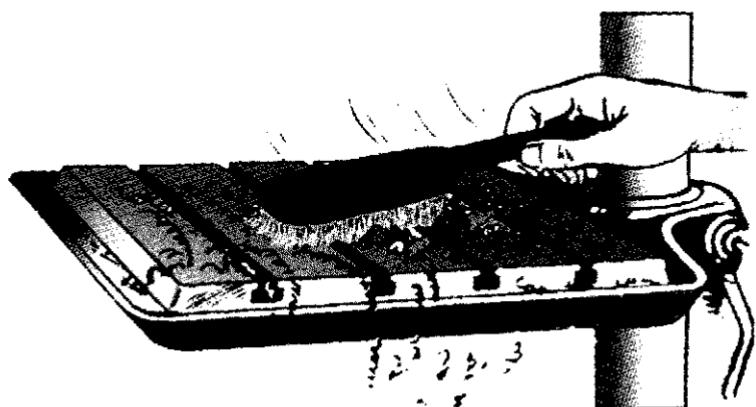


איור 73: נקיי השבבים – אץ ורוק באמצעות מברשת!

בשום אופן אין לנוקות את השבבים בעזרת אויר דחוס! נקיי כזה עלול לגרום להעפת שבבים לעיני העובדים אחרים ולפצעיהם. במקרה של עבודה עם נוזל קירור, יש לנוקות את השבבים לעיתים קרובות, כדי למנוע סתיימת פתח הניקוז בשולחן. סתיימה כזו עלולה לגרום לשפיכת מי הקירור לרצפה וכטוצאה – לטכנת החלקה.

יש למנוע היוצרות שבבים ארוכים, העולמים להתלוף סביב המקדח ולהסתובב אליו – ובכך ליטכן את העובד ואת הסובבים אותו. ניתן לעשות זאת על ידי הפסקה רגעית של הקידמה מדי פעם.

יש להימנע מסילוק השבבים בשעת פעולה המקדח. אם הכרחי לעשות זאת, יש להשתמש בוים מיוחדים למטרה זו, ראה איור 28.


במכונות CNC גודלות קיים מתנקן מיוחד, לסלוק אוטומטי של השבבים, ראה איור 74.

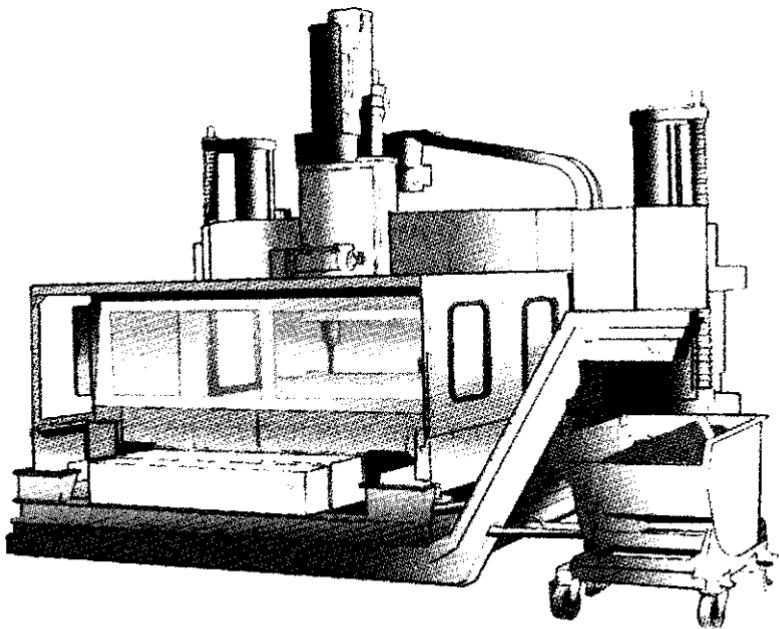

איור 74: מכונת CNC בעלת מתקן לסלילוק אוטומטי של השבבים


תאונות עבודה

האיורים שהמשק מראים תאונות שלא היו נגרמות, אילו העבד נהג לפי כללי הבטיחות.

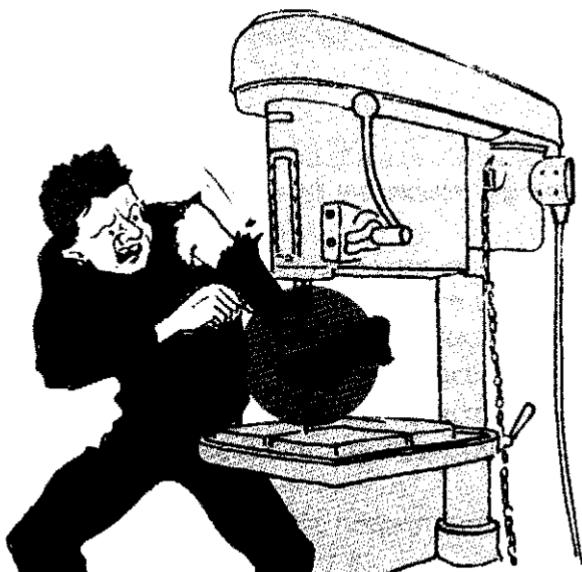


איור 75: ניקוי בזמן שהכוש מסתווב. השרול נתפס בכווץ.
תוצאה: שבר ביד

איור 76: מלחצים לא רתומות לשולחן.
המקדח "נתקע" בחומר וסובב את המלחצאים
יחד אחד.
תוצאה: מעicit אכבע

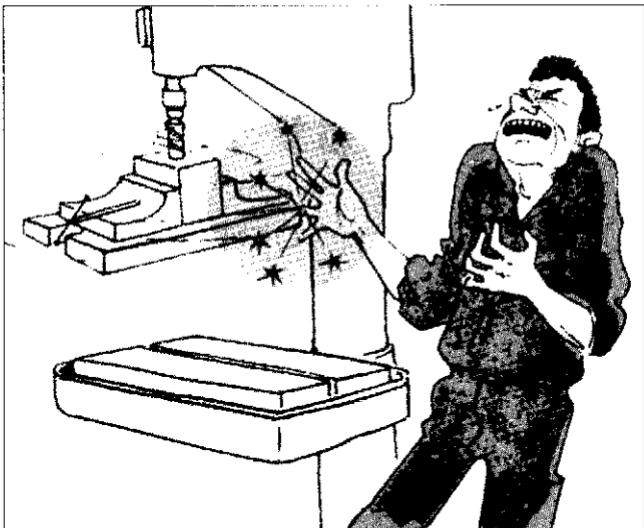

איור 77: צעיף רפואי נתפס במקדח
ברגע שהעובד התכוופף כדי להבייט
מקרוב בקידוח.
תוצאה: פצעי חנק בצוואר
ופצעים פתוחים

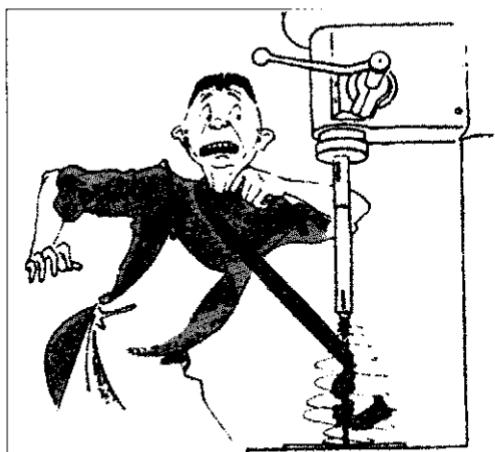

איור 78: שיירר ארד
לא כיסוי, נתפס
במקדח מסטובב.
תוצאה: תלישה של
חלק מעור הראש

