

בטיחות בשיטות ריתוך חשמלי

ריתוך חשמלי - כללי

ריתוך הוא איחוי בין שני רכיבים או יותר, העשויים ממתכת יסוד. איחוי זה נעשה בחום (ריתוך התכה) או בלחיצה (ריתוך בלחץ) או בשתי השיטות, כאשר שפوت המתכוות במצב מותך, בעזרת מתכת מילוי, שנקודת היתוכה שווה בקרובה לו של מתחת היסוד, או ללא מתחת מילוי (ראה איור 1).

טיפות המתכוות המותכוות עשוויות להגיע לטמפרטורות של יותר מ-1500 מעלות צלסיוס, עובדה המחייבת הגנה מתאימה הן מפני הסכנות הנובעות ממוקור החום שהן מהוות, והן מפני "גיצים" (טיפות מתכת נזילות הניתזות מפני המתכוות) המהוויות סכנה הן לרתק והן לסביבה (כוויות, שריפות).



איור 1. סכימה של ריתוך התכה

בריתוך חשמלי משמש זרם חשמלי (זרם ישיר או זרם חילופין, בהתאם לשיטת הריתוך) כמקור אנרגיה לחימום המתכוות והתק坦. בכך יש שתי שיטות עיקריות:

- א. שיטות בהן נוצרת קשת חשמלית.
- ב. שיטות בהן הזורם העומד במתכוות מחממן כפי שמתחמס גוף הלחת בתנור, כולם עקב התנגדותן החשמלית.

המעגל החשמלי המשמש לritaוך מתוכנן כך שלא יפגע ברתק; עם זאת, שימוש לא נכון או פגמים שונים בעליווים להיות קטלניים.


בשיטות הקשת החשמלית מתחוויה הקשת בין המתכוות המרותכות לבין אלקטродזה כלשהי שיכולה להיות "אלקטродזה מצופה" מתכללה, תיל מתכללה או אלקטродזה בלתי מתכללה. (מתכללה - ניתכת והופכת למתחת המוסיפה).

הואיל ואין לחשוף את המתקנות הנזוליות לאטמוספירה מסיבות מטלורגיית, יש להגן על הקשת ועל אמבט הריתוך על-ידי גזים אדיישים או פעלילים, המסופקים לרוב מגלי נזול הנמצאים ליד הרכבת. גזים אלה, יחד עם אדי מתקנות המתהווים עם הרכבת, עלולים להזיק לבריאות ויש לנוקוט אמצעי מגן מתאימים. כן יש להגן על גלילי הגז ועל מערכות החלוקה שלהם מפני שבר עקב נפילה, או נזקים עקב חימום יתר ומגע בראשת החשמל. הקשת עצמה מקרינה אור חזק מאוד המכיל קרניים אינפרא-אדומות ואולטרה-סגולות. גם מפני קרניים אלו יש להתגונן, וגם להגן על הסביבה.


הפעלת כמויות חום גדולות מהדרוש לריתוך תביא לחיתוכן של המתקנות תוך הישפכות הנזול. מובן, ככל סכנות הריתוך קיימות גם בעת החיתוך, ולרוב בחוריפות רבה יותר.

דוגמה למערכת ריתוך בקשת

הרכבת מתחברת לרשת החשמל ומשנה את מתח הרשת למתח הדרוש להצתה הקשת ולקיומה במשך הריתוך. היא מספקת את הזורמים (הגבוהים יחסית, מאות אמפרים) לקשת הריתוך. באינר 2 מפורטים הרכיבים העיקריים של המערכת. באינר 3 ניתנת המבנה הסכימטי של הרכבת.

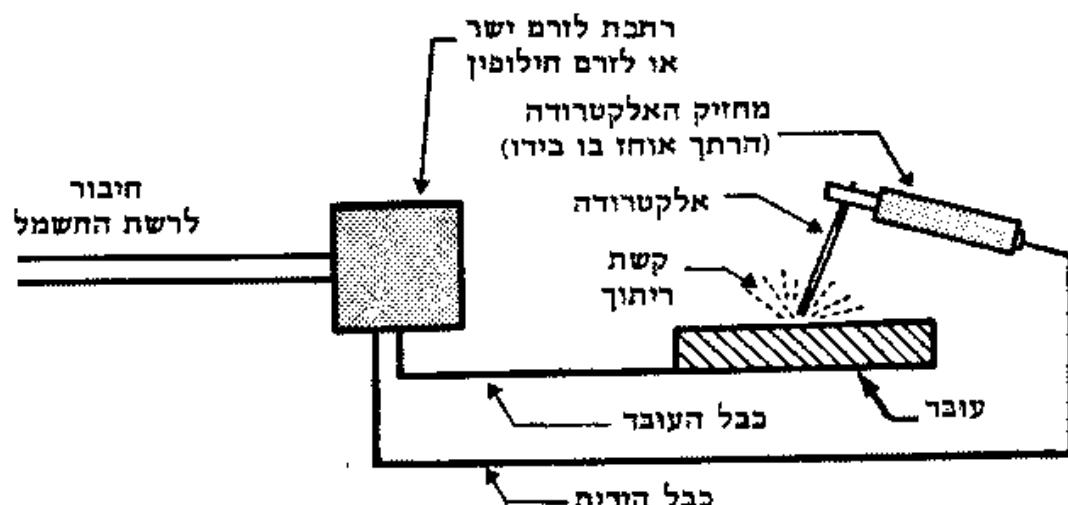

איור 2. רכיבים של מערכת ריתוך באלקטרוזודות

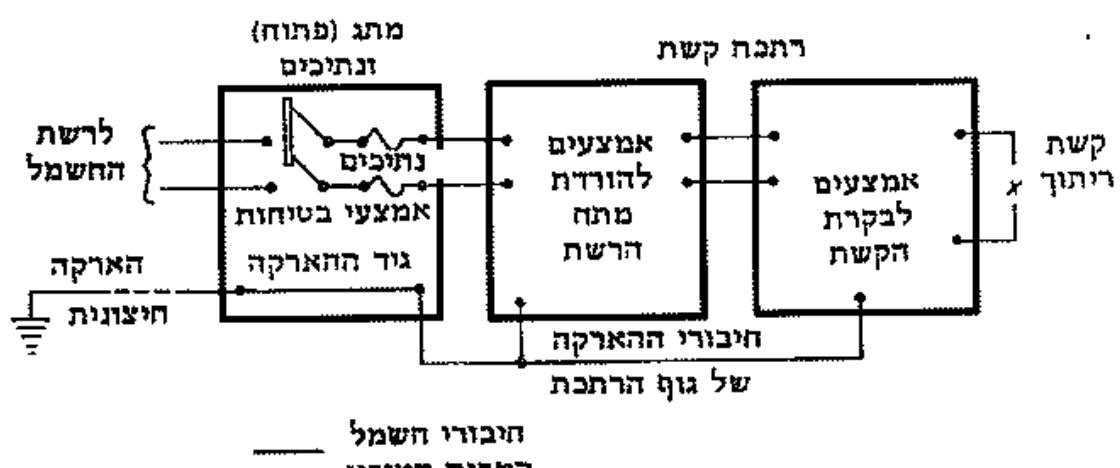


איור 3. סכימה של רכיבי רשתת המתחברת לרשת החשמל

ריתוך באלקטרודות מצופות

בשיטת זו מותך העובד על-ידי קשת חשמלית הבוערת בין אלקטרודה הניצכת אף היא ומהווה חומר נוסף. האלקטרודה בנוי מתיל ליבת מתכתי מצופה בחומרים המספקים אווירה מגינה לאmbט הריתוך ולקשת, חומרי סגסוג לעובד וחומרים אחרים לפי הצורך (כגון דבקים וצבע), ראה איור 4.

האנרגיה החשמלית מסופקת מרתכת, שהיא ספק זרם חשמלי. מתח המעגל הפתוח הוא 70 וולט (ולעתים הוא מגיעה ל-100 וולט), ומתח העבודה נע בתחום שבין כ-15 וולט לכ-40 וולט. זרמי הריתוך נעים בין כ-20 אמפר לכ-600 אמפר. כבל הידית, מחזיק האלקטרודה, כבל העובד והצבתית לחיבור אל העובד משלימים את המעגל החשמלי - ראה איור 2.

הרתק מצית את הקשת על-ידי מגיעה בעובד בקצה האלקטרודה. החום שנוצר על-ידי הקשת מתייך את העובד ואת קצה האלקטרודה, ונוגמת ההיתוך שנוצרת מובלת על-ידי הרתק, המוביל את האלקטרודה, לאורך תפָר הריתוך.

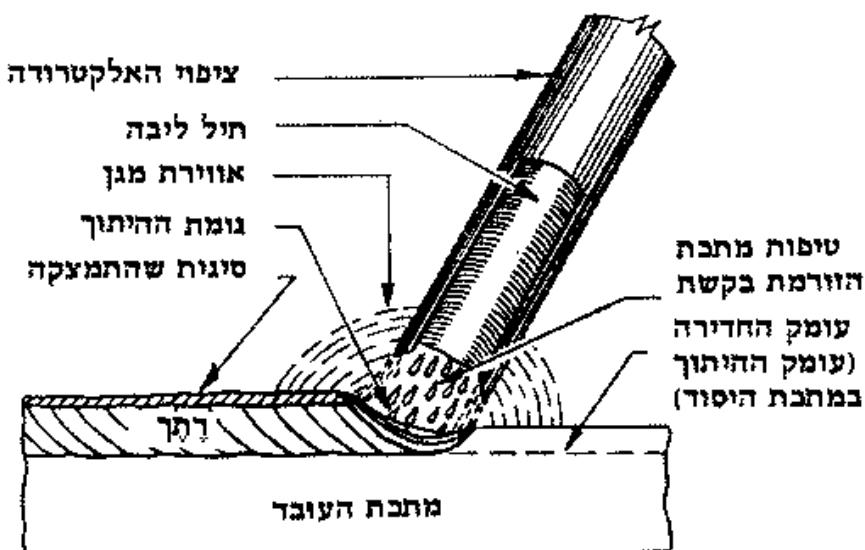


איור 4. סכימת הריתוך באלקטרודה מצופה

סיכום ואמצעי בטיחות בריתוך חשמלי באלקטרודות מצופות

המעגל החשמלי

הריתוך החשמלי יכול להתבצע הן בזרם ישיר והן בזרם חילופין. לאחר שקשה יותר לאדם להינתק ממגע חשמלי בעל מתח חילופין כאשר ידו "נטפסת" בו מאשר ממגע בעל מתח ישיר, מומלץ להשתמש בזרם ישיר (גם סיביות טכניות הקשורות לטיב הריתוך מצביעות על עדיפות השימוש בזרם ישיר !) בעת ריתוך במקומות סגורים או רטובים, או במקומות בהם קיימת סכנת נפילה - הריתוך בזרם ישיר הוא חובה!

המתוך ברשת החשמל, שהוא לרוב 230 או 400 וולט (חילופין), אינו מתאים לרכיבים חשמליים ומסכן חייל אדם. אסור בהחלטת השימוש במכשירים, או בסילילים ואוטוטרנספורטורים לשם התאמת מתוך הרשות לריתוך, כי השימוש בכל אלה מסוכן ביותר. כל שניים לריתוך חייב להיות בעל שני סלילים נפרדים, שכן כל מגע ביניהם, וזאת כדי להבטיח שלא יהיה קשר בין מעגל הריתוך לרשת החשמל. (באיור 5 מוצגת המבנה של שניים לריתוך).

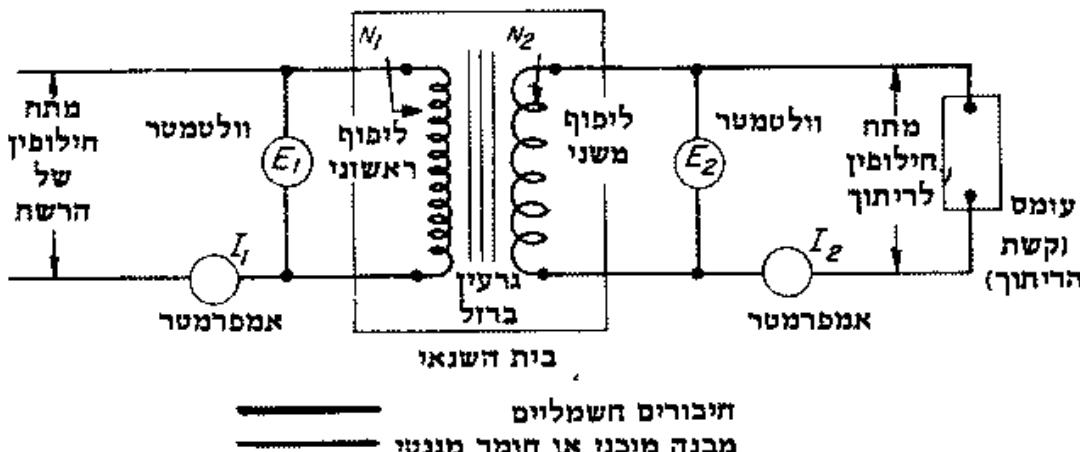

איור 5. מבנה עקרוני של שניים לריתוך

כדי לאבטוח את מעגל הריתוך מפני כל תקלה העולולה לגרום למתח הגבוה, שבסיד הראשוני של השנאי שמרתכת, להגיע אל העובך דרך כבלי הידית והעובד יש להאריך את מעגל הריתוך.قبل ההארקה צריך להיות בעל התנגדות נמוכה ויכולת להעביר זרם גבוה במיוחד מספקת (ראה טבלה להלן). חיבור قبل ההארקה למערכת ההארקה הקיימת במבנה או בשטח מספק את דרישת ההארקה. قبل זה צריך להיות מוגן מפני פגיעות מכניות.

נתונים לככלי ריתוך (אורך עד 20 מ')

זרם מרבי - אמפר	שטח חתך - ממ"ר
100	20
200	35
300	50
400	70
600	90

החשבות שנודעת לבבלי עובד מתאים ותקין ולהארקת עיבוד כהלכה מודגמת באירועים 6 ו-7.

באיור 6 נראה כבל עובד שנותק. עקב הניתוק חוזר זרם הריתוך במסלולים שונים שעיה שפיעולת הריתוך נמשכת:

- גיד הארקה של הרתכת עלול להתחמס ואף להינתק.
- שרשת ההרמה או כבל ההרמה יינזקו עקב היוצרות ניצוצות חשמליים בין חוליות השרשת או גידי הכבול. במקרה קיצוני ייקרעו הכבול או השרשת.
- שריפת גידי הארקה של כלים מיטלטלים, כמו דוחות-יד, משאיתה כלים אלה ללא הארקה על כל המשתמע מכך.
- נזקים עלולים להיגרם לצנורות מסוגים שונים (צנרת אוור, מים, הידראולית, קיטור וכו'). אם מדובר בצנרת להובלת חומרים דליקים תיתכן דליפתם והצטחים על-ידי ניצוץ.

באיור 7 נראה אותו מעגל ריאיון שבאיור 6, אך הפעם העובד מוארך. במקרה זה, כאשר יינתק כבל העובד ייפסק זרם הריאיון, הקשת תכבה ועובדת זו תסב את שימוש ליבנו של הרתך לחיפוי אחר התקלה, דבר שלא היה קיים במקרה הקודם. כבל עובד בעל התנודות גבוהה יגרום לתופעות דומות לאלו המתוארכות לעיל ללא כיבוי הקשת. מסיבה זו יש להשתמש לעבודות ריאיון בכבל בעל חתך מתאים, קצר ככל האפשר.


כמו כן אסור שזרם הריאיון יעבור דרך מיסבים (כבאונקליזר מהמוסבים, שולחנות סיבוב ממוסבים וכיו"ב).

חייב לא הדוק של הכבול לרתכת גורם להtanודות גמהה, וכתוואה מכח לחימום מקומי רב. מסיבה זו יש להקפיד על הידוק נאות. הדבר אמרו לגבי כל שאר החיבורים (צבתית לעובד, כבל צבתית וכבל לידית הריאיון).

МОובן, שאין להניח ידית ובה אלקטודעה על גבי מתחת מבודדת, היות שבמקרה זה אנו הופכים את המתחת ל"חיה" (כלומר בעלת מתח מעגל פתוח) כלפי העובד ומסכנים בכך את כל הנוגע בשני אלה בו-זמנית.


מסלולים אטמיים לזרם החומר שמקורו

(לאחר גירוק בבל עשבן)

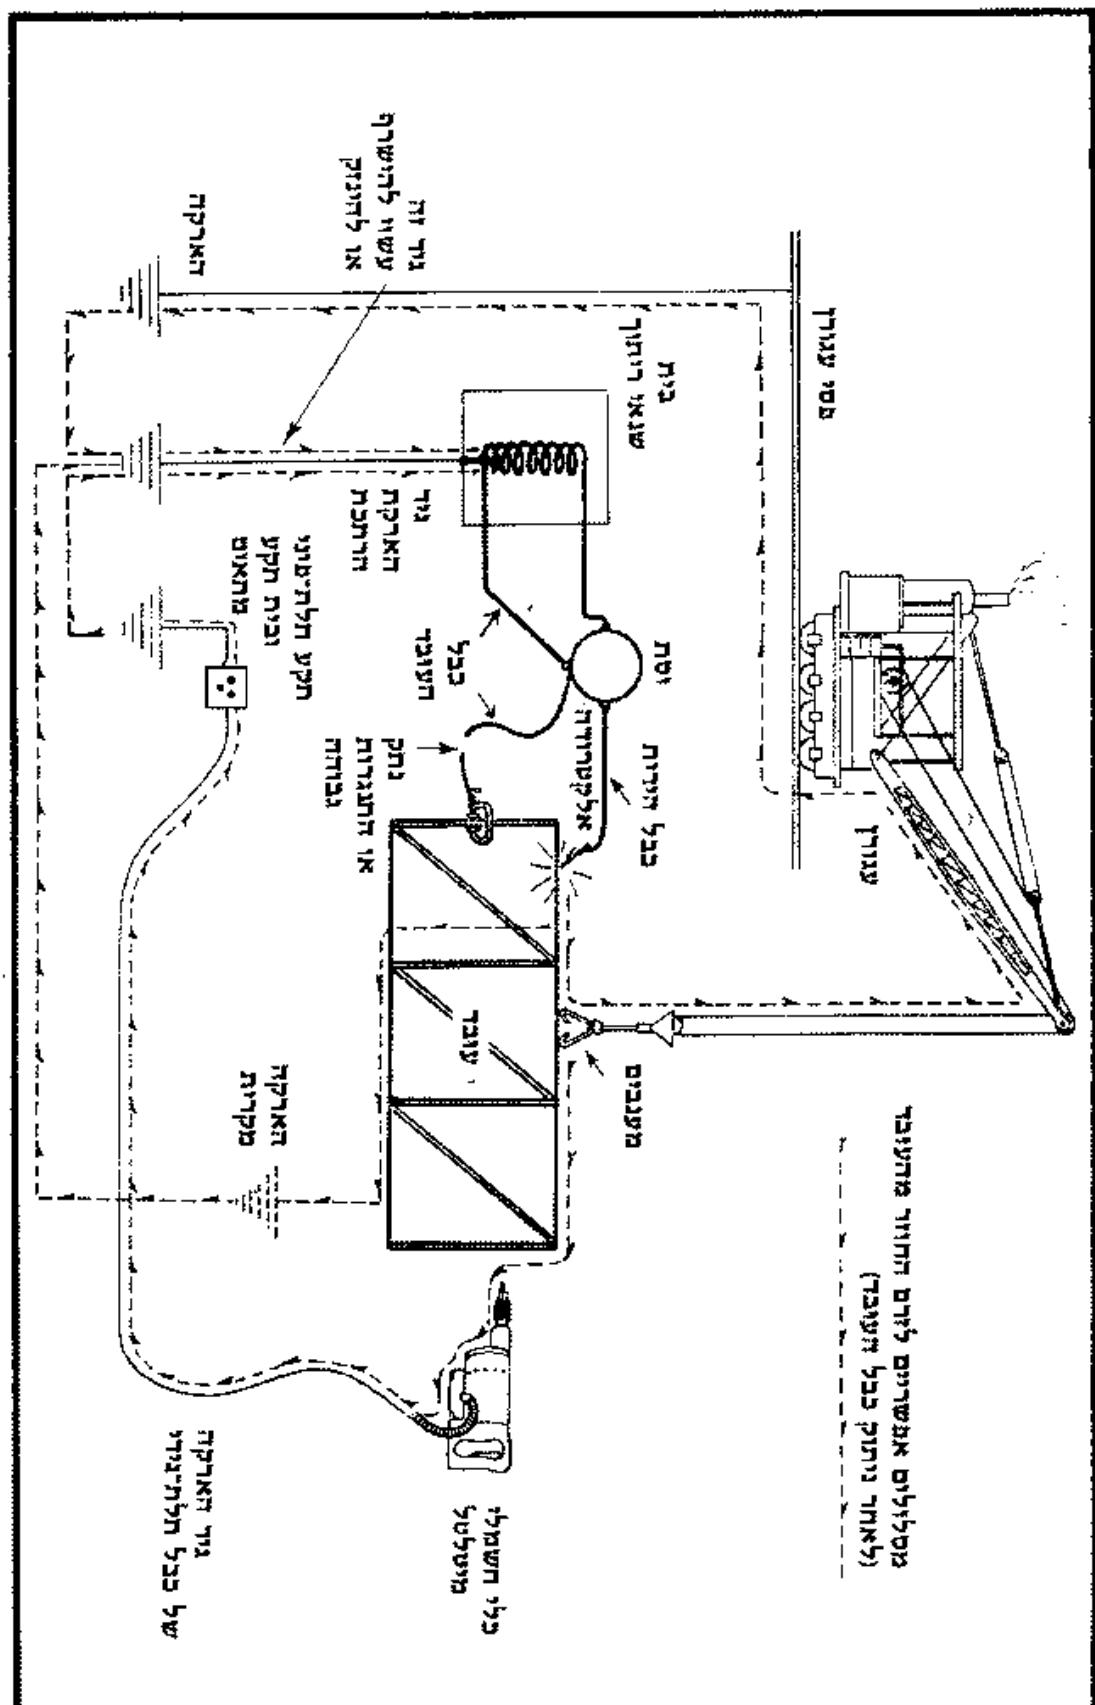

איור 9. פְּרָזְגָּלְדִּי בְּרוּגְלִינְסְּקִי וְעַבְדִּלְסִיךְ.

אייר 7. מעגל ריתון בפי באיר ג' א' העבד מוארק.

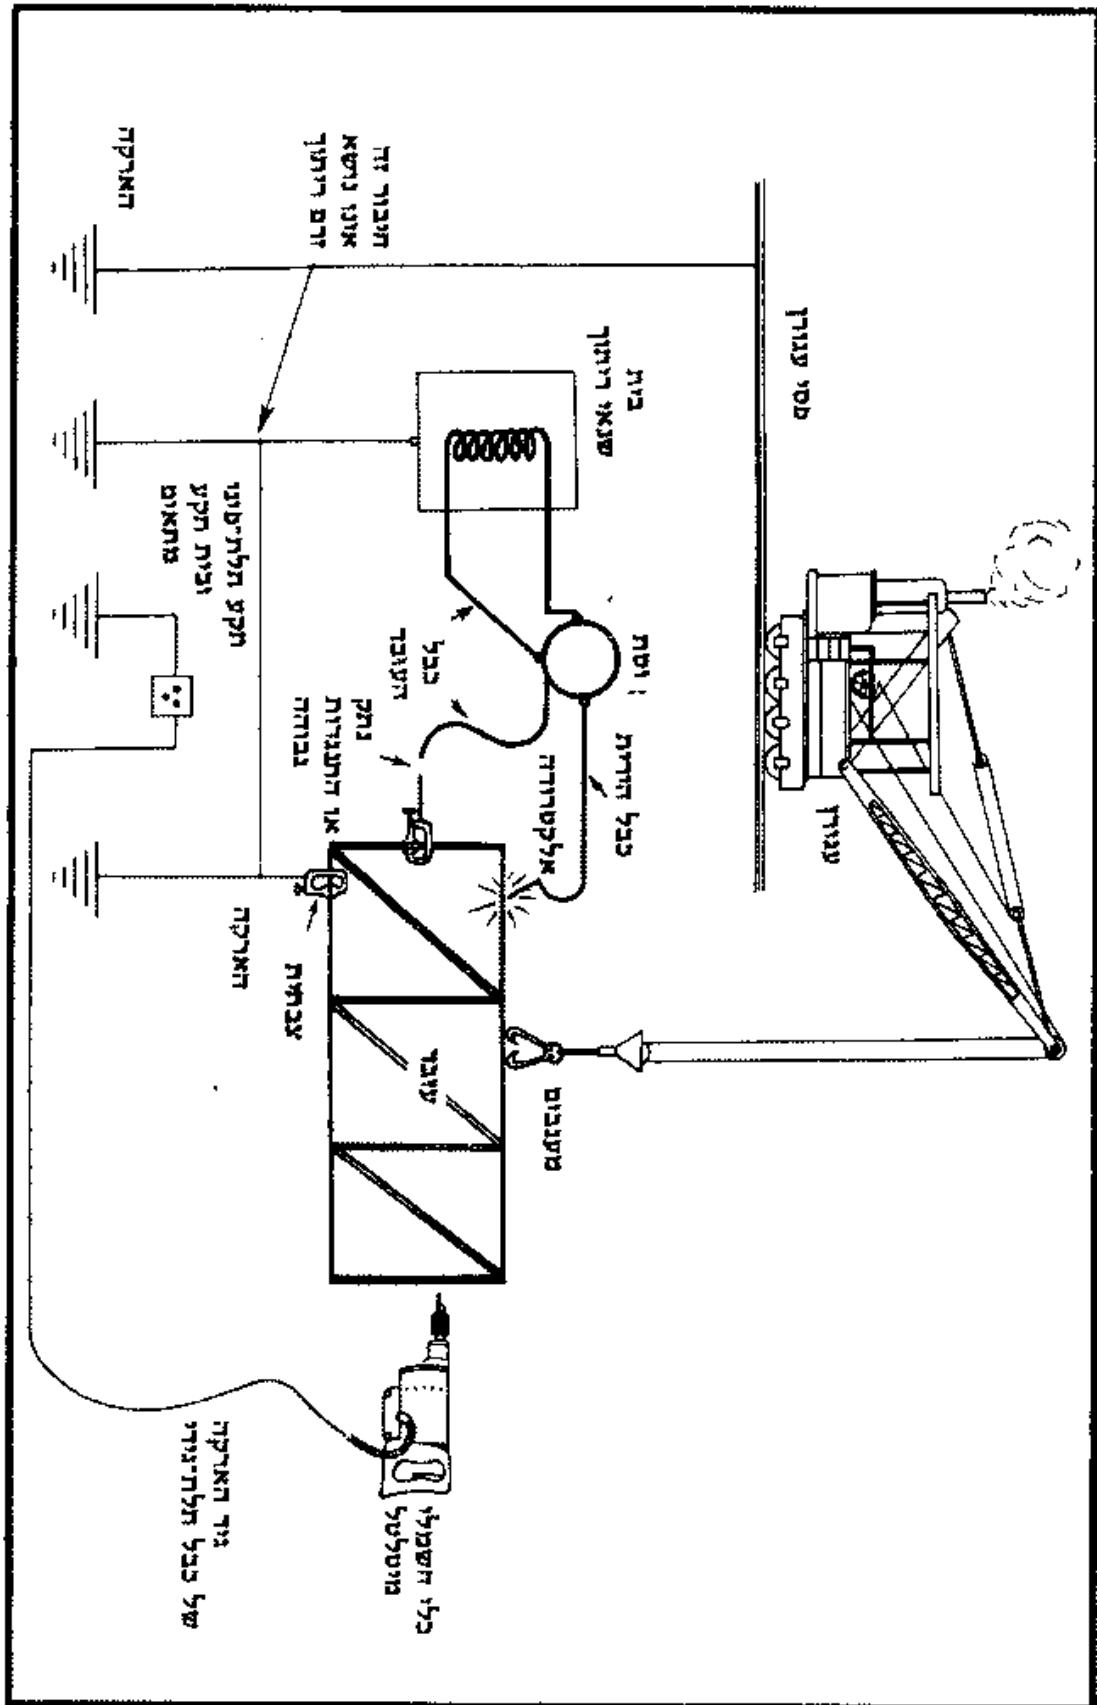


הرتכת עצמה חייבת להיות מוארקט. הארקה זו מבוצעת על-ידי גיד הארקה, המתחבר דרך התקע שבקצת הcabl הראשוני אל חיבור ההארקה שבבית-התקע שבקיור המבנה. יש להקפיד על תקיןותו של מסלול ההארקה כולם. כן יש לוודא, שככל חיבוריו התקע סגורים היטב. אסור למשוךocabl הראשוני כדי לשולף את התקע מבית התקע. פועלה זו עלולה לגרום לגיד ההארקה להשתחרר ולגעת בגיד המופע (פאוזה) ולהשמל בכך את גוף הרתכת.

תקן ישראלי 717 "מערכות ריתוך בקש חשמלית" קובע את שיטת הליפוף, המתחים הראשוניים, תחומי ההספקים, סימון הוויסות והוראות בטיחות שונות לבני מבנה הרתכת, שיעירנו:

- כל חלק המערכת, פרט לידיות הפעלה והcablים יהיו נתונים בתוך מעטפת יציבה, בעלת חוזק נאות, הבנויה מחומר בלתי-דליק ובבלתי-ספייג... שאין להסירה ללא עוזרת כלים.
- הדקי הכניסה (צד ראשוני) יהיו מכוסים במכסה, שהשתרתו דרושים כלים.
- לא יהיה מגע גלוני בין מעגל הריתוך לחלקים אחרים.
- ההדקדים יהיו מוגנים.
- כל חלק הרתכת העולמים להיות תחת מתח בעת תקלת וכל החלקים שנינטן לגעת בהם יהיו מוארקים.

כדי לוודא קיום מתמיד של כל הוראות התקן יש לבצע ביקורות תקופתיות על-ידי חשמלאי מוסמך.

לפי תקן ישראלי 717 מחזיק האלקטרודות חייב לעמוד בדרישות שלහן:
 - לאחר חיבור האלקטרודה, לא יידרש מאץ נוסף מהרטך לשם החזקהה במקומה.
 - תהיה בנוייה מחומר קשיח, עמיד בפני חום, מבודד לחлотין, והמבנה שלו לא יאפשר לרוחן לגעת בחלק "חיי" הנמצא תחת מתח כלשהו.
 דוגמאות של ידיות (מחזיקי אלקטרודות) מובאות באירור 8.

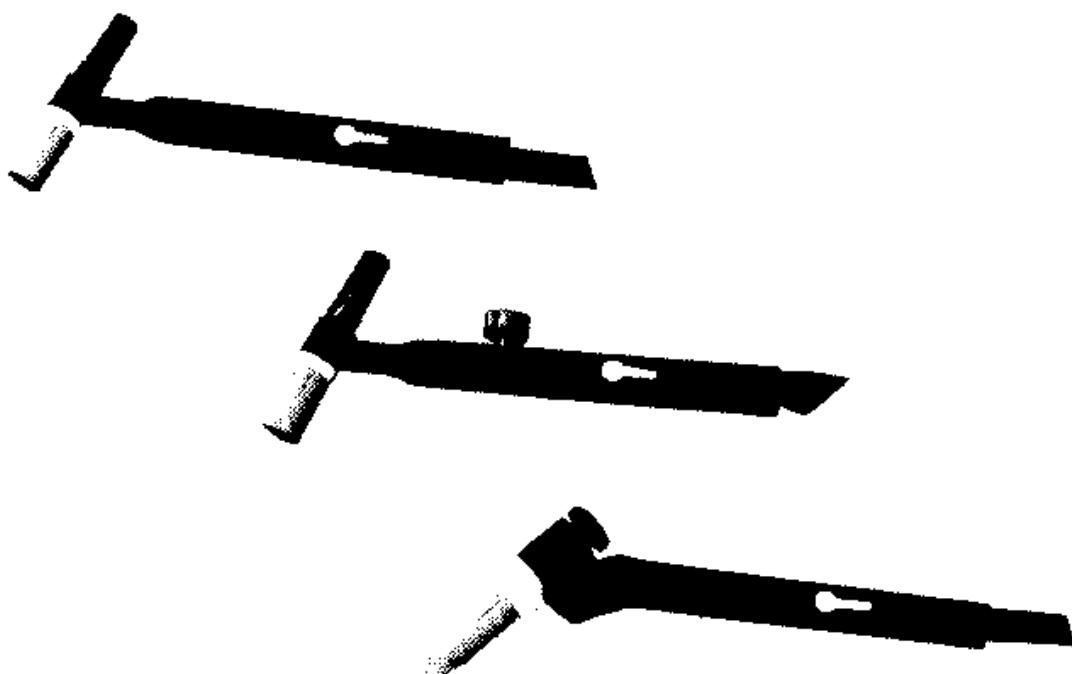

איור 8. דוגמאות למחזיקי אלקטרודות

היות שמים רגילים מוליכים חשמל, אסור בהחלטת לטבול ידית חמה בלבד
מים לשם קירורה. מנהג פסול זה נפוץ בארץנו ויש לשרשו.

מנาง פסול אחר הוא העברת כלים הנמצאים תחת מתח ממקום למקום על-
ידי ליפוף מספר ליפופים ונשיאתם על הכתף. נהוג זה מסכן את הרטן ויש
להකפיד על איסורו. כמו כן, אין להעביר ידית ממקום למקום על-ידי הנפת
הכבל אליו היא מחוברת והעפתה באוויר - מגע מקרי של אדם בכבול עלול
לגרום להלם חשמלי. אם יש צורך להעביר ידית, צריך לנתק קודם בכך את
הרთכת ממקור המתח.


השארת ידית הנמצאת תחת מתח ללא השגחת הרטן (אפילו היא מונחת על
עצם מבודד) אסורה. גם במקרה זה יש לנתק את הרתכת.
נקודות נוספות בנושא הבטיחות - לתשומת לבו של הרטן - כוללות בפרק 3.

קרינה

קרינות מסווג אולטרה-סגול וαιנפרא-אדום המופיעות בעת הריתוך מסכנות
את העור ואת העיניים של הרטן ושל הסובבים אותו. "שיזוף יתר" ו"חול בעיניים"
חן ותופעות מוכרות.

זכוכיות כהות בדרגות 8 עד 14, בהתאם לעצמת התאורה ולרגישות עיני הרטן,
מומלצות לשימוש בעת ריתוך בקשת חשמלית (ראה פרק 3, עמ' 49), כדי להגן
על עיניהם של הרטן ושל עוזרו. ביגוד בעל שרוטלים ארכויים, מכנסיים ארכויים
ומסיכה לכל הפנים משלימים את הגנת הרטן עצמו. (פרטים על ביגוד מגן,
בסעיף מיוחד בפרק 3).

מחיצות מתאימות, כמויות או ניידות, תמודדנה את איזור הריתוך משאר
העובדים.

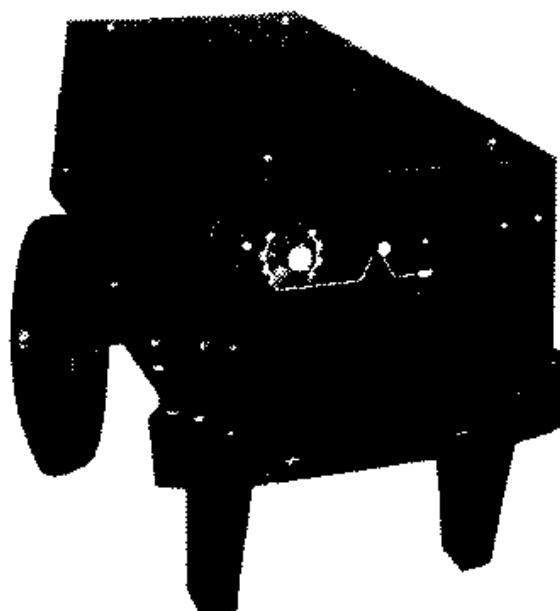

איור 9. מערכת ניידת לריתוך אלקטרוניות

התפוצצות סיגית (שלקה)


פניו ועיניו של הרתוך מוגנות בעת הריתוך הן מפני הקרינה והן מפני חתיכות סיגית המפוצצת ועופות לעבר פניו. אולם עם סיום הריתוך מסיר הרתוך, בדרך כלל, את המסיכה מעל פניו; ולא אחת קורה, שרסיס סיגית מגיע אליהם. כדי למנוע את הצורך בהסרת המסיכה, מומלץ השימוש במסיכה בעלת חלון כפול, אחד בעל זוכיות כהה ואחר בעל זוכיות מגן שקופה. הרמת החלון בעל הזוכיות הכהה מאפשרת שדה ראייה טוב ללא לסכן את העיניים ואת הפנים. אפשרי גם השימוש בשקפי מגן, אם כי חסרים בכך שאינם מגינים על הפנים.

הגנה על הנשימה

ציוד האלקטרודות פולט גזים שונים. כן אפשרית פלייטת גזים מצבע או מציפוי של העובד בעת חימומו. בשל כך יש לרתוך במקום מאוורר היטב (ראה גם פרק 3 עמי 43).

ריתוך בקשת מתכת מוגנת בגז (ריתוך מיג)

בשיטה זו מותכות המתקות על-ידי קשת חשמלית הנוצרת ביןיהן ובין קצחו של תיל (מתכת נוספת) המוזן ברציפות אל תוך הקשת (איור 10). נז מגן (שאינו מגיב כימית עם המותכות המותכות), המורם שבביב הקשת לגומת החיתוך דרך דיזית הריתוך (מחזיק האלקטרודה), דוחק את האטמוספירה ומאפשר ריתוך ללא פגמים.

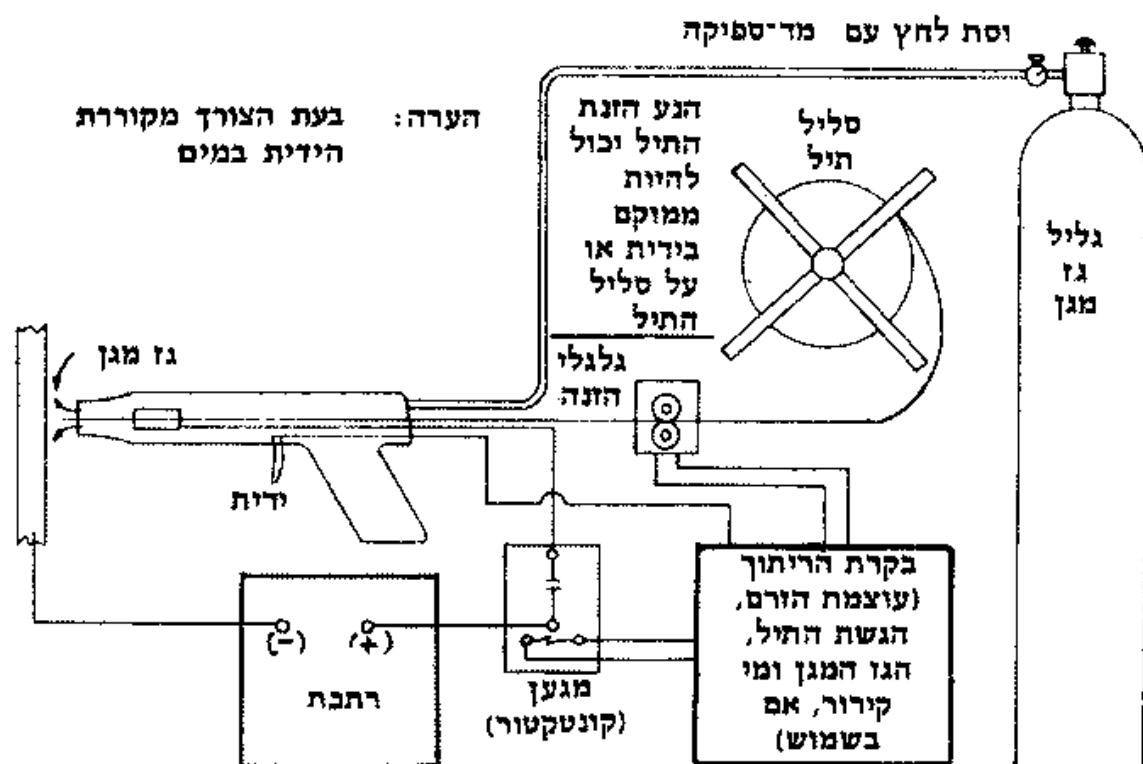

איור 10. סכימת ריתוך בקשת מתכת מוגנת בגז (ריתוך מיג)

הערה: בשל העובדה שיטה זו נפוצה בארץ בעיקר לריתוך פלדות וחומניות תוך שימוש בפחמן דו חמצני (CO_2) כגז מגן, מכונה השיטה בארץ "שיטת CO_2 ". ניתן לרתוך בשיטה זו מתקות שונות (פלדות, פלדות אל-חילד, אלומיניום מסווגים שונים, נחושת, סוגי ברונזה ועוד).

מערכת הריתוך מורכבת מהפריטים שלහן:

- ספק מתח ישיר, אשר מתח המעגל הפתוח שלו אינו עולה, לרוב, על 40 וולט;
- מזין תיל הדוחף את תיל הריתוך ומכיל אמצעי פיקוד ובקרה למחרות התיל וההמתחים בתוכו אינם עולים, לרוב, על 40 וולט;
- ידית ריתוך שמדוברם בה מתג ההפעלה, שגם המתח בו אינו עולה על 40 וולט;
- גליל גז מגן ווסת גז, המכיל גם מד-СПИКА, ולעתים גם מחמס ט, המשלימים את המערכת, המומוקמת כולה לרוב על עגלת נסיעה (איור 11).

זרמי הריתוך המקובלים בשיטה זו נעים מ-50 אמפר עד כ-600 אמפר. היות שזרמים אלה מועברים דרך תיל ריתוך בקטרים מ-0.6 עד 2.4 מ"מ, מגיעים בשיטה זו לציפויות זרם העולות לאין-עדן על אלו שבריתוך באלקטרודות מצופות, וכתוכאה מכז' מושגות חדיות עמווקות יותר למתקנות המרוטכות ותפוקות ריתוך (ק"ג רתך בשעה) גבהות יותר.

$$\text{זרם } 200 \text{ אמפר} = \frac{200}{\pi(4)^2} = 15.92$$

$$\text{זרם } 200 \text{ אמפר} = \frac{200}{\pi(0.8)^2} = 398.09$$

דוגמה: אלקטרוודות: קוטר 4 מ"מ
ציפויות הזורם:

תיל: קוטר 0.8 מ"מ
ציפויות זרם:

היחס בין ציפויות הזורם הוא:

$$25.1 = \frac{(0.8)^2}{4^2} = \text{ציפויות זרם באלקטרודה: ציפויות זרם בתיל.}$$

عقب תפוקת החום הגבוהה יש לカリ את ידית הריתוך במים ברגע שמרתקים כורמים העולים על ערך מסוים (התלויה בסוג גז המגן, המשמש גם כגז קירור). המים מוסיפים סיכון בטיחותי מסוים, שיש להתחשב בו.

גזי המגן המקובלים בארץ הם: ארגון, CO_2 , תערובת של ארגון עם חמצן או עם CO_2 , או עם שניהם.



איור 11. מערכת לריתוך בקשת מוגנת בגז (לריתוך מיג)

בטיחות בריתוך בשיטת המיג

חשלול

מערכת הריתוך ניזונה מרשת החשלול הארץ-ית, לרוב משלוש פאות, 400 וולט מתח חילופין, שהוא קטלני. יש לוודא שהcabל הראשוני אינו פגום, שהתקע שבקצתו תקין ומתאים לבית התקע שבקיור, שגיד ההארקה מחובר היטב הן לרשתת והן לתקע.

אסור להוציא את התקע מביתו על-ידי משיכה בcabל הראשוני. גיד ההארקה עלול להינתק ולגעת בחיבור של אחת הפאות ולהשכל את גוף הרתכתן!

מעגל הריתוך אינו מסוכן עקב המתיחס הנמנוכים הפעולים בו, כפי שהוסבר לעיל. במערכות בהן יש מקרים מים פנימי יש לוודא שלא תתהוו נזילות מים, העוללה לגרום קצר בין המעגל הראשוני למעגל המשני ולהביא בכך את המתיחסים הגבוהים אל הרתך. כו' יש להקפיד שידית הריתוך תקינה ובידודה אינו פגום.

נטיה נפוצה היא לחסוך בקוטר cabל העובד ("ארדוונג" בסLANG). cabל בעל שטח חתך קטן מהדרושים יתחמם עקב הזרמים הגבוהים מדי לגביו ועלול לגרום לכיויה או לשרפפה.

גזים

גזי המגן השימושיים בשיטה זו אינם ריעילים, אינם דליקים ואינם נפיצים, אולם הם עלולים לדוחוק את החמצן שבօיר מאולם סגור ולהקשות בכך על הנשימה, ולכן יש להקפיד על איוורור נאות.

גלילי הגז, הצינורות והווסטים צריים להתאים לדרישות המפורטות להלן. מומלץ לסגור את ברז מייל הגז כל אימת שימושים עבودת ריתוך, הן מסיבות חיסכון (אייבוד נזילות אפשריות במערכת) והן מהסיבה האמורה לעיל (דוחיקת החמצן).

בבדיקות שנערכו באלה"ב, נמצא שכמוויות האוזון והחנקן הדו-חמצני המתפתחות בעת ריתוך בשיטה זו הן כה קטנות עד שאין בהן כל סיכון. אולם בעת ריתוך במקומות סגורים עלול ריכזו האוזון לסכן את בריאות הרתך ויש לנוהג בהתאם לאמור בהמשך. כן נמצא בבדיקות הללו שכמוות האוזון באוויר עולה בקצב מואץ עם עלות ספיקת הארגון ריתוכיים שהוא משתמש בהם כגון מגן. נודעת איפוא חשיבות רבה להקפידה על ספיקה מינימלית של גז זה (שתבטיח בכל זאת ריתוך באיכות נאותה!).

בדיקות העלו גם שפרמן דו-חמצני ופחמן חד-חמצני נמצאיםMRIKOZ נבוה בענן העשן, שצורת חרוט לו, העולה מהריתוך, אולם ריכוזם מחוץ לו (ומוחוץ לענן העשן) נמוך. בכל מקרה שהרתך חייב להחזיק את ראשו בתוך ענן העשן, או במיל סגור, יש לצידו באמצעות מגן לנשימה כאמור בהמשך.

פירוק של 1.1. טריכלורואטילן ופרקלורואטילן

אדין נזלים אלה מתפרקים עקב קריינה אולטרה-סגולה. גם כשריכוזם של האדים הניל באוויר כה נמוך עד שאין מרגישים בהם, עלול הריתוך להיות מסוכן בסביבה שבה הם נמצאים, בשל פירוקם לגזים ריעילים, לרבות פושגן. הפירוק מלאוה ריח מאד בלתי נעים, שיכל לשמש כהתראה למתרחש. פירוק

אדמים אלה אינטנסיבי יותר מאשר מרכיבים בארגון, עקב העובדה שקשת מוגנת בארגון מקרינה יותר קרינה אולטרה-סגולה. בכלל - אין לורץ ליד מקורות של שני הגזים הללו.

קרינה

הקרינה המקורית מהקשת, במיוחד בעת שארכון משמש כג'גן, חזקה מזו המקורית מהקשת בעת ריתוך אלקטרוניות. הסיכון הוא בעיקר לסינור העיניים ולכוויות עור. מסיבה זו על הרtex והסובבים אותו לבוש בגדים המכסים את כל גופם, כולל הגוף וכן כפפות ארוכות. בנסיבות הריתוך יש להרכיב זכוכית בעלת דרגת כהות מרבית, שמאפשרת עדין ו賴ית אמבט הריתוך, בדרך כלל בעוצמות שבין מס' 11 לבין מס' 14. על המסיכה עצמה לכנות את פני הרtex מכל צדיהם. כמו כן יש להקפיד ולבודד את איזור הריתוך על-ידי מחיצות מתאימות שתמנעה הפגיעה של אלה הסובבים את הרtex מקרינה.

יש לזכור, שיש אפשרות להיפגע גם מקרינה מוחזרת מבנה או מגופים שבבסיס איזור הריתוך, ועל כן יש לתכנן בהתאם לכך את הצבת המחיצות.

絲襪

* הוואיל ובשיטה זו משלימים תיל ריתוך אל תוך ידית הריתוך בעורת מערכת הזנת תיל מיבנית יש להקפיד שלא לכוון את ידית הריתוך אל פני הרtex, אל גוף או אל אחרים. בצתת התיל מתוך ידית הריתוך הוא עלול לפגוע במחט בפנים או בגוף ולגרום לפציעות קשות. יש להקפיד ולהתבונן בקצה הידית, המופנה לכיוון שאין איש ניצב בו, עד ליציאת קצה התיל ממנה ואו להפסיק את הזנתו.

* לעיתים קורה, שمسיבות שונות חורג התיל מהידית באורך ניכר (עד למטר ויותר). כאשר תיל זה נוגע בעובד והרטקס לחוץ על מנת הפעלה שבידית הריתוך מתלהט התיל ועלול לגרום לכוויות קשות. אין לגעת בתיל החורג מהידית ויש לקצוץ בקוץ תיל מיוחד שמצויד בו כל רתך המרתך בשיטה זו.


* קיימת נטייה בקרב ותיכים רבים להזיז את מערכת הריתוך למקום שלא על-ידי דחיפת העגלה אלא על-ידי משיכה בעזרת כבלי ידית הריתוך או העובד. שיטה זו פסולה הן עקב הנזק שהוא גורמת לציפור והן עקב הסכנה שבקריעת הכלב הראשוני (מתוך חשמלי גבואה), הפלת מיכל הגז ודילפה מצינור שעלול להיקרע.

ריתוך בקשת טונגסטן מוגנת בגז (ריתוך טיג)


בשיטה זו מותכות המתוכות על-ידי קשת חשמלית הבוערת ביןיהן ובין הקצה של אלקטרוניות טונגסטן להטחת. הקשת ואמבט הריתוך מוגנים מפני האטמוספירה על-ידי גז אדייש הזרם גם הוא מהידית. בעת הצורך משמש גז הארגון כג'גן. באלה"ב משמש גם הליום לצורך זה. בעת הצורך מוסף גם חומר ממוגנות מתאימים שהרטקס מזין אותם בידו האחת (האחרת אוחזת בידית הריתוך).

מהחר שבמרבית עבודות הריתוך אסור מגע בין אלקטרוניות הטונגסטן לבין החומר המרותקס (MISSIONES METALORGANICAS),קיים במערכות התקן מיוחד המספק מתח גבואה (שלושת אלפיים וולט ויותר) בתדריות גבואה (אלפי הרץ) לשם חתפת הקשת. באותו מקרים בהם מרכיבים בזרם חילופין (בעיקר בריתוך אלומיניום) פועל

התקן זה באופן רצוף כדי להציג את הקשת מוחדר עם כל החלפת קווטב חשמלי (100 פעם בשנייה). ראה איורים 12 ו-13.

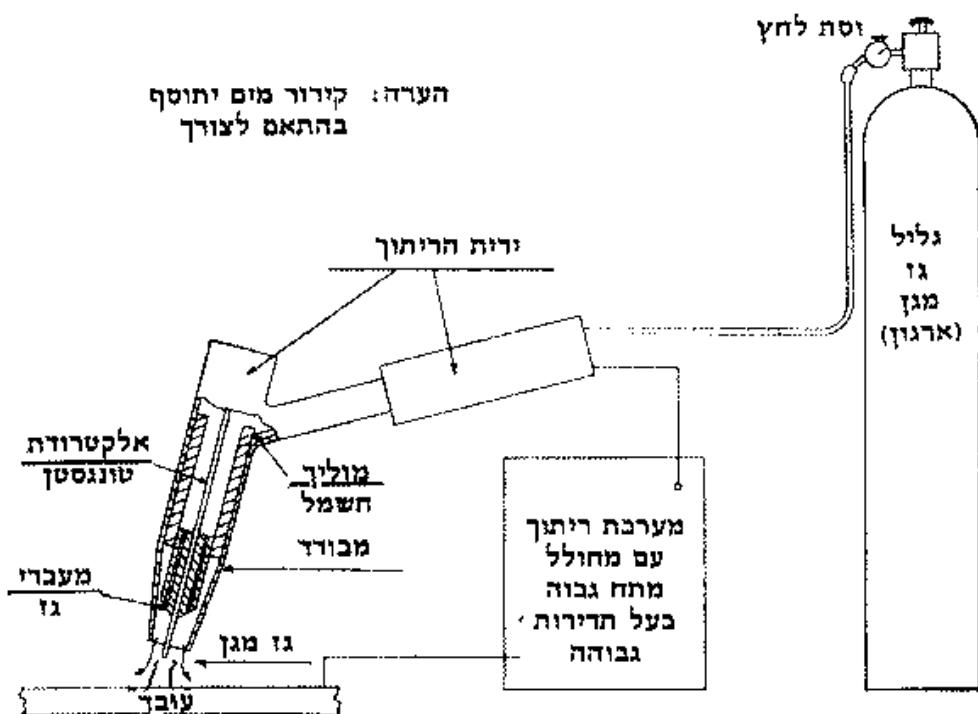

איור 12. סכימת מערכת ריתוך בקשת טונגסטן מוגנת בגז (ריתוך טיג)

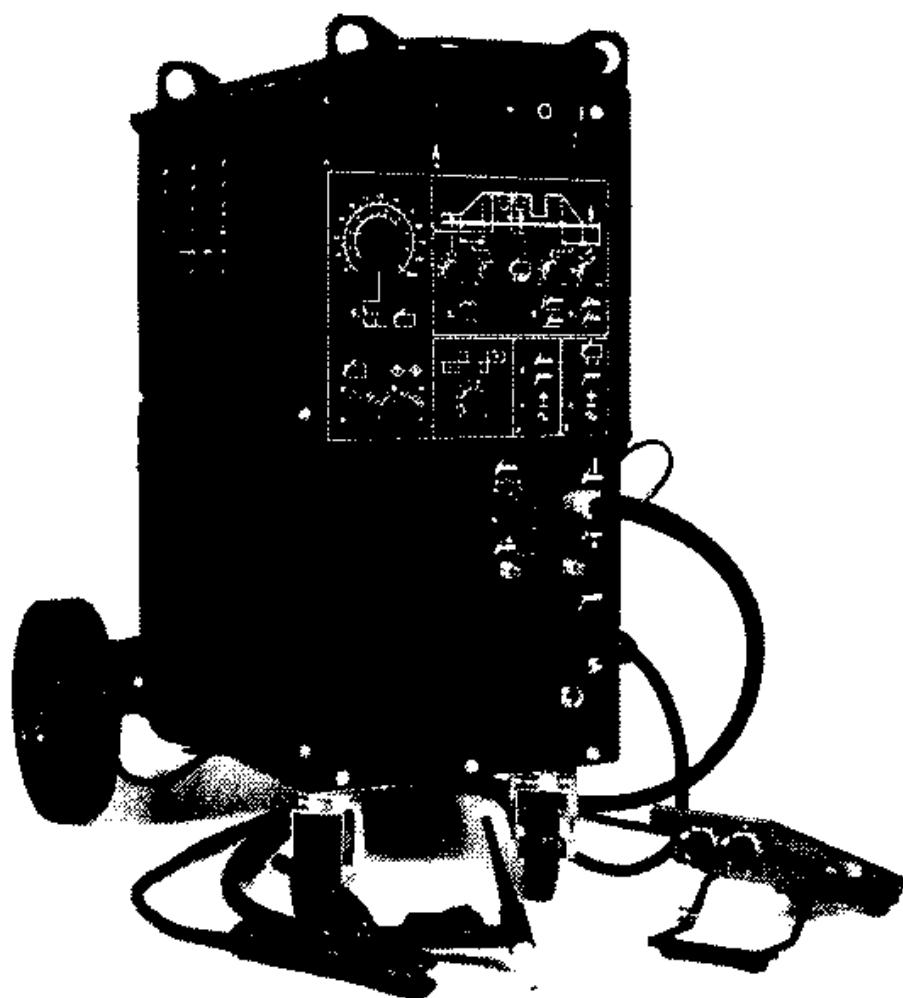

איור 13. מערכת ריתוך בקשת טונגסטן מוגנת בגז (מערכת ריתוך טיג)

כאשר פועלת הקירור של גז המגן אינה מספקת לקירור ידית הריתוך, יש לקרויה במינים המשופקים בדרך כלל מהתקן קירור הבנוי בתוך הרתכה.

ריאטוקים ידניים בשיטה זו הם האמינים ביותר מבחינות אי-היווצרותם של פגמי ריתוך (רתוך מיומן יכול להגיעה לאפס ליקויים"). אולם כדי לשמר על מצב זה, רצוי שידית הריתוך תהיה קלה ככל האפשר ולא תכבד על יד הרתוך ותיצור בכך אי-יציבות בהחזקתה. לשם כך מקררים בעלי הקירור החזירים מהידית גם את הכבול הנושא את זרם הריתוך אליו. מבחינה בטיחותית רצוי מאוד שמים אלה לא يولיכו זרמים חשמליים (כדי שלא יהיה תחת מתח בעת תקלת או נזילה) ומומלץ השימוש במינים מזוקקים.

הרתקת המספקת את הזרם לריתוך יש מתח מעגל פתוח בן 70 וולט או יותר, הן לזרם חילופין והן לזרם ישיר, ומרבית הרתקות מסווגות לספק את שני סוגי הזרם. זרמי הריתוך המקובלים נעים ממפרים ספורים ועד 600 אמפר. לעיתים קרובות מוסת הרתוך את עצמת הזרם תוך כדי מהלך הריתוך בעוזרת שלט-רחוק המחבר לרתקת.

בטיחות בריתוך בשיטת טיג חסמל

מערכת הריתוך ניזונה מרשת החשמל הארץית או מגנרטור עצמאי.

דרישות הבטיחות הן:

- ★ בידוד כבל החזונה יהיה שלם לכל אורכו;
- ★ החיבור לרתקת ולתקע יהיה חזק וUMBODD;
- ★ התקע והSKU יתאימו לעוצמת הזרם של הרתקת, יהיו שלמים ולא פגמיים וסדקאים ומחוברים כראוי;
- ★ הכנסת והוצאת התקע תעשה כשהאהזזה בו תריה איתנה (אסור להוציא את התקע על ידי משicket הכבול החשמלי);
- ★ הcablis במעגל הריתוך יהיו מבודדים לכל אורכם;
- ★ הידית תהיה שלמה, מבודדת ומחומרת היטב לכבל;
- ★ החלפת האלקטרודה תעשה כשההתקת מנוטקת;
- ★ מערכת הקירור במים תהיה שלמה ולא נזילות;
- ★ עבודת הריתוך תיעשה כשההתקן לבש כפפות.

גזים

כאמור, משמש גז הארгон כגז המגן בשיטה זו. זהו גז אדייש שאינו פועל כימית בשום מקרה, אינו רעיל וחסר ריח. עקב סכנת חנק הקימית שגז זה דולף ודוחק את החמצן שבאויר מהאולם, יש להקפיד על איוורור נאות של מקום הריתוך. על גליל הגז, הצנרת והווסת להתאים לדרישות המפורטות בפרק 3. מומלץ לסגור את ברז הגלגל בכל פעם שמשמעותם עמודת ריתוך, הן מסיבות חיסכון (איבוד גז אפשרי עקב נזילות המערכת) והן מהסיבה האמורה לעיל (דחיפת חמצן).

היות שקשת ריתוך המוגנת באג ארגון פולטת קריינה אולטרה-סולה ניכרת, וקריינה זו מפרקת את אדי הנזולים 1.1.1. טריכלורוআতিলן ופרקלורוআতিলן לגזים רעילים, כולל פושגן, יש להרחק מקומות הריתוך כל מקור לאדים אלה, בעיקר אמרורים הדברים לגבי התקני שטיפה וניקוי שימושיים בהם בחומראים אלה. טיבם של הגזים הרעלים שימושיים בהם בחוש הריח, כך שניתנת התראה על התהווותם.

קריינה

קריינת הקשת בשיטה זו חזקה מהקריינה של קשת הריתוך באלקטרודה ותלויה כМОבן בעוצמת זרם הריתוך. הקריינה פחות חזקה מאשר בריתוך מג. הסיכון ברוך בסינור עיניים ובכוביות בעור. מסיבות אלו על הרתך והסובבים אותו ללבוש בגדים המכסים את כל גופם, לרבות האפיפים. במסיקת הריתוך יש להרכיב זוכחת בעלת דרגת כהות מרבית, שמאפשרת עדין ראיית אמבט הריתוך, בדרך כלל דרגות מס' 11 עד 13.

عقب העובדה שהרתך עובד בשתי ידייו בעת הריתוך, יש להשתמש ב"מסיקת ראש" המורכבת על ראש הרתך ועולה ויורדת על פניו תוך סיבוב סביב ציריים הקבועים בה.

בידוד איזור הריתוך בעזרת מחיצות שתמנעה מהקריינה להגיע אל האנשים הסמוכים לרתך חיוני בהתחשב בעובדה שקיים גם קריינה חוזרת מקרונות מבנה או מגופים המוצבים בעולם.

בדיקות שנערכו לגבי קריינה רדיואקטיבית בעת שימוש באלקטרודות טונגסטן המכילות תוריום (דו-תחמוצת התוריום), העלו שאין סכנה של ממש ואין מגיעים במספר המותר של 70 התפרקוויות בדקה במטר מעוקב. יחד עם זאת מומלץ לאוורר הייטב מקומות ריתוך סגורים וקטנים.


שונות

- ★ המוטות המוספים לאמבט הריתוך על-ידי הרתך, והמוחזקים על-ידי במלנסן, אורכם ההתחלתי 70 עד 100 ס"מ. מומלץ לכופף את הקצה הרחוק מהקשת כדי למנוע הפגיעה מהסובבים את הרתך.
- ★ הכבול המחרט את דושת ויסות הזרים, שהיא שלט-רחוק שהרתך מפעיל ברגלו, מונח לרוב על הארץ. יש להעבירו במסלול כזה, שאחרים לא יתקלו בו ולא ימעדו, ובעת הצורך יש גם לכטותו בהתאם.

ריתוך וחיתוך בקשת פלסמה


בשם פלסמה מכנים את מצב הצבירה הרוביעי של החומר (שלושת האחרים הם: מוצק, נוזל וגז), כלומר גז מיון המוליך חשמל. הגז הופך למיון כאשר הוא מחומם לטמפרטורות גבוהות מאוד (אלפי מעלות צלזיוס), ובמצב זה פרודוטויו מתפרקות לאטומיים ומהאטומיים נתלים אלקטטרוניים.

בתוך ידיית הריתוך בוערת קשת חשמלית בין אלקטרווד טונגסטן בלתי מתכלה לבין נחיר נחושת בעל נקב קטן (הנקראת "קשת פנימית" כי היא בוערת בתוך ידיית הריתוך) וקשת שנייה בין אלקטרווד הטונגסטן לבין העובך ("קשת חיצונית"). גז (ארגון, חנקן, אוויר דחוס) מוזרם אל תוך הנחיר ובא בגע הדוק עם הקשת, מתחמם והופך לפלסמה. הפלסמה יוצאה מהנקב שבנחיר כסילון לוהט של גז מיון מעורב בקשת החשמלית. במרכזה של תערובת זו מגיעה הטמפרטורה לכ-25,000 מעלות צלזיוס. בפוגע התערובת בעובך היא מתיכת ומאיידת אותו. בהתאם לעוצמתה החשמלית של הקשת ומהירות זרימת גז הפלסמה תרתוך התערובת או תחדוץ את העובך (ראה איור 14).

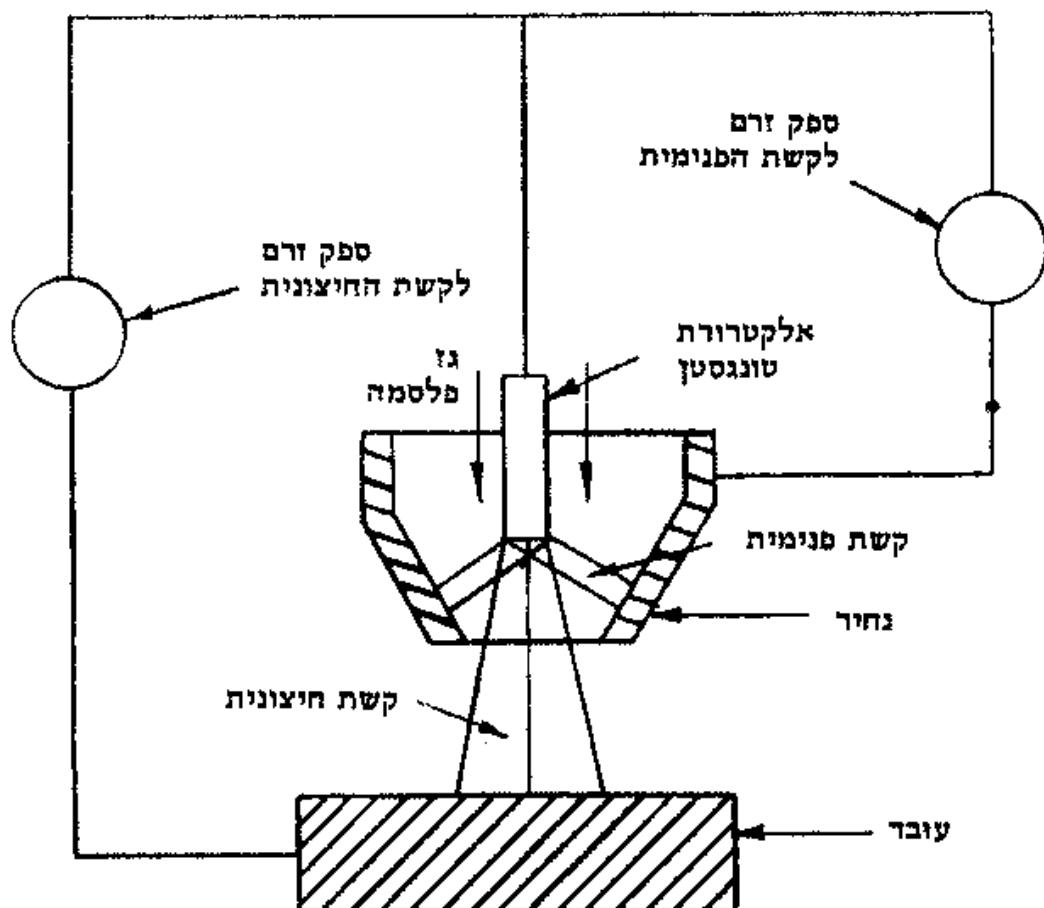

איור 14. סכימת מעגלי הקשת הפנימית והחיצונית בשעת ריתוך בקשת פלסמה

דוגמאות לצירוף חיתוך בקשת פלסמה, מובאות באירור מס' 15.

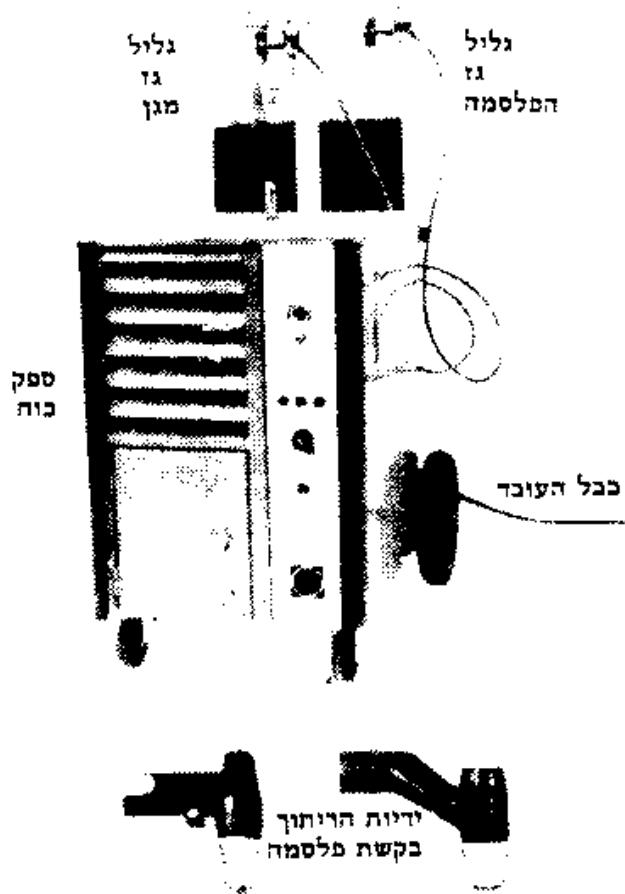

איור 15. צירוף ריתוך בקשת פלסמה

בטיחות בריתוך בשיטת הפלסמה

גם בשיטה זו, כבשיטת קשת הטונגסטן המוגנת בעז (ריתוך טיג), משתמשים במתח גבוה בתדריות גבוהה להצתת הקשת. היות שבשיטת זו אלקטטרודת הטונגסטן נמצאת עמוק בתוך הידית ולא מולטת ממנה כבשיטת הטיג - הסכינה מהמתח הגבוה קטנה יותר. בכלל שאר המרכיבים דומה השיטה לשיטת הטיג. קירור מים של הידית וגנו בגין סבב לסילון הפלסמה ואבטחה ריתוך; מסיבה זו דומות גם הוראות הבטיחות בריתוך פלסמה לאלו של ריתוך הטיג (ראה עמי 20).

לגביה ריתוך בפלסמה קיימות המלצות הבאות:

- ★ זום ריתוך עד 5 אמפר - משקפיים כהים - דרגה 6 - ללא מסיכה.
- ★ זום ריתוך מעל 15 אמפר - מסיכת ריתוך.

היות שבחיתוך בפלסמה מופיעות כמויות אנרגיה חשמלית הגבוהות במידה ניכרת מאשר של הריתוך, והיות וכתוצאה לכך מתאידות המתכוות אותן חוטכים, קיימות בעיות מיוחדות לחיתוך זה:


- ★ היוצרות של גלים מסוימים: אוזן, דו-תחומות החנקן וגזים רעילים הנוצרים בעת פירוק טריכלורואטילן ופרקלורואטילן.
- ★ אדי המתכוות אותן חוטכים.
- ★ קריניות אויר אולטרה-סגול ואינפרא-אדום עלולות לסכן את עיניו ועורו של הריתוך ושל הסובבים אותו.

- ★ המתיחסים בمعالג החיתוך עלולים לגרום להלם חשמלי.
- ★ הסבר מפורט על בעיות הגזים המסתוכנים ואדי המתכת ניתן בפרק 3, תת-פרק "איוורור והגנה על איברי הנשימה". נציין כאן אך זאת, שabitox באלומ תעשייתי מחייב איוורור מקומי, וכשמדובר בשולחן חיתוך קבע חיבב הוא להיות סגור ב קופסה עם ינית הגזים והאדים אל מחוץ לאולם. (באיור 16 נראה שולחן כזה).



איור 16. שולחן ריתוך משולב עם מערכת ינית גזים ואדים

מבנה הנחיר בידית ומהירות זו הפלסמה בעוברו דרכו יוצרים שריפה המגיעה לעוצמה של עד 115 דציבל, כאשר רוב האנרגיה באוקטבות הגבהות. מסיבה זו על הרtan והסובבים אותו להשתמש בפקקי אוזניים ומעליהם באוזניות להגנה מפני רעש (ראה איור 17).

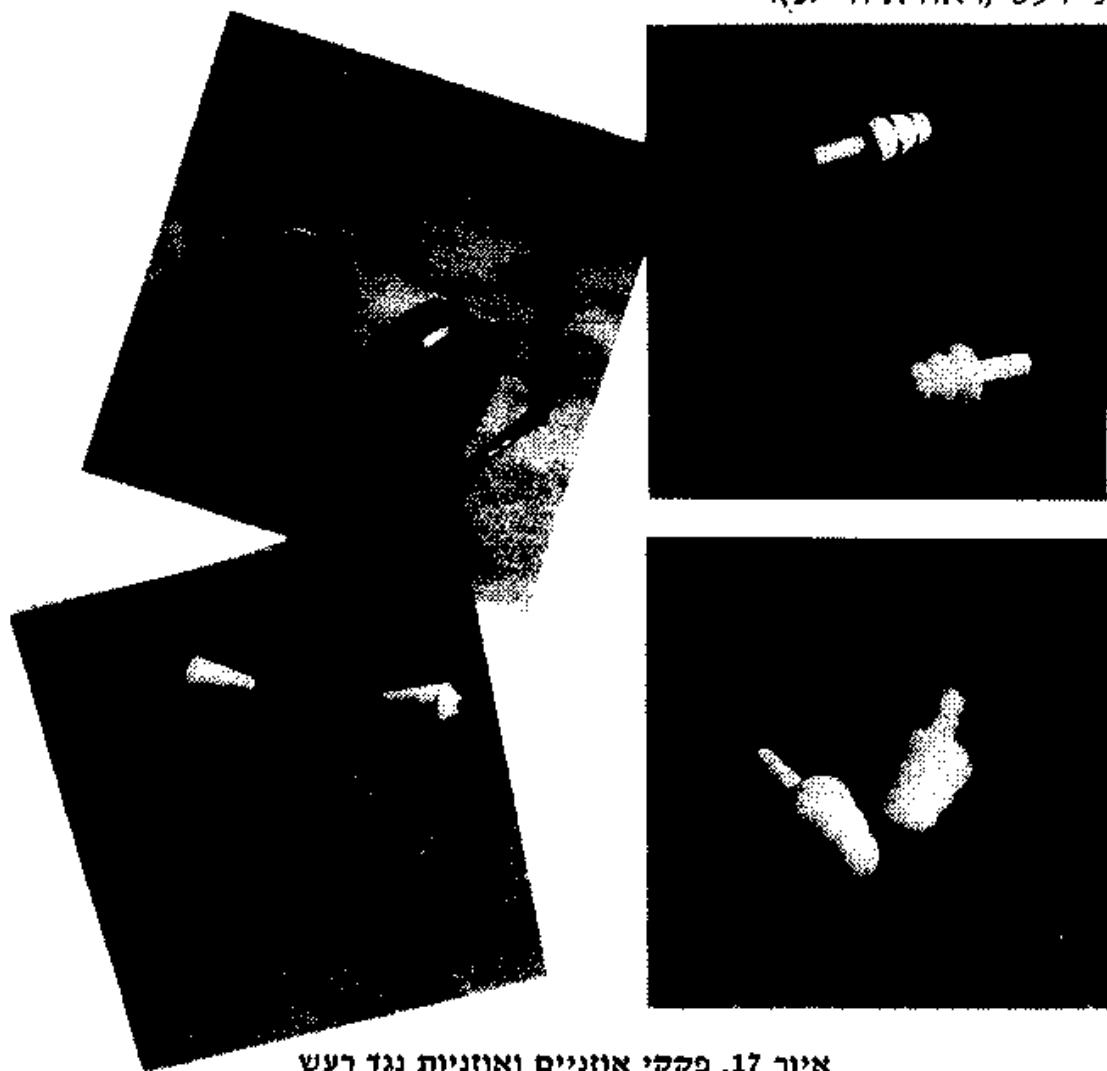

איור 17. פקקי אוזניים ואוזניות נגד רעש

עוצמת הקירינה של אור נראה, אינפרא-אדום ואולטרה-סגול, משתנה בהתאם לעוצמות הזרם והמתח, סוג הנגיסים ואופן הפעלת הידית. בכל מקרה יש להגן על הרתך ועל הסובבים אותו מפני קריינות אלו. لكن עליהם ללבוש בגדים שיכסו כל גוףם, לרבות הגוף, להרכיב מsparkifies בעלי עדשה שחורה וקסדות. הרתך ישמש בזוכחת כהה ככלහן:

דרגת כהות מס'	זרם חיתוך
9	עד 300 אמפר
12	עד 400 אמפר
14	400 אמפר ויתר

לשם הגנה על עובדים אחרים ייסגר איזור החיתוך במחיצות ניידות, אולם ישארו פתחים לשם איוורור נאות.

הלם חשמלי

בצד החיתוך יש שטח המגע הפתוח הוא 400 וולט, והמתח בעת החיתוך 200 וולט. שני אלה מהווים סיכון קטלני. משום כך יותקן ויתוחזק ציוד החיתוך בהתאם לחוקי החשמל והוראות היצרן על-ידי חשמלאי מורשה ומונוסה.

המסגרות וה קופסאות של ספק-הכוח, שולחנות החיתוך, ציוד הבקרה והשינוע יוארקו היטב. חיבורו ההארקה בין חלקיו הצמודים השוניים יהיה חזקים מבחינה מכנית וחשמלית ובבעל התנגדות חשמלית נמוכה. את ההארקה מותר לחבר רק לצנרת מים עשויה מתכת. (כדי למנוע אסון יש לוודא שהצנרת היא אכן צנרת מים או לאלקטרודה מיוזדת לנושא זה).

★ יש לכסות במכסים את כל החיבורים של הcablim אל הרתכת, ועל הרתך לשומר חיטרים אלה מסודרים.

★ אין להפעיל ציוד חיתוך בפלסמה באיזור לח או רטוב, אלא כשההמפעלים מוגנים היטב נגד הלם חשמלי (על ידי בידודים נאותים).

★ cablim וציוד אחר יונחו על-ידי הרתך כך שלא יפריעו במעברים, ולא ליד סולמות ומדרגות.

★ רתכים יודרכו וייבחנו במידעת כל הוראות הבטיחות הללו.

בעת שימוש בקש פנימית הבוערת בתמידות יש ללבוש בגדי מגן מתאימים המכסים את הגוף כולו. יש להפסיק את אספקת החשמל לרתכת לפני ביצוע פעולות של כיוונו האלקטרודה או החלפתה. יש להרכיב מsparkifies כהים לפני ביצוע פעולה כיוונו של מרכזיות האלקטרודה בעוזרת המתוח הגבוהה.

ריתוך בהתנגדות


העברה זרם בגין מתחתי גורם לחימומו בגל התנגדותו הפנימית. תכונה זו מנוצלת לצרכי ריתוך כשמעבירים זרם בעוצמה גבוהה בין שתי האלקטרודות למשך זמן קצר יחסית. הזרם עובר במתכוות והחומר שנוצר מתייך אותן באיזור מעבר הזרם וגורם לריתוך הברזל.

לשיטת הלו ראה:


* ריתוך נקודות - איורים 18, 19 ו-20;

* ריתוך תפירים - איורים 19 ו-20;


* ריתוך בליטות - איור 19.

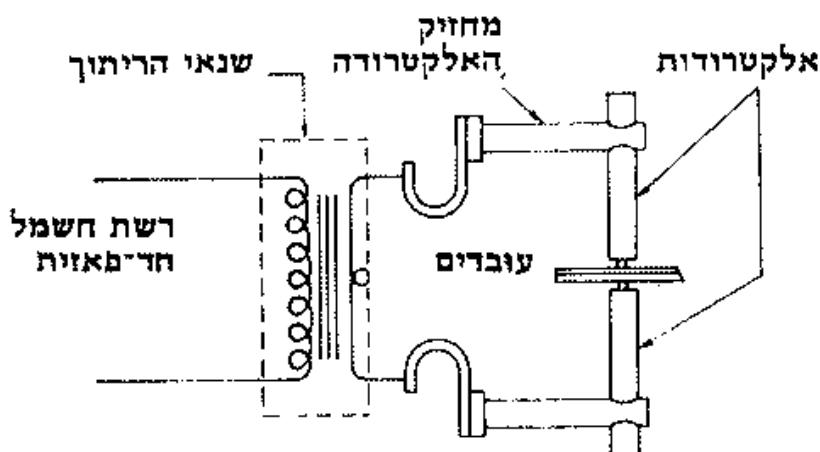


איור 18. מעגל טיפוסי של מכונה לריתוך נקודות

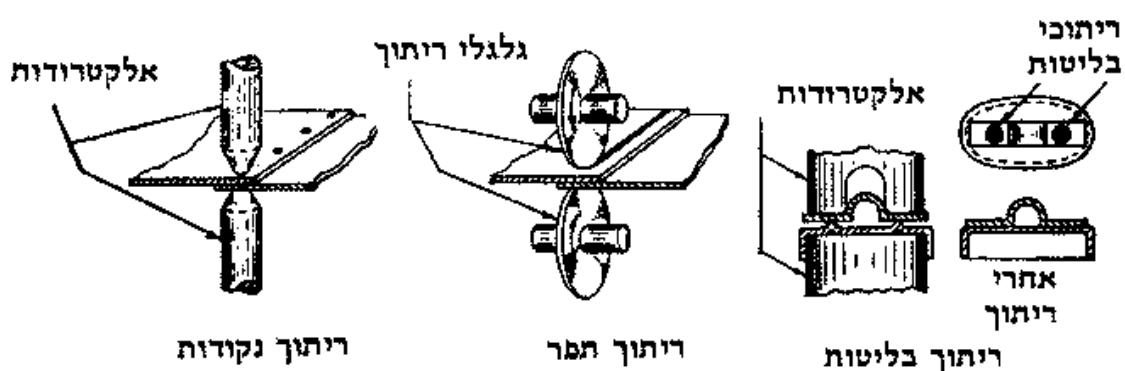

איור 19. שיטות ריתוך בהתנגדות

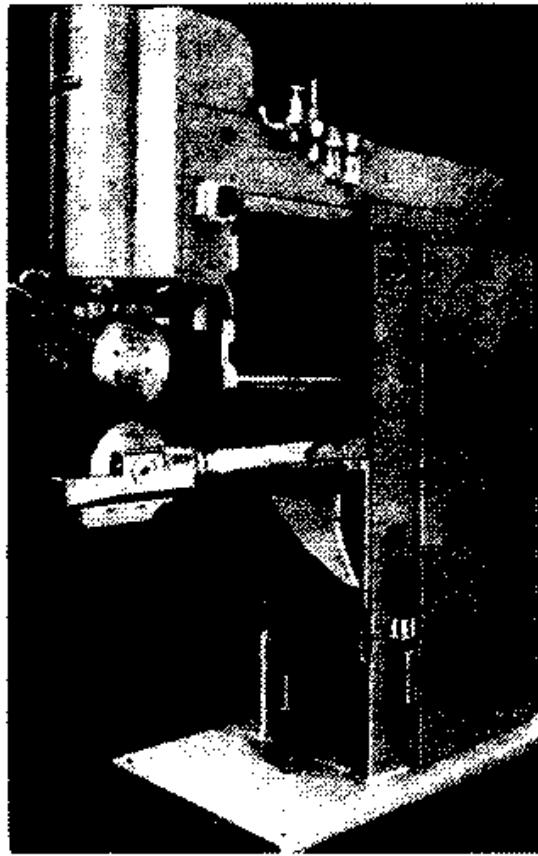

ב. לרייטוך תפירים אורכיים

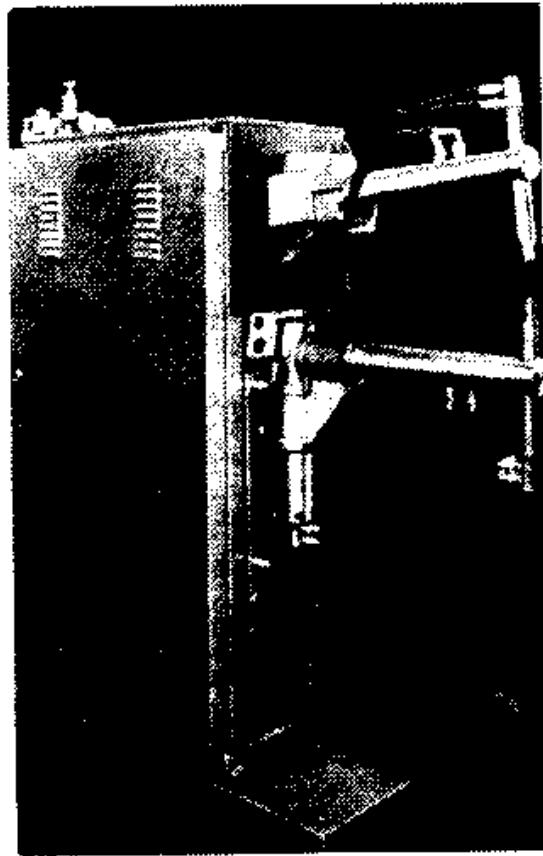

א. לרייטוך נקודות

איור 20. מבנות לרייטוך בהתנגדות

בטיחות ברייטוך בהתנגדות

הסיכוןים העיקריים בשימוש בשיטות אלו, לרבות הציד, הם:

- ★ הלם חשמלי עקב מגע עם חלקים הנמצאים תחת מתח.
- ★ התזות נתזים לוחטים מהרייטוך.
- ★ מעicת חלק מגוף הרתק בין אלקטרודות או חלקים נעים אחרים שבצד.

המלצות בטיחותיות לנושאים מיכניים

- ★ מתגי הפעלה וכפטוריו הפעלה יסודרו או יוגנו כך, שמנעל הצד לא יוכל להפעילם שלא במתכוון.
- ★ במכונות רב-נקודות עלולות ידי העובד לעבור דרך נקודת עבודה כלשהי. במכונות כאלה יש להתקין חישני קירבה, מגנים, מנגנון הפעלה דו-ידיים או כל אמצעי בטיחות מתאים אחר.
- ★ מכונות קבועות לרייטוך נקודת יצודה יצוידו באחד מהאמצעים שללון, או יותר:
 - מגנים או התקנים המונעים מיד המנעל מלהגיע לנקודת העבודה.
 - מנגנון כלשהו המונע הפעלת המכונה בעת שייד המנעל נמצאת בנקודת העמודה.

- שרשראות, גלגלי שניינים, מחברים מכניים ורכועות יוגנו במקובל.
- ★ עצרים מיוחדים יושמו למניעת תנעה מקרית של מחזקי האלקטרודות בעת עבודה אחזקה או בעת כיוונים.
- ★ במכונות ניידות, שאוותן נהוג לתלות כך שתתנווען באוויר תהיה חופשית, על מערכת התליה להיות בטוחה ויש למדקה לעיתים מזומנים במקובל באמצעות הרמה.
- ★ אם ציוד תלוי עלול לפגוע בעובד יש להקיפו בגידור מתאים. אם הגידור בלתי אפשרי יש לציד את המכונה בהתקן הפעלה דו-ידי שייהה ממוקם במקום בו אין היא מסכנת את העובד.
- ★ מתאי הפסקת פעולה אדומים יותקנו באותו מקום מזומנים מהם מפעיל העובד את המכונה.
- ★ מגנים, מגני פנים ומשקפיים עמידים בפני נזקים לוהטים ייבנו במקום המתאימים או יספקו לעובדים.

המלצות בטיחותיות לנושאי חשמל


- ★ כל מערכות הפעלה של המכונות תהינה מופעלות במתח לא-מסוכן: עד 120 וולט במערכות הפעלה נייחות; עד 42 וולט במערכות ניידות.
- ★ ציד המכלי קבלים יבודד היטב וייה סגור לחלוטין. כל הדלתות תצדינה במפסקים שתיליהם יגיעו למערכת הבקרה, שם יחווטו כך שתימנע כל הפרוקות של הקבלים דרך המערכות ההנגדותיות של הציוד בעת שהדלת פתוחה. נוסף לכך יהיה המערכת מתגים מתאים, מופעל ידנית, שיביא להפרוקות הקבלים מהמתח הגבוה.
- ★ התקנת מתגים בדלתות, במערכות הבקרה ובמסכים למיניהם תימנע אפשרות של נגיעה בלתי מכוונת בחلكי הציוד הנמצאים תחת מתח גבוה.
- ★ הצד הראשוני של שניוי הירition יוארך. ההארקה תיבדק לתקינותה.
- ★ הציוד יותקן על-ידי חשמלאי מוסמך ובהתאם להוראות היצרן.

התזה בקשת חשמלית

בשיטת זו מתייחסים טיפות מתחת נזילות על גבי עובד אותו רוצים לצפות במתכת המותצת (ראה איור 21).

שני תיילים מוזנים למובילים מתאים (4) ויוצרים קשת ביניהם בנקודה (6). דרך נחיר (5) מוזרים אוויר דחוס המתיז את טיפות המתכת הנוצרות בקשת הסילון (7) לעבר העובד.

חתך A-A

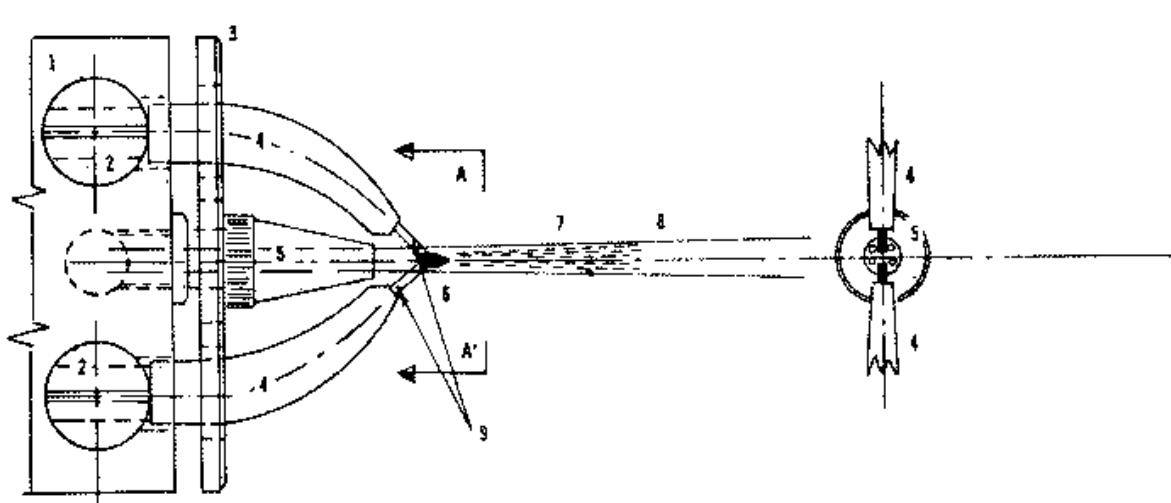

1. בית מבודד עברו פיות המגע
2. פיות מגע
3. מכשה מגן מבודד חום
4. מוביל תיל
5. פית אוויר
6. נקודות הקשת
7. טיפות מתכת
8. זרם האווריר
9. תילים

איור 21. סכימה של מערכת התזה בקשת חשמלית

באיור 22 נראהת מערכת התזה.

על ספק-הזרם מוצבים מזיני התילים המוליכים אותם אל מבער התזה. העובד מחזיק את המבער بيדו ומניע אותו כלפי העובד באופן הגורם לRIESOS העובד בטיפות המתכת באופן אחד.

סיכום ואמצעי בטיחות בשעת התזה בקשת חשמלית


* הצלברות אבק מתכת בתוך המבער עלולה ליצור קצר שיתיך את חלקי המבער ויגרום שריפה וכיווית. יש לנוקות מדי פעם את המבער ולהקפיד לשמר על כל הוראות היצרן.

* אם תולים את המבער על מתלה כלשהו יש לוודא את הארכת המתלה לשם מניעת הלם חשמלי עקב תקלת.

* עקב התעופפות טיפות מתכת נזילת בחלל האולם יש לוודא סילוק כל חומר דליק והכנת אמצעים מספקיים לכיבוי אש (ראה פרק 3 סעיף "מניעת אש").

* ציוד מגן אישי כולל לא דליק, מסיכת פנים וראש, כפפות עור ומשקפיים בדרגת כהות שעדיין מאפשרות ראיית נקודת התזה על העובד, בדרך כלל בדרגה בין 9-12.

* ראש בעוצמה גמורה נוצר בעת פעולת התזה. יש להשתמש בפקקי אוזניים מיוחדים.

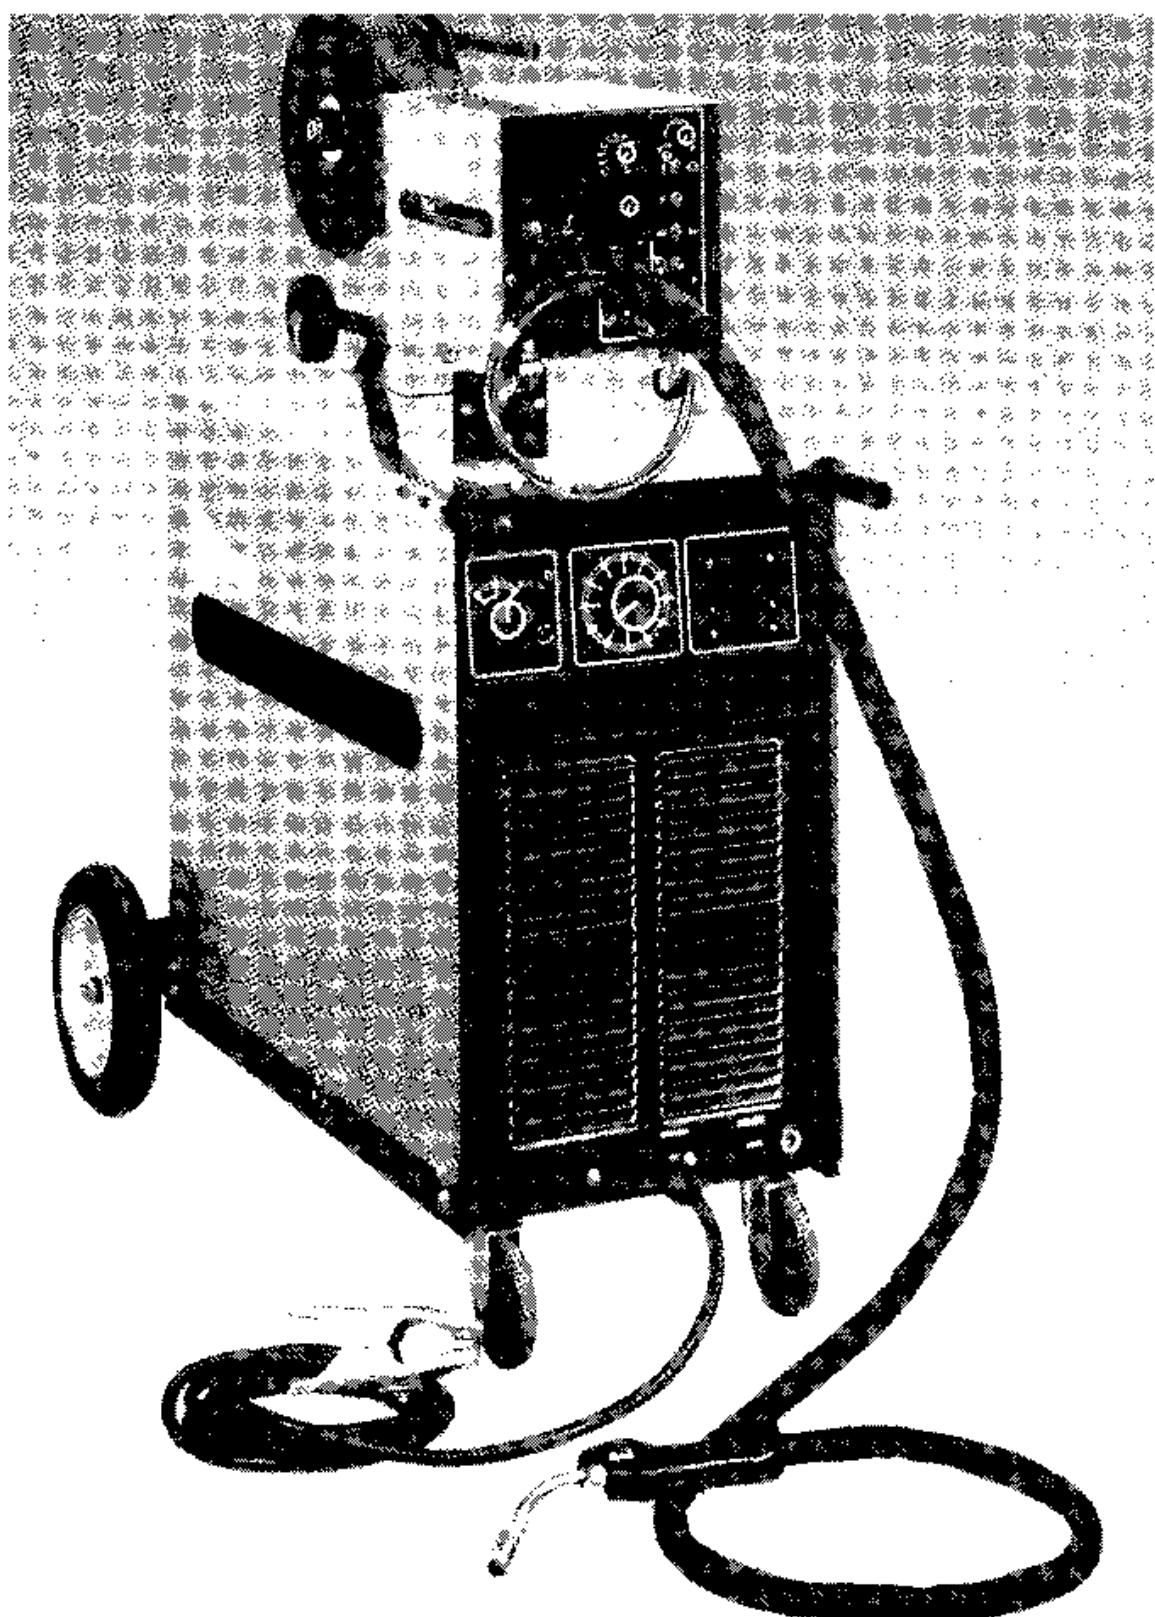

איור 22. מערכת הזרה בקשת חשמלית