

נושאי בטיחות שונים בריתוך חשמלי

בחירה ציוד לריתוך והתקנתו

במקרים רבים נרכשים ציוד הריתוך והאביזרים המתאימים בעיקר לפי מחירים או לפי הימצאותם אצל הספק, והביטחונות נדחקת לסוף רשות הקירועוניים שיש לבדוק. יש לזכור תמיד שמצוור זול עלול להיות יקר מאוד אם לא ניתן לתפעלו באופן בטיחותי, והדבר נכון גם לגבי אביזרים וחומר ריתוך. לפני הוצאת ציוד, אביזרים או חומרים מהמחסן יש לשקל את היבט הבטיחותי הנוגע לעבודת הריתוך שיש לבצע, להתוודע אליהם וללמוד את דרך הפעלתם הנכונה והבטיחותית מתוך הספרות המספקת על-ידי היוצרים.

ציוד לריתוך וחיתוך בקשת

מכונות ריתוך

יש מכונות ריתוך הפעולות בזרם ישיר ויש מכונות ריתוך הפעולות בזרם חילופין. סוג אחד של מכונות ריתוך הפעולות בזרם ישיר בניו מגנטורו לזרם ישיר המונע על-ידי מנוע חשמלי או מנוע שריפה פנימית (במכונות ריתוך בעלות מנוע כזה אין חיבור לרשת החשמל, כך שהן מתאימות לעבודה באתרים שאין בהם רשת חשמל, וכן לכך נמנעת בהן סכנת התהשמלות בתוצאה מפגם או טיפול לא-נכון בצד הראשוני של המכונה). סוג אחר של מכונות ריתוך בזרם ישיר בניו משנאי (המוחबר לרשת החשמל והמתאים את מתח הרשת למתח הדורש להצתת הקשת ולקיומה במשך הריתוך), וממיישר ההופך את זרם החילופין היוצא מהשנאי לזרם ישיר.

השימוש בכל מכשיר שאחד מחיבורי מעגל הריתוך שלו מוחבר לרשת (אוטו-טרנספורמר, גנד או ריאקטור) - אסור.

מכונות ריתוך הפעולות בזרם חילופין כוללות שנאים בעלי שני סילילים נפרדים, האחד מוחבר לרשת החשמל והאחר מספק את המתח הדורש להצתת הקשת וקיומה.

במשך שנים פותחו בעולם, וגם בארץנו, תקנים למכונות ריתוך בקשת חשמלית. לנושא הבטיחות חלק נכבד בתקנים אלה (וראה תי"י 717 "רטכות בקשת חשמלית").

התקן מופיע מכונות ריתוך בקשת בהתאם לאחזois ממשך מחזיר פעולה (פעולות ריתוך וכל שאר הפעולות הנלוות אליה), שבhem בווערת הקשת בפועל, כאשר מחזיר היחס הוא בין 10 ו-20%. מכונות ריתוך מוגדרות כמתאימות לתעשייה אם הן מסוגלות להגיע ל-60% או יותר. מכונות ריתוך אחרות, בעלות

20%, 40% ו-50%, בינויו לעבודה קלה יותר (כלומר משך בעירת הקשת המותר הוא שתים, ארבע או חמש דקות מותק עשר, בהתאם).

בהתאם לתקן חייבות מכונות הריתוך הילו לעמוד באחוזי הפעילות שנקבעו להן גם כשתי מפרטורה החיצונית מגיעה ל-40 מעלות צלסיוס, ובגובה עד אלפי מטר מעל לפני הים. על מכונות הריתוך לפעול היטב גם בתנאים בהם נוצרים גזים ואבק על-ידי קשת הריתוך ובאויריה המכילה רטיבות או מליחות (ליד הים).

יש לבחור, איפוא, מכונת ריתוך העונה לדרישות של עבודות הריתוך העומדת להתבצע מבחינות שמנינו לעיל.

בעת חיבור רתכת לרשת החשמל יש להקפיד על כך שמסלול ההארקה הינו תקין ושכל החיבורים מוגודקים היטב. ברתכות שאינן מחוברות בחיבור קਮוע אלא בעורת כבל ראשוני בעל תקע, יש להקפיד שהcabל הראשוני לא יעלה באורךו על 3 מטרים (כבל ארוך יותר מסוכן כי תיתכן פגיעה בו העולוה לאروم להשחתת בידונו ולהתחشمלו).

מחזקיALKTRODOT

מחזקיALKTRODOT חייבים להיות מבודדים לחЛОוטין.

בעת התקנת המחזיק יש לוודא שאין חלק "חיי" (נוsha מתח חשמלי) שיוכלו לבוא במגע עם ידו של הרתך או עם גוףו (ראה איור 8). מחזיקALKTRODOTKKOI יש להוציאו מיד משימוש.

כבלים

התבלה שלhalten מפרטת את חתך cabl המומלץ בהתאם לזרם הריתוך, כאשר אורך cabl הוא עד 20 מ'.

שטח חתך cabl (ממ"ר)	זרם הריתוך (אמפר)
20	100
35	200
50	300
70	400
90	600

כבלים ארוכים יותר מחזיבים שטח חתך גדול יותר.

הכבלים חייבים להיות מבודדים לכל אורכם וחימוריים למחזיקALKTRODOT, לצבתות, לכבל העובד ולרתכת או לאמצעי חיבור כלשהם, וחביבים להיות תקינים ומהודקים היטב.

טיפול בטוח בציוד

בעת שימוש בתוך אולס בגנרטור לריתוך המונע על-ידי מנוע שריפה פנימית יש להקפיד על כך שאזוי הפליטה של המנוע יועברו אל מחוץ לאולס. גזי הפליטה מכילים פחמן חד-חמצני שהוא גז קטלני באולמות שאין בהם איירור מספיק.

אין להרשות שימוש בכבלים ראשוניים ארוכים משלושה מטרים, ויש לדאוג להימצאות בתי-תקע במספר מספיק על קירות האולמות ועל העמודים, כדי שלא יהיה צורך בכבול מרוך ראשוני. כמו-כן יש להקפיד שהכבול הראשוני לא יימצא ליד מקום הריתוך ולא יועמד בסכנה על-ידי גיצים הנוצרים בעת הריתוך. אין להניע כבלי ריתוך וכבלים ראשוניים ליד דלתות, במעברים או ליד סולמות, כי שם הם עלולים לגורום למעידות ולתאונות. כן יש להקפיד שלא לפרש אותם במקומות שיש בהם תנوعת מלבנות, משאיות או כל-רכב אחרים, כי דבר זה עלול לגרום הן לפגמים בכבלים והן לתאונות עקב משיכת הכבלים על-ידי הכל-הרכב.

אם חייבים להعبر כבלים במעברים, חייבים לכטוטם בכיסוי שנונן להם הגנה מינית. כבלים ארוכים יזנו דורך מפסק מגן.

כבלים פגומים יש להחליף או לתקן מיד. יש להשתמש במחברים מהירים מבודדים (פיונטים) המסוגלים להעיבד זרם שאינו נמוך מזה שלו מיעוד הכבול. יש לוודא ניתוק מקור המתח לפני טיפול בכבול או במחבר.

אסור להתחילה בעבודת הריתוך לפני שМОודאים, שככל החיבורים החשימים, ספק-הכוח, כבלי הריתוך וצבתית כבל העיבד מחוברים היטב וגוף הרתכת מוארך. הידוק טוב של צבתית כבל לעובד חיווי הן לטיב הריתוך והן לבטיחות (חיבור לא הדוק גורם לחיכום מוקמי, על כל הסיכוןים הנובעים ממנו).

בכל מקרה בו עוזבים את הרתכת במקומה ללא השגחה, יש לנתקה מרשת החשמל באמצעות המתג הממוקם ליד כית-התקע שבquier המבנה.

יש לשמר את הכבלים יבשים ונקיים משמנים ומশחות סיכה. יש להניחם באופן שלא יירטמו מים (לא בתעלות ולא בתחום מיכליים).

אסור לטבול במים ידית ריתוך שהתחממה. נורג זה נפוץ בארץ והוא מסוכן ביותר מכיוון שהמים הם מוליך חשמלי.

מתוך המ Engel הפתוח נמוך, בדרך כלל, ממתח הרשת, עובדה הגורמת לחוסר זהירות מצד הרתכים. יש להדריכם כיצד להימנע מהלם חשמלי. הסכנה קיימת במיוחד במזג-אוויר חם, בו מרבים להזיע, כמו בארץינו. על הרתך להקפיד שגופו יהיה מבזבז הן מהעובד והן ממחזיק האלקטרודה והאלקטרוודה (זבורי) באלקטרודות רובות הציפוי הוא מוליך חשמלי). מכאן גם חשיבותן הרבה של כפפות ריתוך יבשות. מאותה סיבה יש לתלות, או להניח את ידית הריתוך במקום יבש ומוגן מגשם, מלחות ומים גע של אדם לא מושנן.

את האלקטרודות שרותכו רק בחלוקת יש לאסוף בתוך מיכל מתאים. את הבדלים אין להשליך במקומות בהם יהו שיכון להחלה או לכוביה.

גילייל גז שימושים בהם בריטוכים בשיטות מג, טיג וקשת פלטמה, יבודדו מהעקב. אין להציג עליהם קשת היה שבקודת החצתה יוד חוץ הגליל במידה ניכרת. מומלץ להרחיק את הגליל מנקודות הריתוך.

אין לשאת כבלי ריתוך כל עוד הם תחת מתח חשמלי.

הטיפול ברכבת עצמה יבוצע בהתאם להוראות היצרן ורק על-ידי אדם מוסמך, המכיר היטב את הוראות היצרן. בכל מקרה של תקלת, תנותק הרכבת מושתת החשמל לפני שיוחל בתהליך איתור התקלה.

מניעת אש

לייצור אש נדרשים שלושה מרכיבים

★ הימצאות חומר דליק, כלומר, חומר הנדלק כאשר חלק ממנו מתחמס ומגיע לנוקודת החצתה: נייר, עץ, דלקים, בדים, חומרים כימיים, גזים, שטיחים ועוד;

★ חמצן (מצוי באטמוספירה);

★ גורם מצית.

סילוק חומרים דליקים מאייזור שמרתוכים או חותכים בו, או כיסוי החומרים במעטה בלתי דליק, הם האמצעים העיילים ביותר למניעת אש, אולם לא תמיד הם ניתנים לביצוע. לעיתים, אם כי לא תמיד, ניתן להעביר את נקודת הריתוך למקום שאין בו חומרים דליקים, כגון, ביצוע תיקון של חלק מכונה בבחירות לניר בmansoryת המפעל ולא באולם הייצור, הרויי אבק נייר.

בעבודת ריתוך או חיתוך קיימים גורמים מחממים רבים, ורובם כוללים מבאים לטפרטורת החצתה של מרבית החומרים הדליקים - נתז מתקת וסיגית (שלקה) להוטים, חלק מתקת שרותכו ועדין לוהטים, קשת הריתוך עצמה, כבליים חשמליים המתחמים שעה שזורם בהם זרם חשמלי, חיבורים חשמליים לאתקנים הגורמים לחימום ולកצوت של אלקטטרודות או תילים לוחטים המושלכים על-ידי הרותך.

במיוחד מסוכנים נתז המתקת והסיגית כי לרותך אין שליטה רבה עליהם. בדיימות העלו שהם עלולים להגיע עד לעשרה מטרים מנקודות הריתוך. הם מסוכנים גם בין מדיהם הקטנים המאפשרים להם לחדר למקומות צרים ביותר - למשל לנעל הרותך שאינו לובש חותלות - או להתגלגל בתוך צינור או תעלת מיזוג-אוויר ולהגיע למקומות אחרים.

חלקים שרותכו מהווים סיכון עקב היוטם מוליכי חום טובים הן בשל כך שהחום עובר לאורכם ויכול להגיע לחומר דליק הרחק מנקודות הריתוך, והן עקב העובדה אורגי חום, כלומר חולף זמן ניכר עד להתקරותם. חומר דליק שיקורב אליהם לאחר גמר העבודה הריתוך עלול להתחמס עד לנקודת החצתו ולהידלק.

כדי למנוע התהווות דליה וcadci לכבותה בעיליות אם פרצה, מומלץ על נקיות הצעדים הבאים:

- * האחראי לעובדה** (מנהל עבודה, מהנדס באתר, מפקח)
 - יקבע איזוריים מוגדרים היטב שמוטר לרשות בהם;
 - יקבע מי הרתכים שיורשו לפעול באיזוריים אלה, וימנה צופי-אש לפי הצורך (ראה להלן);
 - יודע שכל הרכבות, הידיות, הcabלים וכיו"ב תקינים ושלמים;
 - יודע שהרטכים קיבלו הכשרה למניעת אש וכיבוי;
 - בתיאום עם מומחה למניעת שריפות, יקבע אילו חומרים הם דליקים ויש לסלק אותם או לכוסותם, ויקבע נוהל כיבוי אש והזעקה כבאים בעת הצורך, לרבות הסוגים והכמויות של אמצעי הכבוי;
 - יודע כי סיוי פתחים, רצפות דליקות ופתחי צינורות והימצאות מחיצות בלתי-דלקות סביר מקומות הריתוך;
 - יתר ויתוך עפ"י הרשאה כתובה שתוחתם לאחר בוחנת התנאים הסביבתיים.

★ הרתן

- יודע שהציוויל שהוא משתמש בו הינו תקין ושלם;
- לימד היטב את נהלי העמدة והכיבוי;
- לא יבצע ריתוך או חיתוך אם אין מושגנו שאין חומרים דליקים המצוויים בסביבתו ושיש מספיק ציוד כיבוי, ידע ויכולת להפעילו.

★ צופי-אש

- צופה-אש הינו אדם המופקד על אזעקה במקרה של פריצת אש. הוא ימונה בתיקים אחד התנאים הבאים:
- קיים חומר נפץ או דליק במרחב קטן מ-10 מטרים מנקודות הריתוך/חיתוך;
- החומרים מרווחים יותר מ-10 מטרים, אולם עלולים להידלק במקרה של עלי-ידי גיצים;
- פתחים ברצפות או קירות המאפשרים לגיצים להגיע לחומרים דליקים הרחוקים למעלה מ-10 מטרים מנקודות הריתוך;
- חומרים דליקים מואחסנים סמוך לקיר מתכת (או תקרה או ריצפה) מצדו השני, כך שקיימת סכנה שיידלקו עקב החום שעומר דרך המחברות.

צופי-האש יצירכו במטפים ניידים מתאימים לסוג החומר הדליק והם יהיו מאומנים בהפעלתם. כן יידעו היטב את נהלי אזעקת העזרה.

צופה-אש יישאר זמן מספיק, אך לא פחות מחצי שעה לאחר סיום עבודות הריתוך, כדי לוודא שלא פורצת אש עקב הריתוכים שהסתתרו.

במקרים שבהם לא נדרש צופה-אש יבוצע סיור בקרות חצי שעה לאחר סיום עבודות הריתוך. עבודות ריתוך ב"קו חס", ככלומר צינור המכיל גז בעיר או נוזל דליק, יבוצעו רק על-ידי צוות שקיבל הדרכה מיוחדת בנושא זה.

כתב הרשאה לביצוע עבודות ריתוך

להלן דוגמה של כתב הרשאה לביצוע עבודות ריתוך. יש להוציאו כתוב הרשאה בכל מקרה שעבודת ריתוך או חיתוך מתבצעת מחוץ לנקודות הריתוך הקבועה.

הרשות

לביצוע עבודות ריתוך או חיטוץ חשמלי או בלחתת גז

תאריך: _____

מבנה: _____

מחלקה: _____ קומה: _____

העומدة שיש לבצע

אמצעי זהירות מיוחדים

צופי-אש: נדרשים/לא נדרשים (מחק המיותר)
 אישור ביצוע העבודה נבדק, ננקטו כלאמצעי הזהירות הנדרשים, וניתן אישור
 לביצוע העבודה (ראה מעבר לדף)

האישור יפוג בתאריך: _____

תפקיד: _____ חתימה: _____

תאריך ושעה התחלת: _____ סיום: _____

בדיקות סופית

אישור העומדה ואישורים סמוכים (מעל, מתחת ומכל הצדדים, גם מעבר לקירות
 ומחיצות) נבדקו 30 דקות לאחר גמר העבודה ונמצאו בטוחים מפני אש.

תפקיד: _____ חתימה: _____

אמצעי זהירות

ציוד הריתוך ואמצעי העזר במצב תקין

ציוד הכספי במצב תקין. ומוצב במקום המקורי

ציוד הכספי במצב תקין. ומוצב במקום המקורי

ציוד הכספי במצב תקין. ומוצב במקום המקורי

בתוחם 10 מטרים מאייזור העבודה

רצפות נשטפו מכל חומר דליק

רצפות דליקות הורטבו, כוסו בחול רטוב, משטחי מטבח או כל אמצעי מן אחר

אין חומרים זליקים או נפיצים

נזולים דליקים או נפיצים כוסו כהלה או מוגנים על-ידי מחיצות מטבח

כוסו כל הפתחים בקירות ורצפות

מתחת למקומות הריתוך הונחו מחיצות לקליטת הנזירים

עבודה על קירות או תקרות

הפיגומים אינם עשויים חומר דליק ואין כיוסים מהחומר דליק

חומרים דליקים סולקו מהצד השני של הקיר

עבודה באיזור סגור

המקום נוקה מכל חומר דליק

המיכליים נשטפו לפחות דליק

אופי- אש

יהיו נוכחים במקום העבודה: בזמן העבודה ו-30 דקות לאחר סיוםה.

צוידו במטפים

אומנו בהפעלת המטפים ובהזעת עזרה

בדיקות סופית

מבוצע 30 דקות לאחר סיום העבודה (אלא אם יש צופו- אש)

תפקיד:

חתימה:

סמן במשבצת המתאימה סימן ✓

הערה: הרשותה תיערכ בօפן יהודי לכל מפעל, עפ"י הנזונים והצרכים שלו

ריתוך מיכלים שהכילו חומר דליק או נפץ

תיקון כלשהו, ריתוך או חיתוך במיכלים כאלה או במיכלים שאין ודאות לגבי החומר שאוחסן בהם, לא יבוצע אלא אחרי ניטרול האוירה המסווגת שבתוכם, עד כדי בטחון מוחלט שאין בהם עוד כדי לשמש תערובת דלקה. "נטירול", ככלור סילוק שארית הגזים או האדים הדליקים, בא כדי למנוע התפוצצות או דלקה בשעת מגע עם קשת הריתוך. משך הזמן המוקדש לניטרול מיכל הינו ממושך בהכרח, בגלל מידת היסודות הדרושים, וזה גורם לעכוב אך הכרחי להבטחת חי העובד והסובבים אותו. בכך עשוי להימנע נזק חמור לרכוש.

את פעולות הניטרול יש לבצע באמצעות שיטות כדלקמן:

* שיטה יסודית במים, אם תוכלת המיכל הייתה מסיטה במים, כמו: אצטון, כוהל וכו'.


* שיטה בטריסodium פופספט (Trisodium Phosphate), חומר אלקלאי אחר או בקייטור, אם תוכלת המיכל הייתה שמנים, מוציאי נפט וכדומה.

איורוור - יבוצע בתום השטיפה עד אשר ניתן להיווכח באמצעות מכשיר הבדיקה (מד-התפוצצות) כי אכן אין עוד חשש מאוירות פנים המיכל, ואפשר להתחיל בעבודות הריתוך או החיתוך המתוכננות. ניטרול אווירות פנים המיכל במהלך העבודה עצמו יעשה אם אין ביטחון שהניטרול המקדמים אמורים בוצע בצורה מושלמת, או אם אין אפשרות לבצע בדיקה בהעדר מכשיר תקין.


ניתן לקיים רמת בטיחות גבוהה על-ידי הפעלת אחת השיטות דלהלן:

* מילוי הכללי במים עד מעל לנקודת העבודה (איור 23) תוך השארת פתח איורוור (1).

* הזמנה בלתי פוסקת של גז מנטרול (איור 24), תוך השארת פתח איורוור.

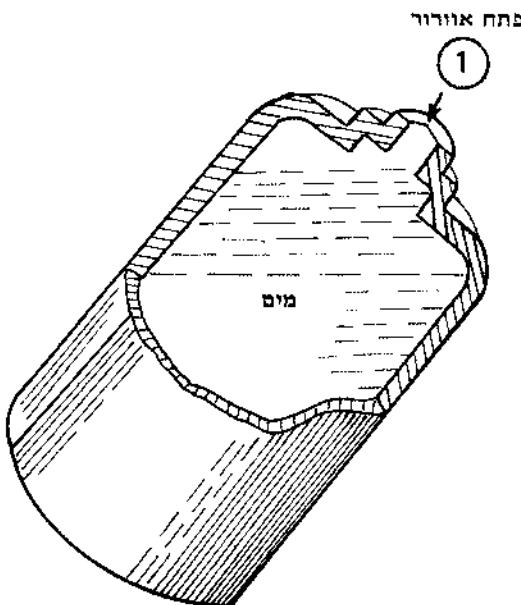

איור 23. מילוי מיכל במים עד לקרבת מקום הריתוך לצורך ניטרול אווירה דלקה או נפיצה

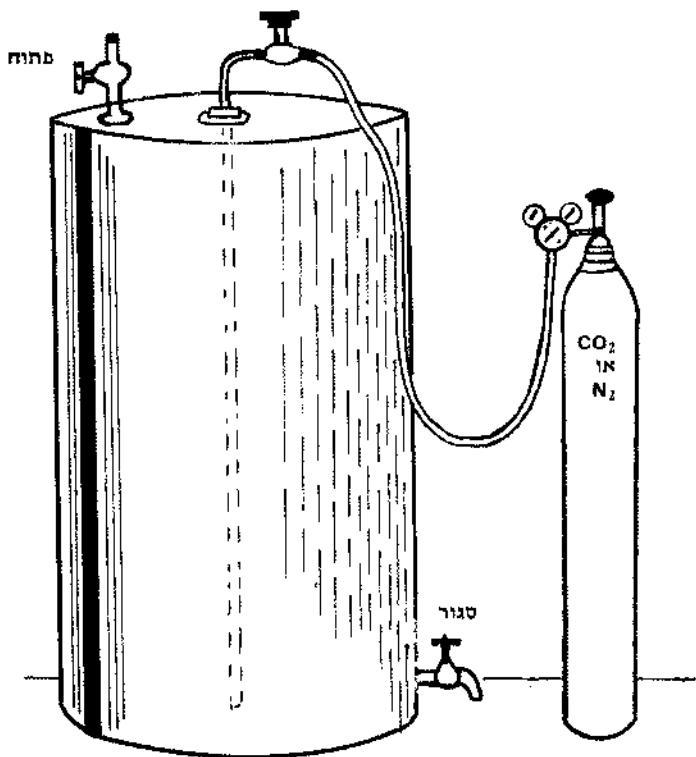

איור 24. הזרמת גז מינטרל למיכל בשעת ביצוע עבודות ריתוך או חיטוץ בקשת חשמלית לצורך סילוק אווירה דלקה או נפיצה מתכוна

עבודה בתוך מיכל או חלל סגור

בדיקה

אם היה במיכל לפני השטיפה חומר דליק או מזיק כלשהו, או אם יש בו משקע או מוץ העולמים לפולות גזים או אדים דליקים, או אם יש חשש לחוסר חמץן - יש לעורן בדיקת תכולת גזים במיכל לפני הכניסה לתוכו (ראה איור 25).

יש לקבוע נוכחות אדים דליקים או רעלים. את אחוז החמצן (חוסר או עודף) יש לקבוע באמצעות מכשירי מדידה או באמצעות אנליזה כימית. לקביעת אחוז החמצן אין להשתמש במכשור בדיקה המכילים נוזל הקולט הון חמץן והן פחמן דו-חמצני. גם בשעה שהעובדת מתנהלת בפנים המיכל, רצוי לעשות בדיקות בגיןים של האוירה במיכל מעט לעת, לפי הצורך. לעיתים רצוי ליטול דגימות ולבורן בדיקות שוטפות ולהנagua שיטת אזעקה אוטומטית.

הכנת המיכל או החלל הסגור לכניסה

מלבד הסכנה הכרוכה באוירה נפיצה העוללה לשרו במכיל כתוצאה מתוכולתו בעבר, המיועד להיכנס למיכל או לחלל סגור אחר לצורך ביצוע עבודות ריתוך וחיטוץ, נשקפת גם סכנה בשל נשימת גזים רעלים הנוצרים מעצם התהלייך, או מחוסר חמץן.

בעבודות טיהור פנים המיכל מן הגזים שהוא בו יש להכשיר את סביבת מקום העבודה בזרה שתבטיח שלא תיווצר אויריה מסוכנת, שמקורה בגזים הרעלים שסולקו מן המיכל החוצה.

הכנת הסביבה הכלול:

- ★ הרחקת בני אדם שאינם חיוניים לביצוע עבודות הטיהור עצמה;
- ★ הרחקת תנועתם של כלי רכב והפסקת פעולתם או הרחיקתם של כלים ממוגעים מכינית או חשמלית. עבודות טיהור יש לעשות אך ורק במזג-אויר שאינו בו סכנות ברקים.

טיהור המיכל יבוצע בשלבים כדלקמן:

- ★ סילוק משקעים קלים מהמים על-ידי שטיפה במים המוחדרים דרך כל הפתחים הקיימים, פרט לפתח אחד הממוקם במקום הגבוה ביותר והמיועד לשמש פתח ניקוז למשקעים השיטים;
 - ★ כאמור פועלת השטיפה יש לאטום את כל הפתחים, פרט לפתח המיועד לכנינה, וזאת כדי למנוע הדירה חוזרת של גזים מסוכנים מבחוץ.
- מיכל יהיה כמפורט וossible וכщий לכנינה אך ורק אם הדבר הוכח באמצעות בדיקות במכשורים לגילוי אויריה נפיצה, רעליה או חסרת חמצן.
- יש לחזור על כל הבדיקות שצוינו לעיל, בכל יום, לפני תחילת העבודה.



איור 25. לפני כניסה למיכל סגור יש לבצע את כל הבדיקות הדרשות

איוורור

אם קיים חשש להעדר תחלופת אויר טبيعית מספקת, יש להכין מכשורים לייצור תחלופה שתתאים למצב, כדלקמן:

אם נפח המיכל הוא פחות מ-300 מ"ק לכל עובד המיועד לעבוד בתוכו ואם גובה התקורה פחות מ-5 מטרים, יש להבטיח תחלופת אויר של כ-60 מ"ק בדקה. אם תהליכי הריתוך יוצר גזים מזיקים, יש להושיר אמצעי שאיבת המזוגלים לגורם לתחלופת אויר נוספת נוספת של כ-30 מ"ק בדקה. מתעני שאיבת אלה אפשר

להתקין על-ידי שימוש בציורים גמישים המוחברים אל מחיצות הסוגרות את נקודת הבדיקה משולשה צדדים ומלמעלה, או על-ידי מיקום פתח השאיבה של הציור סמוך ככל האפשר לנקודת הבדיקה. מימדי האביזרים של מתקני השאיבה מותנים במרקם שבין פתחי ציורים השאיבה לבין נקודת הבדיקה.

בטבלה שלහן מובאים נתונים שיש בהם כדי להמחיש זאת.

מידות פתחי ציורים השאיבה ביחס למרחק מנוקודת הבדיקה

לירימת אויר של מ"ק בדקה	קוור הציור הדרוש (אינטש)	המרחק מנוקודת הבדיקה (ס"מ)
4	3	18-10
8	3 ^{1/2}	20-18
12	4 ^{1/2}	25-20
17	5 ^{1/2}	30-25

הרשות לעבודה

הרשות לעבודה במיכל משמשת כתעודת הסמכה והסכמה בכתב, והיא מהוות ביטוי פורמלי להללים מקובלם וכן רשותת תיוג (בקרה), כדי להבטיח שככל הסיכוןים הקיימים הובאו בחשבון והוערכו, ושנקטו כל אמצעי הבטיחות והגנה, לפני תחילת העבודה במיכל.

לא יכנס עובד למיכל בלבד לפנות תחילת אל הממונה עליו, כדי לקבל את אישורו ואת הסכמתו. הלה יפנה למנהל הממונה על המיכל ויקבל ממנו את הסכמתו לכינסה. מנהל העבודה שבמחלクトו נמצא המיכל יברר בפרוטרוט את שיטת העבודה עם האנשים העומדים להיכנס למיכל. עליו להסביר להם את הסיכוןים הכרוכים במוצר או ביתר החומריים שבפניהם הם עלולים להיות חשופים, ולספק את כל הוראות הבטיחות שבידיו. מנהלי עבודה של כל האנשים המעורבים יבדקו וימלאו ביחס את טופס הרשותה.

מנהל העבודה אלה חייבים לוודא, על-ידי בדיקה אישית לפני הכניסה ובטרם יחתמו על הרשותה, שלא צפואה סכנה בשעת הכניסה ובשעת ביצוע העבודה. כדי להבטיח המשך תנאי הבטיחות, במקרה שתוךך כדי עבודה חלה הפסקה ממושכת, חייב החותם על הרשותה לסקור את המקומות שנית, בטרם ייתיר את המשך העבודה. חילופי משמרות מהחיבים תמיד בדיקה מחדש והוצאת הרשותת עבודה חדשה.

כוחה של הרשותה יהיה יפה אך ורק לעבודה, למקום, לאנשים ולזמן הנזכרים בו.

ازהרה: אסור להיכנס לחללים סגורים לביצוע עבודה ללא הרשותה בכתב, עם כל החגימות המאשרות את ביצוע העבודה הדרושה.

כלי עבודה

כלי יד חייבים להיות נקיים, במצב טוב, ויש לבחור אותם בקפדיות בהתאם לשימושם. על פי רוב, בכל מקום שקיים בו אפשרות של הופעת אדים או גזים דליקים יש לדרש כלים עשויים מחומר שאינו יוצר ניצוצות, אלא אם השטח הורטב היטב במים ואם קיימת הקפדה על לחות ברמה מספקת.

מכשירים מונעים נידים וצמוד חייבים להיות נקיים ובמצב טוב. מכשירים וצמוד חשמלי יוכל לחבר חייבים להיות מוארכים, ואם המיכל נדרש לפי התקן כ"מוקם מסוכן" הם חייבים להיות מן הסוג העומד בפני התופעות.

במקרים של חשש מפני אדים נפיצים או אבק נפץ, יש לברר אם מכשירים פניאוטיים עדיפים. אולם אפילו בתנאים אלה יש לש考ל היטב אם אין צפואה סכתת אש או התופעות מניצצות הנובעים ממכתה, מחימום-יתר של המכשיר (למשל בקדיחה), מפא"ס (פריקה אלקטростטית), מהזרמת אויר דחוס או מסיבות מכניות אחרות. השימוש במתוח נמוך מאוד (24 וולט או פחות) לתאורה ולצמוד חשמלי עשוי להפחית אף הוא את סכתת ההלם החשמלי.

סולמות, שימושים בהם בתוך מיכלים, חייבים להיות קשורים לעלה, ואם אפשר גם למטה. אין להכניס מבערי חיים או חיתוך אלקטרוזות לתוך המיכל אלא לשימוש מיידי ויש להרחיקם מיד אחרי השימוש.

אין להכניס לתוך המיכלים גלייל חמצן או גז אחר. יש לסגור את שסתום ההספקה על הגליל הנמצא מחוץ למיכל מיד אחרי השימוש.

יש להציב שלטי אזהרה ליד המיכל, על-מנת להבטיח שלא יתבצעו בסביבה במקביל, כל פעולה שיש בה סיכון וכן לשם הנחיתת מצילים, אם יתעורר הצורך בכך.

צמוד מגן אישי

צמוד המגן האישי עשוי לכלול פריטים שונים, מתלבושת מיוחדת שלמה להגנה מפני קרינה או מפני כימיקלים רעלים וחוריפים, הנקלטים דרך העור, ועד למשקפי מגן, כובעי מגן, כפפות ונעלי מגן, משתמשים בהם לרוב לשם הגנה מפני סיכון שגרתיים (איור 26).



איור 26. ציוד מגן אישי, כולל רתמת הצלה. יש לבחור את סוג הציוד בהתאם לתנאי העבודה

העובדים במיכל לא יחשפו את עורם שלא לצורך; הם חוויכים ללבוש את הביגוד המלא כל הזמן. בשעת ריתוך בתוך מיכל, חייב מנהל העבודה לשකול שימוש בבדים העומדים בפני הכתובת. אם איצות האויר אינה מובטחת או אם ישנה אפשרות כלשהי של זיהום אוויר מזיק או חוסר חמצן בשעת העבודה במיכל סגור, יש לספק אוויר הרاءו לנשימה, הן מגלי אוויר הנישאים על הגב, והן על-ידי הספקה מבחוץ, מגלי אוויר דחוס או ממדחסים מתאימים.

השימוש במסיכות סינון, רפניות על העיקרון של קליטה כימית או של סינון מכני, אינו מבטיח הגנה מתאימה ולכן אינו בא בחשבון.

על הציוד להיות מותאם במיוחד לסוג החשיפה ומסוגל להגן בפני התנאים הגורועים ביותר העולמים להיווצר.

כחול של התכנון המוקדם, יש להשיג מראש מידעreich ביחס לסוג הטוב ביותר של הגנה על דרכי הנשימה, בהתאם לחשיפה המיוחדת שבה עוסקים.

מצב חירום והצלה

בכל מקום, שצפוייה בו חשיפה חמורה, או שהעובד חייב להשתמש בציוד למיגון דרכי הנשימה, או שפעולות החילוץ מועלות להיות קשלים, חייבים לספק ריתמת בטיחות עם חבל הצלה. לרוב, רצוי להשתמש בריתמת הצלה בכל כניסה למיכל סגור.

יש להשתמש ברווחת בטיחות או בבדיקה מוגן בעל רשותה, המהווה חלק ממנו יחד עם חבל בטיחות, כאשר צורת המיכל, גודלו או מיקומו של חבל המיכל מאפשרים חילוץ חירום של אנשים על-ידי שומרים מבחוץ, מבלתי שהיו חייבים להיכנס לתוך המיכל.

אם הזרה, הגודל או המיקום של המיכל אינם ממלאים אחר דרישות אלו, יש לפתח נוהל מיוחד לחילוץ אנשים, עוד בשלב מוקדם של תכנון העבודה בתוך המיכל. נוהל זה יהיה חלק בלתי-נפרד מהראשית העבודה לתוך המיכל. במקומות מסויימים וצוי לקבע גלגולת בעלת שרשרת על גבי חצובה (או בזרה אחרת) מעל לפתח הכניסה למיכל. מסיבות מוגנות, יש לדאוג לפתחים בגודל מספק לבניית העבודה וציוו, זאת אומנות בקוטר 60 ס"מ לפחות, במקרה שהפתח עגול. במקרים שהפתח קטן מ-50 ס"מ אפשר להשתמש ברטמה, הקשורה לפרקי היד. את הקצה החופשי של חבל הצלה יש לקשור למקום יציב, ו邏וקן מבחוץ יהיה מופקד עליו ויקיים קשר עין רצוף עם האיש במיכל. מותר למשקיף להגיש כלים, אבל אין להטיל עליו תפקיד נוספת, העולול להסיח את תשומת לבו שבתוכן המיכל, או שיפריע לו במאץ לחלץ את הנפצע בעזרת החבל, או שייחיב אותו להתרחק מהמיכל אפילו לשעה קלה.

במקרה חרום, המשקיף שבחוץ לא ייכנס למיכלטרם יבוא עובד אחר במקומו. זה **תפקידו** להזעיק עוזרת (אפשר להשתמש בסימני אזהקה, למשל במשרווקית), לנסות לחלץ את הנפצע בעזרת חבל הצלה ולבצע כל פעולה הצלה מבחוץ. משהגעה עוזרת, מותר לו להוכנס למיכל רק משוכח לדעת שעוזרת מבחוץ מספקת ואחריו נקיית אמצעי זהירות מתאימים.

משקיפי בטיחות כאלה חייבים להיות מאומנים היטב בהגשת עוזרת ראשונה ובמיוחד בשיטות הנשמה מלאכותית.

המצילים, הנכנסים לתוך המיכל, חייבים להיות מוגנים בכל ציוד שהמצב מחייב, כולל בחבל הצלה וرتמת הצלה וציזוד מן אישי מתאים, לעצםם. למטרות הצלה חייב להיות מוכן בחוץ לפחות מכשיר הנשמה אחד, עם גליל אוויר, יחד עם רטמה, חבל וציזוד.

אם תוך כדי העבודה במיכל עלולים להיתקל בחומרים כימיים מסוכנים או אם ישנה אפשרות של דלקה, יש לוודא הימצאות זרנוק מים תחת לחץ בקרבת מקום. יש לצמצם את מספר העובדים במיכל, במיוחד בעבודות ריתוך או חיטוף, עד למינימום האפשרי אך הכרחי לביצוע העבודה עצמה.

מנחי העבודה חייבים להיות מאומנים, עירוניים לפני העבודה ובמהלכה, והם חייבים לגנות ולתקן מיד כל סיכון חדש או להפסיק את העבודה עד לחיסול הסיכון שהתגלה.