

הלם חשמלי והטיפול בו

כללי

שעה שאדם סופג הלם חשמלי, נכנס לגוףו זרם חשמלי בנקודת מסויימת ועווזבו בנקודת אחרת. תוצאת הדבר יכולה להיות:

★ ללא פגיעה.

★ כאב, כויה.

★ פגיעה קטלנית.

התוצאות של הלם חשמלי תלויות במספר גורמים וهم:

★ סוג המ Engel החשמלי.

★ המתח החשמלי.

★ מסלול הזרם בגוף האדם.

★ עוצמת הזרם.

★ משך הזמן בו חולף הזרם בתוך גוף האדם.

★ מכך הגוף-פריאוטי של האדם.

פירוט הגורמים המשפיעים על הלם חשמלי

סוג המ Engel החשמלי

מבחינים בין שני סוגי מעגליים המקובלים בריתוק:

★ מעגל זרם ישיר;

★ מעגל זרם חילופין.

ליצירת אפקט רגישות דומה, דרוש זרם ישיר גדול פי 4-3 מזרם חילופין. מאחר שככל הזורם בגוף אדם יוצר חום בתוכו, קיימת סכנת כוויות, שחומרתן תיקבע על-פי שאר הגורמים שנמננו לעיל. כמו כן, זרם ישיר הזורם בגוף האדם עלול לפרק חלק מנוזלי הגוף.

המתח החשמלי

מתוך המ Engel הפתוח, כלומר המתח שבין העובד לבין האלקטרודה או תיל הריתוך שעה שאין מرتכים, נuis בתחום שבין 70 ל-450 ווולט. מתחים אלה גבויים דיים כדי לגרום לתאונת קטלנית.

מסלול הזרם בגוף האדם

המסלולים השכיחים של זרימת זרם חשמלי בגוף אדם הנוגע בעובד ובאלקטרודה בו-זמנית הם מיד ליד או מיד לרجل. בשני המקרים עובר הזרם בחזה, בו נמצאים הלב והריאות, שהם רגישיים ביותר לזרם. זרם דרך יד או רגל בלבד אינו קטלני בזרן כלל, אולם עלול לגרום לכויה.

עוצמת הזרם

עפ"י חוק אוֹהֶם הזרם (i) באמפרים במעגל חשמלי, שווה למתח (v) בולטים השורר בו, מחולק בתנגדות שבמעגל (R) באוהמים.

$$I = \frac{V}{R}$$

היות שההנגדות הרגילה של גוף אדם מוגבר בין היד לרגל יכולה להיות בין 10,000 ל-500,000 אוהם, ובמקרה של עור רטוב מזיעה או מים, כדי 1000 אוהם בלבד. לאור האמור לעיל על מתח המעלג הפתוח, שהוא לרוב ברטכת תקינה 70 וולט, נמצא שהזרים העובר דרך גוף האדם עלול להיות

$$I = \frac{V}{R} = \frac{70}{1000} = 0.07 \text{ אמפר}$$

דיוקות הראו כי כבב 0.001 עד 0.002 אמפר בזרם חילופין עלולים לגרום רגשות להלם חשמלי. 0.005 אמפר עלולים לגרום להלם מכאייב, שמצוותו גורם לקפיצת האדם מהמעגל ולפציעתו עקב לכך. 0.01 אמפר עלולים לגרום ל"קפיאת" האדם ולא יכול לפותוח את כף היד האוורחות באלקטרודה או במחזק האלקטרודזה. זרמים החל מ-0.06 אמפר ומעלה הזורמים מהיד לרגל יפריעו לפועלות הלב ועלולים לגרום למוות בגין דקות ספרות.

זיהה מקטינה את התנגדות החשמלית של גוף האדם. כך גם שביבי מתכוון מcosaעה עורו של אדם שהחיזיו או פצר מתקנה. רטיבות נعلي הרתק ובדיו גם היא מקטינה את התנגדותו לזרימת הזרם החשמלי.

מצבו הגוף-בריאותי של האדם

מצבו הבריאותי וחוסנו של האדם עשויים להשפיע על מידת רגישתו להשפעת זרם החשמל על מערכות הגוף. לב לחולה ו/או מחלות עור שונות משפיעים על התנגדות הגוף, ובכך משפיעים על מידת ההלם החשמלי הנגרם.

התאוששות המידית או התטאושות שבאה לאחר זמן - מושפעות מהבריאות הכללית של האדם הנפגע.

משך הזמן בו זורם הזרם החשמלי בתוך גוף האדם

קצב פעימות הלב הוא קבוע בשנייה. במשך מרבית השניה אין הוא רגיש לארמים בעוצמה של עד אמפר אחד, אולם בחלק קצר מזמן הפעימה הוא רגיש מאוד וזרם של כ-0.06 אמפר יכול לגרום למוות (כפי שצוין לעיל).

היות שבמקרים רבים משך הזמן שהאדם נמצא תחת השפעת המתח החשמלי גדול משנייה, הרי שהזרמים שעלולים להיות בגוף האדם מסוכנים לחייו.

טיפול בנפגע בהלם חשמלי

אם אדם נכלא במעגל חשמלי ונפגע בהלם חשמלי יש לפעול לפי הנהנויות דלהלן:

*** לנתק המעלג החשמלי.** הזרך הייעלה ביותר היא ניתוקו של מעגל מراتת

החשלם, אולם אם הדבר אינו אפשרי יש לנתק את הנפגע מהמעגל. פעולה זו יש לבצע כך שהמפריד לא יתחשלם בעצמו, ככלומר תוך שימוש באמצעים מבודדים בין הנפגע למצליל (כפפות עור יבשות, קרשים וכדומה). יש להקפיד שתוך השחררות מהמעגל החשלם, לא יפול הנפגע ויפגע. ניתן גם לנתק את המוליך במעגל החשלמי בעזרת כלי מבודד (קוץן מבודד, גרזן).

* **לבעץ החיהה.** אם הנפגע נמצא ללא הכרה יש לבצע מיד פעולה החיהה. פעולה לב לב לא נשימה עלולה לירות למות מוחי, ולכן הנשמה מלאכותית חיונית ביותר לחיה הנפגע. היות והתעוררות הנפגע עלולה להתארח אין לוثر ולהתאייש ויש להמשיך בהנשמה גם זמן רב (שעות!) עד שיגיע כוות רפוא מקצועני. לבתו חשובה החיהה כאשר גם הלב לא פועל.

* **הזעקה עזרה מקצועית.** אם מצב הנפגע דורש זאת יש להזעיק רופא או להעביר את הנפגע לבית-חולמים תוך Einsatz החיהה.

ריתוך במקומות צרים (מכילים, דוודים וכו')

הויאל ועובדת במקומות צרים גורמת לעיתים קרובות להזעה רבה והויאל ולירוב המכילים והזוזדים חלקים ומוליכי חשלם, העמודה בהם מסוכנת במיוחד. כדי למנוע תאותות הלם חשלמי בשעת ריתוך במקומות צרים יש לזכור כלל בטיחות אלה:

* אין להכנס רטבות חשמליות למקומות צרים.

* הריתוך במקומות צרים מותר רק בזרים ישר (או בזרם חילופין, כאשר מתח המנגנון הפתוח הינו 42 וולט לכל היוטר, ולשם הצטה - עליה למשך 0.2 שניות ל-70 וולט. אולם רטבות כאלה אין מקובלות בארץ).

* יש להכנס למיכלים או לדודים משטים מבודדים, מלי עץ וכיוצא באלה כדי שהרטף יוכל לממד את גוף המהעופד.

* מנורות לתאורה יופעלו במתח 24 וולט, שנאי-העזר עברום יהיה מטיפוס סילילים מבודדים ויישארו מחוץ למיכל או לדוד.

* כל החיבורים החשלמיים יהיו מבודדים כדי למנוע פריצת קשת עקב מגע מקרי בדורפן.

הגנת פני הרטף ועיניו

במרבית שיטות הריתוך בקשת חשמלית מוגנת הקשת על-ידי גזים בלבד כך שקרינת חום ואור, לרמת קרינה אינפרא-אדומה ואולטרה-סגוליה, עלולה להגיע אל עיניהם ועל פניהם של הרטף ושל אנשים אחרים שבביבה. קרינות אלו עלולות לגרום לכויות בעור, לדלקות עיניים חולפות ואף לפגימות שאין ניתנות לריפוי.

נתז מתקת להחתת או סיגנית לוהטת הניטזים במהלך הריתוך או החיתוך ולאחריו, בעת התקරרות הסיגית (באותן שיטות בהן היא קיימת) עלולים אף הם לפגע בפניהם או בעיניהם של הרטף או של אנשים אחרים ולאורם לפצעים חמורים ואפילו לאבדן הראייה.


הגנת הסביבה

תיחום איזור הריתוך באמצעות מחיצות פח ניידות או קבועות ימנע פגיעות מהעובדים הנמצאים מצדן השני. כאשר יש צורך שעובדים שמעבר למחיצות יכולים לצפות בפעולת הריתוך, ניתן להקים מחיצות מוחומרים "ש��ופים" העוצרים את הקרניים המזיקות ואת הגיצים ועם זאת מאפשרים צפייה בלתי-מופרעת. החומרים ה"ש��ופים" הם משני סוגים: קשיחים וগמישים. מוהאזרונים אפשר ליצור וילונות, כך שניתן לפותחים ולסוגרים בהתאם לצורך.

הגנת הרתך וועזריו הקרובים

באותן שיטות בהן אין קשת גלויה והותז גיצים (ריתוך בקשת חסומה) אין צורך בהגנה. בשיטות בהן קיימת סכנת גיצים אך אין קשת גלויה (ריתוך בהתנגדות) יש להשתמש במסיכה בעלז זכוכית שקופה.

בכל השיטות האחרות יש להשתמש במסיכה רטכית המכסה את הראש כело מצידו הקדמי, וכאשר מבוצע ריתוך "מעל לראש", שבו עלולים גיצים לפגוע בעורף, צריכה המסיכה להכיל סינר עור אחורי המספק הגנה עד הכתפיים. במסיכה שני חלונות. האחד מזכוכית רגילה, המשמש לראייה. כאשר אין מותכנים הוא מגן מנתזים. מעליו נמצא החלון השני, העשווי מזכוכית כהה, שתפקידה לחסום קרניים מזיקות ולהעביר רק כמות אור שתספיק לרוחך את הקשת וסבירתה הקדומה. חלון כהה זה ניתן לפתחה (ראה איור 27).

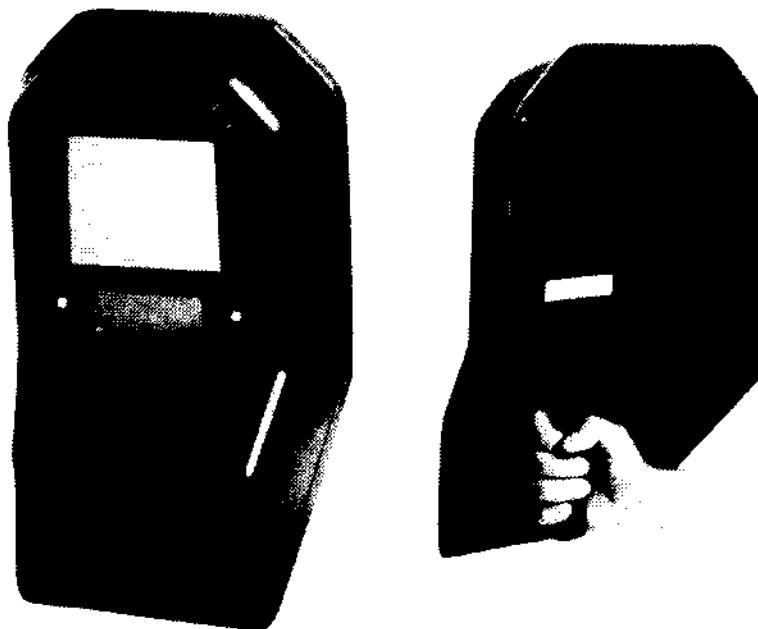

איור 27. דוגמאות של מסיכות ריתוך

מאחר שעוצמות האנרגיה המוקרנות על-ידי קשתות ריתוך הן שונות, בהתאם לארם הריתוך, קיימת טבלה לבחירת זכוכיות כהות, המובאת להלן:

בחירה זכויות כהות לריתוך (לפי תקן גרמני)

זכות כהה מס'	תחום העבודה
שקופה עד 2	ריתוך בתנוגות, הגנה מקרינה שኖרת על-ידי רתך סמוך
עד 5	עבודות ריתוך וחיתוך גזים קלות
עד 6	עבודות ריתוך גזים ביןוניות וריתוך חשמלי עד 30 אמפר
עד 8	עבודות ריתוך גזיםCBDOT, וריתוך חשמלי עד 30-75 אמפר
10	עבודות ריתוך וחיתוך חשמלי 200-75 אמפר
14	עבודות ריתוך וחיתוך חשמלי מעל 400 אמפר

הערה: היות ורגישות העיניים שונה מرتך לריתוך, יתכוו הפרשים בדרגות הכהות החיצונית בין שני רתכים. על כל זכאות שחורה תקנית מודפס מספר המאפיין אותה.

קיימות היום גם זכויות "ארטומטיות". הן שkopות כאשר אין קשת ומתכוחות מעצמן מיד עם עליית עצמת התאורה. ככל שהקשת יותר אינטנסיבית הכהות גוברת.

איוורור והגנה על איברי הנשימה

בעת ביצוע עבודות ריתוך קיימות סכנות לטリアות עקב נשימת גזים, אבק לסוגיו ואדי מתכת. מניעת נזק לאיברי הנשימה ולריאות תלולה במידת השימוש באמצעות המגן שיזכרו להלן. בעזרת מספר קטן של אמצעי זהירות פשוטים ניתן למנוע לחולוטין נזקים כלשהם.

כמויות האדים והגויים שעלול הרתך לנשום תלולה במספר גורמים:

- ★ ממדיו האולם בו הוא מרתק;
- ★ מספר הרתכים באולם;
- ★ סוג הריתוך;
- ★ החומרים אותם מרתכים;
- ★ זרמי הריתוך, ועוד.

אולם הגורם החשוב ביותר נשלט על-ידי הרתך עצמו והוא:

- ★ מיקום הראש ביחס לאולם הגזים והאדמים הנפלטים בשעת הריתוך.

שני רתכים המבוצעים בדיקות את אותה העבודה ובאותם תנאים עלולים להיות חשופים יחד פי עשרה(!) מהאחר, על פי מיקום ראשם.

קביעת מידת הסיכון הכרוכה ביצוע עבודות הריתוך היא פעולה מסובכת וניתנת לביצוע רק על-ידי מומחים לדם. אולם, אם פעולה זו בוצעה במשך שנים ורבות באופן דומה ולא גרים נזק כלשהו (למשל: ריתוך פלדה רכה באלקטרוזות), ניתן לראותה כבלתי מזיקה. הסיכון הספציפיים הכרוכים בשיטות הריתוך השונות מפורטים בפרק הדינים בשיטות אלו. הניסיון מלמד,

שהסיכון העיקרי נובע מריתוך מתכוות שכוסו, לעיתים בעיות ולא תשומתלב, בחומרים רעילים. מובן, שיש להסיר חומרים אלה לפני הריתוך או החיתוך.

ריתוך מתכוות המכילות עופרת או חומרים רעילים אחרים, כברונזה שעירת עופרת, מהויה סיכון לחשיפה מזיקה, שעצמתה תלולה בכמות החומר הרעיל ובכמות הריתוך.

במיוחד מסוכן ריתוך מתכוות המכילות בריליום. אין לרתקן אלא לאחר שהובטח סילוק כל העשן העולה מגמת הריתוך.

ריתוך מכילים וצנרת שהכילו ממיסים מכל סוג שהוא היו מסוכן, ויש לסלק חומרים אלה לחלוטין, במיוחד כshedomer בחומרים הלווגניים (המכילים פלואור, כלור, ברום או יוד). ראה פרטיטם בסעיף על ריתוך מכילים.

איורור טבעי

איורור טבעי די בו למניעת איסוף כמותות מזיקות של עשן, שנוצר בעת ריתוך פלדות ורכות באלקטרודות שאין מכילות פלאורידים ביציפוי, בתנאים הבאים של המבנה:

- ★ נפח עמדת העטודה הוא לפחות 300 מ"ק לכל רתך;
- ★ גובה התקarra לפחות 5 מטרים;
- ★ אין הפרעות לאיורור על-ידי מחיצות, מכונות גדולות וכו'.

באולמות שאיןם עוניים על דרישות אלו רשאי ריתוך בלבד בספיקה של 60 מ"ק לשעה לרתקן לפחות. הימצאות פלאורידים ביציפוי האלקטרודות, או חומרים רעילים אחרים, תדרוך איורור יותר אינטנסיבי, כך גם עפ"י התנאים המיוחדים של האולם והחומרים.

איורור מקומי

יש להשתמש באיזורור מקומי באוטם המקרים בהם נדרש סילוק העשן, כיוון שדילולו באוויר בלבד אינו מספיק. זהו האמצעי הזול והפשוט ביותר, וגם היעיל ביותר, לסילוק העשן.


השימושים המקובלים הם:

★ מאזרר קבוע בכל גג מעל נקודות העבודה ולפחות שתי דפנות המכוסות את פעולת הריתוך או החיתוך, ושם הירושו הקווית של האוויר היא לפחות 15 מטר בדקה (בכיוון מהרתך ולהלאה);

★ מנדף נס בחופשיות, בעל צינור גמיש, שהرتך מציב אותו בקרבה מירבית מקום הריתוך. מהירות האוויר ליד מקום הריתוך לא תפחת מ-30 מטר בדקה, וספקת האוויר תהיה מ-5-5 מ"ק לדקה כאשר המנדף מוצב 10-15 ס"מ ממוקם הריתוך ועד 20 מ"ק לדקה כאשר המנדף מוצב במרחק 25-30 ס"מ.

ס"מ. הדבר מתאים במיוחד לעבודת ריתוך בישיבה בתא ריתוך, אולם יתאים לכל עבודה, בתנאי שימושם על המוחקים מהריתוך. מהירות אווריר בת 30 מטר לדקה לא תפריע למעטה גז המכון הקיים בריתוכי מיג או טיג, אולם יש להקפיד שלא תעלה על ערך זה.

* יונק אווריר המופעל באויר דחוס יכול לשמש לסילוק העשן מאיזור הריתוך או לדילולו. באמצעות מערכת כוות מסולק העשן לרוב אל תוך האולם בו ממוץ הריתוך. ניתן להשתמש בו במקומות סגורים למחצה, בהם נדרש דילול העשן. (איור 28 מראה דוגמאות שונות לאיוורור מקומי).

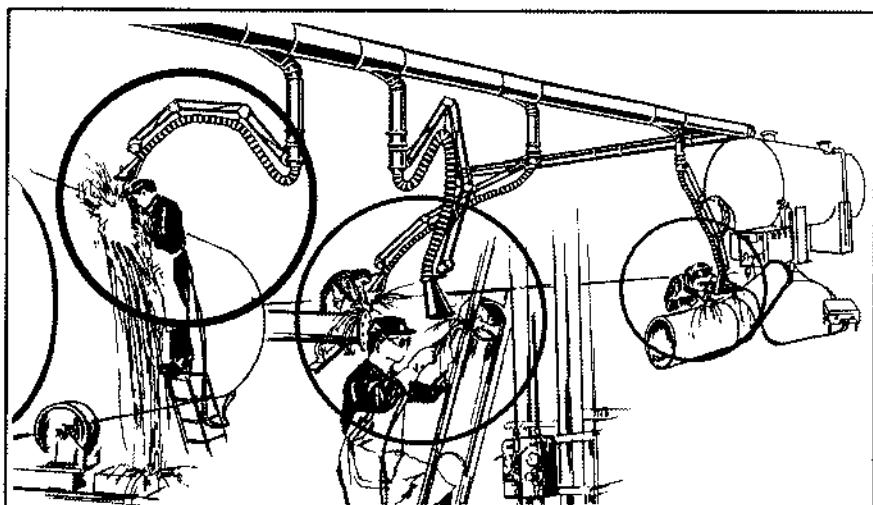

איור 28. דוגמאות שונות של מערכות איוורור מקומי

במקרים בהם חיבר הרtanן לרכבן מעל לנקיות הריתוך, מומלץ השימוש באיוורור מקומי שימנע הגעת העשן אל פניו.

האיוורור המקומי יפריע אם יש בקרבת מקום הריתוך ממים, כגון: טריכלורআ্টিলן, ופרכלורআ্টিলן, לאחר שכמות אדים נוספת תימשך לסביבת הריתוך.

הגנה מפני האדים הנ"ל מתבצעת כדלקמן:


- מתן הסבר לרטכים ולסובבים אותם בדבָר מהות הסכנה ובדבר סימני ההתראה (ריח).
- הרחקת כל מקור אפשרי לחומרים אלה מסביבות החיתוך.
- הפסקה מיידית של כל פעולות חיתוך עם הופעת הריח המזוהה, והמשכה רק אחרי טיהור מוחלט של האויר מחומרים אלה.
- יש לזכור סכנת התלקחות שעולה לקרות בנסיבות חמורות כגון:

צידן מגן לנשימה

בצדן מגן לנשימה משתמשים באתות המקרים שב害ם האירורור המקומיי אינו מעשי או בתוספת לאירורור מקומי בעת שמדובר בחומרים רעלים במיוחד. מסוכנות חמוכנות למקור אוויר טרי נוננות הגנה מספקת נגד כל סוג המזוהמים והן הצידן המועדף.

קיימות גם קטודות ורכבים חמוכנות בצדן למקור אוויר טרי, אולם הן אינן זוכות באחדה בקרב הרוכבים.

גם מסוכנות חמוכנות במסננים מתאימים מספקות הגנה מספקת, אולם יש להקפיד בהתקנתן לחומרים הרעלים ולתוחק אותה כיאות ולפי הוראות הייצרנים. השימוש בהן אינו מומלץ עקב הקושי במילוי משימה זו (ראה איור 29).

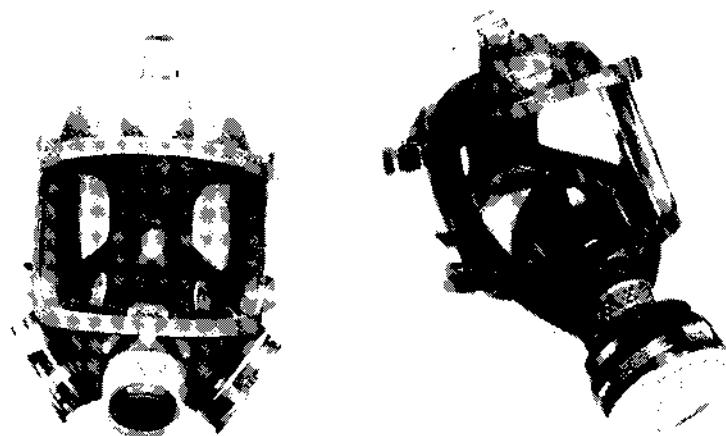

איור 29. דוגמאות של מסוכנות בעלות מסננים

בכל מקרה בו יימצאו אדי כספית, פחמן חד-חמצני או חנקן דו-חמצני באוויר יש להגן על הנשימה אך ורק במסיבה עם מסנן מתאימה או במסיצה חמוכנת למקור אוויר טרי.

על סמך בדיקות שנעשו בעולם נקבעו ערכי הריבויים המורביים המותרים של גזים או אדים, אשר לגביבם מותרת חשיפת העובדים. חלק מהם, השכיחים בשעת בייצור עבדות ריתוך או חיטוך, מובאים להלן. יש לקחת בחשבון שערכיהם אלה מתעדכנים מדי שנה בשנה. המחוקק הישראלי אימץ את ערכי ה-NOAEL (אנוד ההיגייניים בארה"ב) בתקנים ארוגן הפקוות על העבודה (גינטור סביבתי וניסטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזוקים), התשנ"א, 1990, בסעיף 5, למעט אלו שפורטו בתוספת הראונה ובתקנות הספציפיות.

להלן דוגמאות של ערכים מירביים מותרים לגזים ואדי מתכת באוויר

חומר משוקלט מותרת*	שם המג או האד
חלקיים למיליאן	
0.1	אוזון
3.0	חנקן דו-חמצני
25	פרכלורואטילן
0.1	פוסגן
50	טריכלורואטילן
מיליגרים למ"ק אוויר	שם החומר
0.002	בריליום
0.01	קדמיום
0.05	קובלט
0.5	כרום (2, 3 ערבי)
0.05	כרום (6 ערבי)
0.01	צינק כרוםט
0.012	כרוםט העופרת
0.2	נחושת
0.1	עופרת
1.0	מנגן
0.05	כספית
0.05	nickel
0.1	כסף
0.05	תחמוצת ונדיום
5.0	תחמוצת אבץ

* **חומר משוקלט מותרת - TLV-TWA** - הרמה המשוקלטת המירבית של גורמים כימיים ופיזיקליים באיזור העבודה של העובד, אשר לגיביה מותרת חומרה במשך יום עבודה של 8 שעות מתוך יממה.

ביגוד מגן

ביגוד המגן הדרוש לביצוע עבודות ריתוך שונות ישתנה בהתאם לסוג העבודה, המקום בו היא ממבצעת ושיטת הריתוך. אולם בכל מקרה עליו להגן על הרתך מפני כוויות, נתזים לוחטיים ומפני הקרינה הנפלתת מקשת הריתוך באותו שיטות בבחן הקשת גלויה (וראה איור 30).

בגדי צמר עדים פים על בגדי כותנה הויאל ואינס ניצחים בנקל, בגדי כותנה, ואינס מטפרקים עקב פעולתה של קרינית קשה באותה מהירות שבה מטפרקים בגדי הכותנה (במיוחד בשיטת המיג). בגדי הצמר אף מסיעים בהגנה על הרתקן מפני שינווי טמפרטורה חיצונית. בגדים עשויים מסיבים סינטטיים אסורים לבישה על ידי הרתקנים.



**איור 30. רתץ בbigood עכודה
מוגן בחלבה**

על הבגדים להיות נקיים מכתמי שמן או משחת סיכה (גריז) כדי למנוע סכתת החטה. נזדים להטיטים מסוגים שונים (מתכת, סגסוגת) עלולים לעור לתוך כיסים פתוחים, שרוולים מקופלים, נעליים חצאיות וסנדלים; ובמקרים מסוימים (ויתוך מעלה הראש) גם על השערות. מסיבה זו יש לרכוס את כל הכלים בחולצה, במכנסיים או בסרבל, ואין להשתמש בבגד שכיסיו אינם ניתנים לרכיסה. להגנה על הרגליים אין להשתמש בסנדלים כי אם בנעלי עבודה גבותות או בקורסולות, ועל המכנסיים להשתפל מעליין. על הנעלים להיות יבשות. בכך הם מבזודות חשמלית. מומלץ מאוד השימוש בסיטינר עור או ברזנט, המגן הן מפני החום הנפלט מהעובד והן מפני נזירים למיניהם. בעת ביצוע ריתוך מעלה הראש יש להשתמש בכיפת עור מיהודה ובשכמייה עור המיועדת לכך כדי להגן על הראש, העורף, הכתפיים והגב.

על הידים יש להגן בעזרת כפפות עור מיהודה לדיון, המגינות הן בפני חום ונתזים להטיטים והן מפני זרם חםלי. יש להקפיד שתהיאנה יבשות ונקיות משמנים וושמנים. אורכן חייב להבטיח כי סיוי השרוולים החופתיים.

במקרים רבים יש להגן על האוזניים הן מפני רעש והן מפני חום ונתזים. פקקים מתאימים, עשויים ספוג סינטטי או גומי, ומגיני אוזניים, הם אמצעי הגנן במרקם אלה.

קסדות מגן מיועדות להגנת הראש מפני עצמים העולמים ליפול עליו. גם בעבודות ריתוך קיימת לעיתים סכנה כזו ויש לפעול בהתאם.

מוכן שכל בגדי המגן שפורטו לעיל חייבים להיות תקינים, לא משופשפים, נקיים משמנים ויבשים.

זכור: בגד רטוב מוליך חשמל!

בטיחות בטיפול במערכת האספקה של גז מגן

גלאי גז

הגאים המשמשים כגזי מגן וגזי פלזמה מסופקים בדרך כלל במיכליים, שגורתם גליל, בגודלים שונים, לפי ת"י מס' 127 "גלאילים מיטטללים לגזים - כללי בטיחות".

הgalil - עשוי מתכת, משמש לאחסון גזים דחוסים, מעורבים או מומסים ואינו קבוע במקום.


הgalilim בניויס מהחלקים שלහן (אייר 31):

1. מכסה - מתברג על הצואר ומגן על השפטים;
2. שסתום - מאפשר בקרה על זרימת הגז מהgalil;
3. צואר - עלו מATABRG המכסה;
4. כתף - החלק העליון של galil, בעל קווטר משתנה. עליו טבושים נתוני המיכל;
5. גוף;
6. רגל.

התיקן הישראלי הנ"ל וכן ת"י 712, חלק 7, "galilim לגזים - סימני הייצור" כוללים דרישות סימון וצבעי היכר לגלאילים בדלקמן:

כל גלאיל ישא על כתפו סימן טבעי וברור הכולל את הפרטים הבאים:

- ★ שם הגז;
- ★ שם יצורן galil או סימנו המ Sachari הרשות;
- ★ לחץ המילוי המותר בק"ג לסמ"ר - לגבי גזים דחוסים;
- ★ משקל galil הריק, בלי מכסה, ומשקל המילוי המותר - לגבי גזים מעובדים (גס);
- ★ מספר סידורי של galil;
- ★ כל סימן אחר הנדרש בתיקן;
- ★ תאריך בדיקת לחץ האחוניה, סמוך ככל האפשר ליד תאריך הבדיקה הקודם.

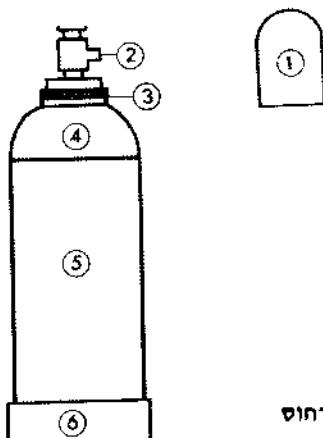

1. מכסה
2. שסתום
3. צואר
4. כתף
5. גוף
6. רגל

אייר 31. גלאיל גז דחוס

תוויות סימון תוצמדנה לשסתום כל גליל ותישמרנה בתוך המכסה. על התוויות יופיעו הפרטים של להלן:

לגביו גליילים, הממולאים בארץ

- ★ שם הגז ונוסחו הcientific;
 - ★ דרגת הטוהר (בהתאם לצורך);
 - ★ מטרת השימוש בגז במילימ או בסמלים;
 - ★ סימוני סיכון בעזרת סמלים;
 - ★ לחץ מילוי בק"ג לס"מ"ר (לגזים דחוסים) או משקל נטו לנזים מעובדים או מומסים;
 - ★ מספר סיורי של הגליל (لغזים מעובדים ומומסים בלבד);
 - ★ שם המפעל הממלא, כתובתו ותאריך המילוי;
- ### **לגביו גליילים מלאים מיובאים**
- ל גופם תודבק תווית ובה יופיעו:
- ★ שם וכותבת היובאו;
 - ★ סימני סיכון במילימ או בסמלים;
 - ★ דרגת הטוהר (לפי הצורך).
- הצבעים של מיכלי גז המגן והפלזמה הם כדלקמן:
- אוויר דחוס:** גוף - יrox; כתף - יrox.
- חנקן:** גוף - אפור; כתף - שחור.
- argon:** גוף - אפור; כתף - מוכסף (אלומיניום).
- פחמן דו-חמצני:** גוף אפור; כתף - אפור.

מחסנים לגלייל גז

"מחсан" בהתאם לתקן הישראלי 712 מכיל 400 מטרים מעוקבים גז או 50 גליילים, לפי המידה הגדולה מהשתיים. מחсан זה חייב:

★ להימצא מעל לקרקע.
★ מרחקו המערבי מחסנים אחרים, ממשרדים או מדורכים ציבוריים יהיה 15 מטר, ולפחות 6 מטרים מחומרים דליקים ומקור אש או חום. מבנה המחסן יהיה בן קומה אחת ואפשרית גם סככה הננתנת צל ומגינה מפני גשם.

הרצתה תהיה ישירה ולא תגרום חילקה, והחומר ממנו היא בנוייה יהיה עמיד בפני אש לפחות שעה לפחות.

הגליילים יוחסנו באולס שיש בו קיר חיצוני אחד לפחות, גם הריחות יהיה עשויי מחומרים עמידים לפני אש.

בתקרה או בקיר החיצוני של האולס יותקנו פתרוי ניפוי, ששתלים לפחות עשירית מ"ק לכל 1.4 מ"ק אוויר של האולס. גובה התקקרה - לפחות 3 מטרים.

דלתות וחלונות יהיו מורכבים על צירים ונפתחים כלפי חוץ. הם ייוצרו מחומרים העמידים לפני אש לפחות שעה לפחות לפחות.


מיכלי גז ריקים יוחסנו עם שסתומים ומכלים מוגברים עליהם.

גילי חמצן יאוחסנו בפרד מגלי נזים דליקים. אם לא ניתן להפריד ביניהם, יש להקים מחיצה בגובה 1.5 מטר לפחות, עשוית חומר עמיד בפני אש לשעה אחת לפחות.


שינוע גלי נז

שינועם של מיכלי נז חייב להיעשות בזיהירות רבה. משקלם הרב הופך אותם למסוכנים למטלטל אותם. השינוע מסכן גם את המיכלים, הואיל וחוזקם עלול להיפגע בגין מכות שיספנו בשעת נפילה. לשם העברתם ממוקם למקום קיימים אמצעי העזר הבאים:

- ★ חבק לשינוע ידני (איור 32).
- ★ עגלת הסעה לשני מיכלים (איור 33).
- ★ מארז לשינוע בעזרת עגורן (איור 34).

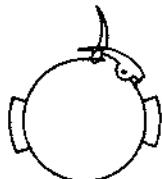

איור 32. חבק לגלי נז
לאחיזה בו בשתי ידיים

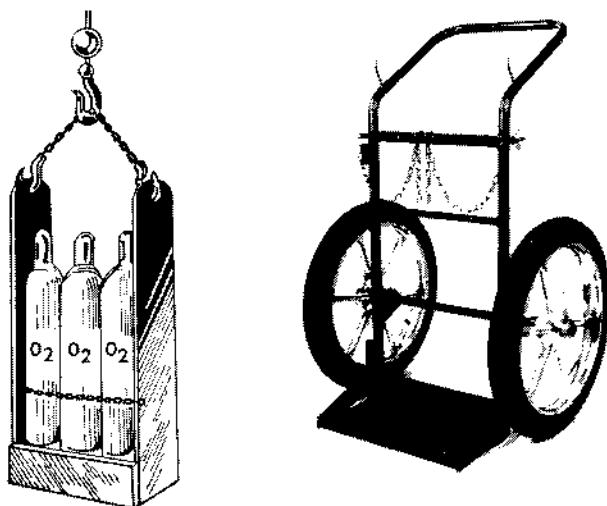

איור 33. דוגמה של עגלת
הסעה לשני מיכלי נז
באמצעות עגורן

איור 34. ארגז לטילטול גלי נז
באמצעות עגורן

שמירה על מספר הוראות בטיחות לשינוי מיכלי גז תבטיח את העוסק בכך מפני תאונה. ואלו הן ההוראות:

- ★ שינוי גלילי גז באמצעות עוגן ימצע תוך שימוש באירוע מיוחדת המועדת לכך.
- ★ השימוש במעניב רגיל או במגנט הרמה אסור.
- ★ בכלל שינוי יהיה מכסה הגליל מושג אליו היטב.
- ★ אסור לגורר מיכלי גז על הרצפה או להניעם על-ידי סיבוב על רגליים.
- ★ בעת שינוי בכלי רכב ייקשרו המיכלים היטב להתקן המיועד לכך, או לרכב עצמו, וויבטח שלא יפלו, לא יתונשו בעצמים אחרים, ברכב או במיכלים אחרים.
- ★ יש להציב את המיכלים במקום מרוחק ממקור חום או להבה.
- ★ מגע המיכלים במערכות חשמל כלשון אסור.
- ★ המיכלים לא ישמשו אמצעי-עזר להוכחת עצמים אחרים (בשימוש בגליים המונחים על הריצפה).
- ★ מיכל ריק ישמן במלה "ריק", שתיכתב עליו בגין.
- ★ מיכלים ריקים יאוחסנו בנפרד ממיכלים מלאים.

שסתומים

שסתומי המיכלים הם החלק הרגינש שליהם. תקן ישראלי מס' 637 "גלאילים לגזים: שסתומים" מגדיר את מבנה השסתומים, את החומריים מהם הם עשויים ואת התאמתם לסוגי הגזים השונים.

יש להקפיד על שמירת השסתומים מפני מכות, מגע עם חומרים מזוקקים או מערכת חשמל. כל אירוע שיש הפסקה ארוכה בשימוש בגז שבמיכל, יש להפסיק ממנו את הוויסת ולהציג את הקיפה, וזאת על מנת להבטיח את שלמותה שלהם. מיכל שאיןו מוצב אנכית מסכן את שסתומו והצבה כזו אסורה.

וסטי לחץ

הויאל ולחץ הגזים שבמיכלים עולה על הלוחץ הדרוש לעבודות הריתוך והחיתוך יש להרכיב על המיכלים וסטי לחץ, שבאמצעותם מתאימים את לחץ הגז לחץ הנדרש בריתוך. במרבית המקרים משתמשים בוסטי לחץ שמורכב עליהם מד-ספיקה, המראה כמו ליטרים נז זורמים דרכו, כיוון שהספקה היא במידה נתנת נתוני הריתוך.

לפני טיפול או שינוי של מיכל גז יש להסיר מעליו את הויסת. אין להרים את המיכל תוך אחיזה מושת, כי אין הוא בנוי לכך וקיימת סכנה שיישבר והמיכל ייפול על רגליו של המרים.

בעת התנודות גז פחמן דו-חמצני מתחן הנוזל שבמיכל, חל בו תהליך של קירור, כולל סיבובם הקרובה, לרבות וסת הגז. הסימן האופייני למסבב זה הוא הופעת טיפות מי עיבוי על וסת הגז. מסיבה זו יש ללחם את הגז לפני כניסה כניסתו לוסת או את הוסת כולה; ואמנם קיימים ווטטי² המכנים גוף חיים חשמלי. גופים אלה פועלים במתוח 220 וולט ישירות מהרשת, או דרך הרתכת, ומובן שמתוך זה מהויה סיכון.

יש להתייחס אל המחמס כאל כל התקן חשמלי המחויב ישירות לרשת, ובמיוחד יש להקפיד על כך שיוארק היטב. הטיפול בו יעשה רק על-ידי חשמלאי מורשה ורק לאחר ניתוקו מרשת החשמל.

צינורות ומצמדות

הגז מוביל מושת הגז בזרונוק נMISS ישירות אל שתותם הגז, הממוקם ברתכת והמופעל באופן אוטומטי בעזרת המתג הקבוע בידיית הריתוך.

התקן הישראלי 147 "זרונקי גומי לריתוך", קבוע שצבעו של זרונוק לא אינרכטי יהיה שחור. התקן קבוע גם את מבנהו, מידותיו, חוץקו, במידותו בלחיצים, הידבקותן של שכבותיו, התבלותו והטלחותו של זרונוק. כן קבוע התקן את השיטות השונות לבחינת כל הנתונים הללו.

כדי להצמיד את זרונוק אל הוסת שעיל מיכל הגז ואל השסתום שברתכת, יש להשתמש במצמדות מתאימות, קבועות או בעלות בורג ולהקפיד על הידוק נכון.