

דף מידע טכני

אחסון וטיפול באופני השחזה

בחירת אופני השחזה

לבחירת אופן השחזה המתאים לעבודה המתוכננת יש חשיבות קריטית בנושא הבטיחות. השימוש באופני השחזה בעבודות שהוא איננו מיועד עבורן עלול להיות מסוכן. חוברות המידע של יצרני אופני השחזה והמכונות כוללות מידע טכני לגבי השימוש הנכון באופני השחזה.

טיפול

- כל אופני השחזה הם מוצרים שבירים.
- טפלו באופני השחזה בזהירות. מינעו נפילות וחבטות.
- כאשר לא ניתן לשאת אופני השחזה - גלגלו אותם על גבי מישטח רך.
- את אופני השחזה יש להעביר ממקום למקום בתוך אריזות (קופסאות, ארגזים), שתתמוכנה באופן.
- אל תניחו ציוד ופריטים אחרים, כמו כלי עבודה על אופני השחזה.

אחסון

- אחסנו את אופני השחזה במאונך, במדפים או בתיבות עם מחיצות חלוקה - לסוגים שונים של אופנים.
- אופנים שטוחים וצרים - הניחו בתוך "עריסה" מתאימה או באריזה עם מעצור, למניעת גלגול.
- אופני השחזה דקים יש לאחסן בשכיבה.
- אופני השחזה גליליים, גביעיים וקוניים - מניחים או עורמים על צידם השטוח, על גבי חומר ריפוד (לדוגמה: לוח קרטון).
- אסור** לאחסן אופני השחזה במקומות שבהם קיימת טמפרטורה גבוהה, במקומות הבאים במגע עם שמן או לחות, או במגירות יחד עם כלי עבודה בתפוזרת.


כדי למנוע פגיעות, פציעות ונזק לציוד, מלאו אחר הוראות הבטיחות הבאות:

סימון אופני השחזה

השתמשו רק באופני השחזה אשר יש עליהם סימן של סוג האופן ומהירות הסיבוב המותרת שלו בסל"ד.

ביקורת

עם קבלת אופני השחזה - בחנו אם קיימים עליהם סימני נזק. השתמשו בשיטת "בדיקת צליל" לבדיקת אופני השחזה. שיטת "בדיקת צליל" איננה מתאימה לאופני השחזה בקטרים קטנים מ- 10 ס"מ.

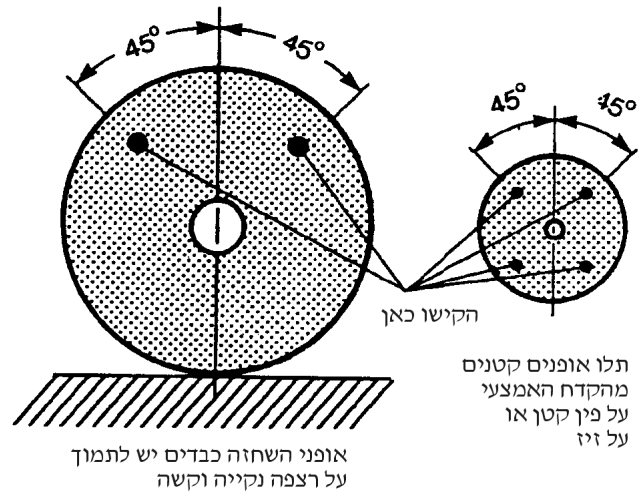

"בדיקת צליל": הקישו על האופנים בעדינות באמצעות כלי שאינו מתכתי, כמו ידית פלסטיק של מברג או פטיש עץ. בעת ההקשה, הצליל צריך להישמע צלול וחד. פיסלו כל אופן השחזה אשר צליל ההקשה עליו נשמע עמום.