



## דף מידע טכני


### ריתוך וחיתוך בהבאת אצטילן - אחסון מיכליים (גלאילים)

#### רישימת תיוג

- **הגדריו אזורי אחסון.** תלו שלטים האוסרים על העישון באזוריים אלה.
- **אחסנו את כל המיכליים והחיבוריהם במקומות שבהם לא יוכל להזדהם משמן או מגרייז.**
- **העמידו את מיכלי האצטילן - מלאים וריקים - כigham זוקופים, כך שלא יפלו.**
- **ודאו שכל המיכליים המספקים לכם מסומנים בבירור. אם לא - סרבו לקבל את המשלוח.**
- **אחסנו בנפרד מיכליים ריקים ומלאים, כדי למנוע מילוי חלקיקי, מקריים, של מיכל עקב הזנה חזרת.**
- **סיגרו שסתומים של מיכליים ריקים. התקינו מכסי הגנה. סמנו את המיכליים הריקים. החזירו מיכליים ריקים לשפק, ללא דיחוי.**
- **הגנו על המיכליים ממזג אוויר קיצוני כמו טמפרטורות נמוכות מאוד (קפיאה) ו/או קרינה ישירה שלשמש.**
- **הימנעו מהנחת מיכליים במקומות שבהם הם עלולים להפוך חלק ממעגל חשמלי ולגרום לשריפה ע"י יצירת קשת חשמלית.**
- **אחסנו מיכליים הרחק מעליות, מדרגות, פתחים ומעברים.**

אחסנו חמוץ ואצטילן בנפרד, למרחק של 6 מ' לפחות בין סוג גז אחד לשני, או הפרידו ביניהם באמצעות קיר בגובה 1.5 מ', בניו מחומר חסין-אש.


אחסנו בחוץ, על משטח חסין-אש. כאשר חייבם לאחסן בתוך מבנה - הקפידו שהחלל יהיה מאורר היטב.

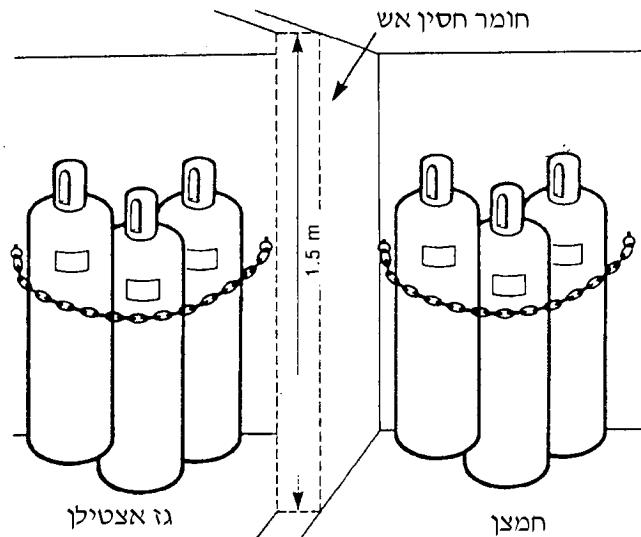

הציבו את המיכליים הרחק מראש גליה (כולל מבורי ריתוך וחיתוך), קשותות חשמליות, סיגי מתכת, נתיכים (חוטי הלחמה), ניצצות ומרקנים.

חסיפה לשמש לפרקי זמן ארוכים, עלולה לגרום לעליית לחץ מסווגת במיכל. מיכלי הגז אינם בנויים לטמפרטורות גבוהות (רצוי פחתות מ- $50^{\circ}\text{C}$ ).

שמרו על מרחק של 6 מ', לפחות, בין המיכליים לחומרים מותלקחים, כמו צבע, שמן וממיסים.

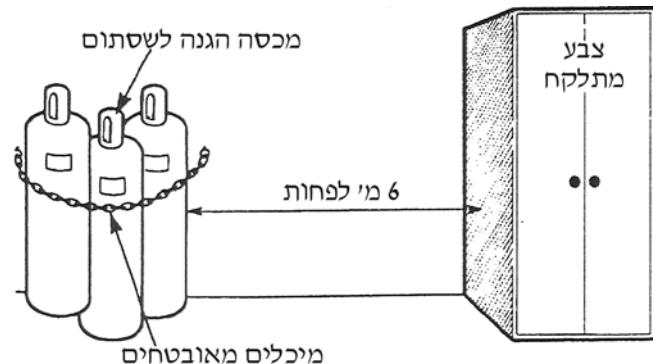



## ריתוך וחיתוך בהבאת אצטילן - טיפול במיכלים

### רישימת תיוג

**עשוו:**


- **טפו** בכל מיכל כאילו הוא מלא.
- **הגנו** על המיכלים מפני נזקים אשר עלולים להיגרם להם.
- **חברו** את המיכלים לתומך יציב, כדי לאבטוח אותם.
- **הדקו**, באופן ידני, את מיצסי ההגנה של השסתומים.
- **טלטו** את המיכלים רק כשהמיכסים מורכבים עליהם.
- **שנעו** מיכלים כשהם במצב זקורף, קשורים כהלה לרכב או לעגלת ייעודית.

### אל תעשו

- **אל תפגעו** במיכל בקשת חשמלית.
- **אל תעבירו** גז מMICEL אחד לאחר.
- **אל תשתמשו** במתלה או באלקטרומגנטי לשינוי מיכלים.
- **אל תתייחסו** לאצטילן כ"גז" ולהמצן כאל "אויר". הקפידו להשתמש בשם הנכון.
- **אל תריםו** מיכלים באמצעות מיצסי המגן שלהם.
- **אל תשתמשו** במיכלים כאמצעי לתמייכה.
- **אל תפלו** מיכלים - הם עלולים להתפוצץ, והשסתומים עלולים להישבר או להינזק.
- **אל תניחו** מיכל אצטילן על צידו.
- **אל תסמכו** רק על צבע המיכל. בנוסף - בידקו את הרשותם עלייו ועל התווית.


טיפול במיכליםחייב להיות בידים נקיים ולבגדים נקיים מגריז, שמן וחול. כך ניתן למנוע החלקה וחידרת מזהמים. לפתח יציאת הגז ואו לשיטות.

אחסנו והובילו את המיכלים בעגלות ייעודיות. כאשר לא משתמשים בהם להובלת מיכלים - נתקו את סתמי המיכלים והתקינו מיכסים להגנה על השסתומים. גירהה או משיכה של מיכל עלולות לגרום לו נזק. גללו את המיכלים על שולי הבסיס.

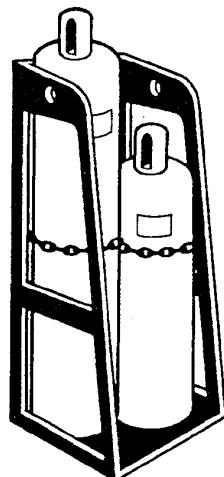

כאשר משנעים מיכלים באמצעות עגורן – קישרו את המיכלים ביריסה מתאימה, או בעגלת ייעודית, והרכיבו מיצסי ההגנה על השסתומים.

תליית מיכל על מתלי שרשרת או כבל מתכת עלולה לגרום להחליקת המיכל. גם מיכלים מצופים בגומי עלולים להחליק.

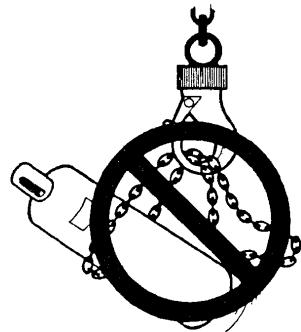

לפני שימוש במיכל אצטילן שהונח, בטעות, על צידו - העמידו אותו במצב זקורף למשך שעה אחת לפחות.

כאשר מיכלים קופאים על הקרקע - אל תנסו לשחרר אותם בכוח. השתמשו במים חמימים (לא רותחים) להמסת הקרקע ומשכו אותו ידנית.



## דף מידע טכני

### ריתוך וחיטוך בהבאת אצטילן - הכנות המיכליים לעובדה

#### רשימת תיוג

##### עשוי:


- **שיםרו** שהמיכליים יהיו תמיד במצב זקוּף - בתוך עגלה, או באמצעות תומך חזק.
- לפני השימוש - **בידקו** סימני נזק בצינורות. אבטחו את החיבורים באמצעות מהדקים. בידקו באופן קבוע את החיבורים ואת שסתומי המיכל האל-חזר.
- בעת פתיחה שסתום היציאה של המיכל - **עימדו** באחד מצידיו של הווסת ולא מולו. פיתחו את שסתומי המיכל באיטהות.
- **פיתחו** את שסתומי המיכל רק באמצעות מפתח מתאים או גלגל ייודי המורכב על השסתום. אל תפעלו כוח רב מדי לפתיחה ולסגירה של שסתום המיכל.
- **בחזו** בראש ריתוך/מערבֵל נכוונים, ובקצה/פייה חיתוך מתחום התרשימים המסופקים על ידי היצנן. הבריגו אותם היטב לתוכן המבער.
- **השתמשו** בציפויי שולחן העשויים מלבנים חסינים או מלחות פלדה. לבנים רגילים עלולים להתפרק או להתפוצץ כתוצאה מהחום. הרחיקו מhalbבות בטון ומתכת חמה.
- **השאירו** את מפתח השסתום על מיכל האצטילן כשההשסתום פתוח. הדבר מאפשר סגירת חירום של מיכל הגז.

#### אל תעשו:

- **אל תחברו** צינור ארוך יותר מהדרוש. שימרו שהצינור לא "יישבר" ולא יסתבך.
- **אל תבצעו** תיקון כלשהו בצינור דולף.
- **הקפידו** שלא יימצא שמן או גרייז על ציוד לריתוך ולhitוך. הימצאות שמן וגריז עלולה לגרום להתקלחות.
- **אל תשתמשו** בכפפות עבודה ספוגות או מוכתמות בשmun בעת הטיפול במיכלי החמצן.

#### חיבור הציוד

1. לשסתומים ולהיבורים של מיכלי חמוץ יש תבריגים ימנניים. לשסתומים ולהיבורים של מיכלי האצטילן יש תבריגים שמאליים.
2. פיתחו פתיחה חטופה את ברזי המיכליים (חוץ ממיכלי גז מימן) וסיגרו אותם מיד. פעולה זו גורמת להעפת אבק וחול אשר עלולים לחטוף את זרימת הגז ואו לגרום נזק לוווסת.
3. חקרו את סטי האצטילן והחמצן למיכליים שלהם. הדקו את האומס בפתח מתאים. אין לבדוק בכוח חיבורים שאינם תקינים.
4. התקינו שסתומי אל-חזר ובולמי להבה על קצוות צינורות המבער.
5. חקרו את הצינור הירוק (או הכחול) לווסת החמצן, ואת הצינור האדום לווסת האצטילן.
6. חקרו את הצינור הירוק או הכלול של המבער לכניסת החמצן, ואת הצינור האדום לכניסת האצטילן. הדקו את הצינורות ביד, לפני ההידוק בפתח. מפתח עלול לגרום נזק לתבריג לא מוגן.

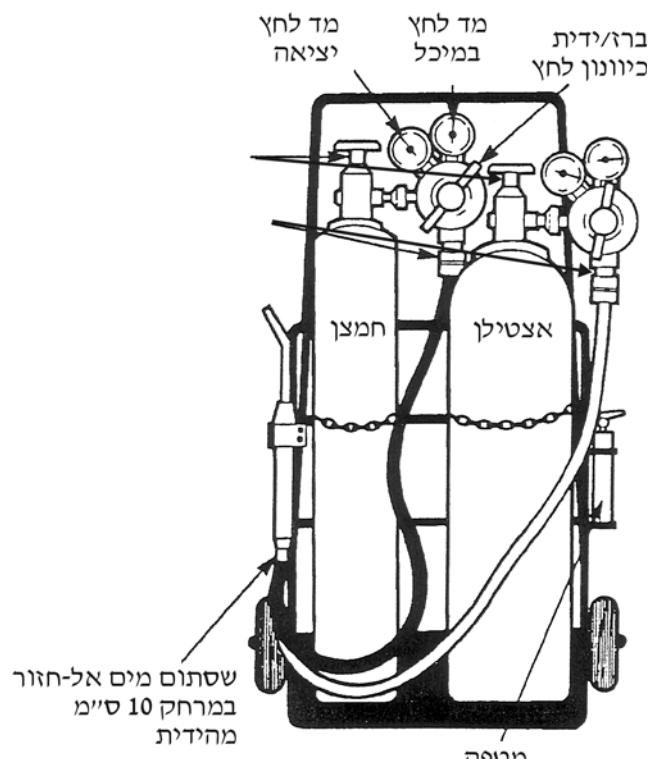



## ריתוך וחיטוך בהבאת אצטילן - הכנת הווסת

### רישימת תיוג

#### עשוי:

- בפתיחה שסתומי המיכל - **עימדו** במרקם, באחד מצידיה של חזית מד הווסת.
- **השairoו** מפתחות בריגים על מיכלים הנמצאים בשימוש, כך שניין יהיה לסגור אותם במהירות.
- **ודאו** שהחיבורים בין הווסטים והמיכל מהודקים.
- **בידקו** את דיקוק מד-לחץ הווסת, לפחות פעמיים בשנה.

ודאו שתבריגفتح כניסה כנישת הווסת מתאים לתבריג שסתום היציאה של המיכל. חבירו את הווסת לשסתום היציאה.


שחררו את ברז/ידית כיוונון הלחץ של הווסת בסיבוב נגד כיוון השעון. פיתחו את קו זרם היציאה, לניקוז הווסת מהגז.

פיתחו מעט את שסתום המיכל כך שמחוג מד-לחץ במיכל יניע באטיות מעלה. במיכל החמצן - פיתחו את שסתום המיכל במלואו; במיכל האצטילן - סובבו את השסתום רק סיבוב וחצי.

בסיום העבודה, סיגרו את שסתום המיכל ופיתחו את שסתום המבער לפניו שחרור בורג כיוונון הלחץ.

### אל תעשה:

- **אל תשתמשו** במפתחות צינורות או בפליליים לחיבור וסתים למיכלים. השתמשו במפתח במידה המתאימה.
- **אל תפתחו** שסתום של מיכל כל עוד הווסת לא נוקז מהגז, ובורג כיוונון הלחץ של הווסת לא שוחרר במלואו.
- **אל תפשרו** וסת קפוא באמצעות להבה. השתמשו בנים חמים (לא רותחים).
- **אל תחליפו** וסתים לגז מסויים בצד דומה המוצע לשימוש בסוגי גז אחרים.
- **אל תשתמשו** בשמן או גרייז כחומר שימושו לתבריגים. הימצאותם של שמן או גרייז בווסת או בחיבור עלולה לגרום להתקלות.
- **אל תשחררו** את ברז/ידית כיוונון הלחץ כאשר קיים לחץ בциינור ושתום המבער סגור. במצב הזה דיאפרגמות השסתום עלולה להינזק.

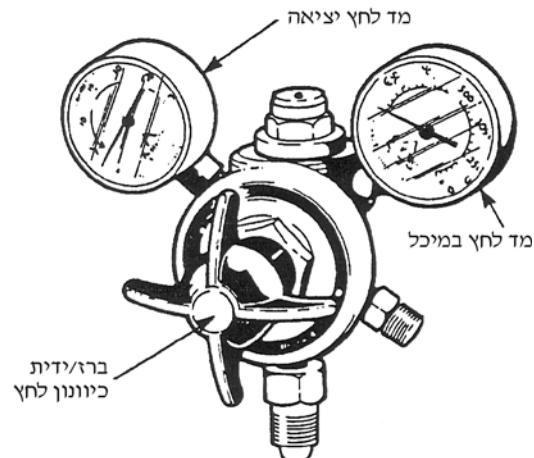

החלפו מיד וסת המראה "זחילה" לכיוון לחץ-יתר. "זחילה" של וסת פירושה: עלייה הדרגתית בלחץ לאחר ששתומי המבער נסגרים.

לביקורת "זחילה" - סיגרו את שסתומי המבער הריתוך/ החיתוך כשהוואסט פתוח, ובידקו אם קיימת עלייה בלחץ המוצע. פועלו בהתאם להוראות ההפעלה של היצרן.



## דף מידע טכני

### רייתוך וחיתוך בלהבת אצטילן - חימום יתר ודיליפות במיכליים

#### חימום יתר של מיכל אצטילן

מיכלי אצטילן עלולים להתחרם בהשפעת להבה חוזרת (backfire) חזקה, או חימום לא צפוי.

למנוע תאונה:

1. **רחקו** את המיכל ממוקור חום.

2. **סיגרו** את שסתום המיכל. נתקו את הוווסט.

3. **רחקו** את כל העובדים מהסביבה.

4. **צרו** קשר עם הספק.

5. **קרוו** את המיכל בהתחזות כמוניות גדלות של מים, כאשרם עומדים מאחוריו קיר הגנה.

6. **כאשר** הגז ניצת עקב פתיחת התקן הבטיחות של השסתום - קררו אותו במים. **אל תנסו** לcabot את הלחות. אם הגז לא ניצת - הרחקו את כל מקורות החצנה מהאזור בצורה בטוחה.

7. **עשו הפסיקות** במהלך פעולות הקירור.

8. **בידקו** את המיכל - האם הדפנות מתiyeshות או נשארות רטובות גם לאחר הפסקת התזוזת המים.

9. אם המיכל רטוב לאחר הפסקת התזוזת המים - העבירו אותו למקום פתוח.

10. פיתחו את השסתום והמשיכו לקרוא את המיכל במים עד שהמיכל מתרוקן לחלוון.

#### دلיפות

בבדיקה באופן קבוע דליפות גז בשסתומי המיכליים, הווסתים והיבורי המבער, באמצעות ציוד המועדר לכך.

הציגו את המיכליים הריקים לספק כאשר מיכסי ההגנה של השסתומים מורכבים במקומות. אל תחזירו מיכליים דולפים מבלי לדוח על התקלה.

כאשר קיימת דליפה סביב קנה השסתום - **סיגרו** את המיכל.

דליפה בשסתום המיכל ניתן להפסיק זמנית על ידי חיבור הוווסט.

כאשר לא ניתן להפסיק את הדליפה - **הוציאו** החוצה את המיכל הדולף, והרחקו אותו ממקורות הצתה. סמןו את המיכל בצורה ברורה. צלצלו אל הספק ונחגו על פי הוראותיו.


הציגו על המיכליים סימון אזהרה האוסר להתקרוב אליהם, עם סיגריה בוערת או מקור הצתה אחר, למרחק קטן מ-6 מ'.

**פיתחו** מעט את שסתום המיכל ואפשרו לגז להשתחרר אליו.




## ריתוך וחיטוך בהבאת אצטילן - בדיקת דליפה


### בדיקות דליפות

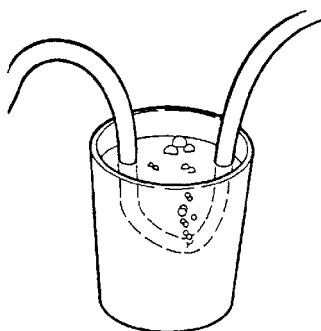

כאשר מזוהה לחץ בתוך הצינורות כאשר שסתומי המבער סגורים - הכניסו את הצינור ואת קצה המבער לתוך מים. איתור דליפות יעשה בעזרתו מי סבון (סבון לא שמן) או תמיסה ייעודית גורמות ליצירת דליפות.

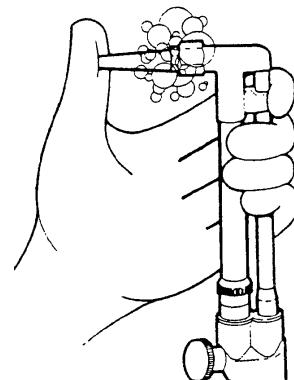

דליפות סיבוב חיבורים גורמות לייצור בועות במהלך ריסוס חומר במהלך דליפות.

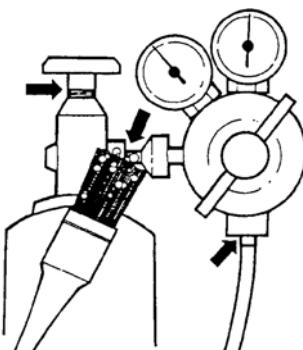

בידקו דליפות בחיבורו המיכל והווסת נקודות המסומנות באירור בחצים:

### בדיקה חיבורו החמצן

- .1 וDAO ששתותם החמצן סגור.
- .2 סובבו את ברז/ידית כיוונו הלחץ بواسת החמצן למצב לחץ עבודה רגיל.
- .3 עימדו מהצד. ופיתחו באיטיות את שסתום מיכל החמצן. בידקו האם הלחץ במד תכלית המיכל עולה בהדרגה. פתיחה פתאומית של שסתום המיכל עלולה להסביר נזק לווסת ולגרום לשרפפה.
- .4 קיבעו את הלחץ بواسת, על פי המלצותיו של הספק.
- .5 בידקו את הווסת כדי לראות האם קיימת עלייה (זחילה) המהוות במד לחץ הייצאה. כאשר המהווג "זוחל" - סיגרו את שסתום המיכל. ובידקו האם ישנה ירידת לחץ במדיו הווסת. כל ירידת לחץ מעידה על דליפה בין שסתום המיכל ושסתום המבער.
- .6 בידקו האם קיימות דליפות בראש המיכל.
- .7 כאשר כל הדליפות תוקנו - פיתחו מחדש, באיטיות, את שסתום המיכל.

### בדיקה חיבורו האצטילן

חיזרו על שלבים 1-7 (בשלב 2 טיפול بواسת האצטילן).  
קבעו את ברז כיוונו הלחץ על וסת הלחץ של האצטילן עד למצב יצירת לחץ של 10 psi (69kPa).




## דף מידע טכני



### ריתוך וחיטוך בהבאת אצטילן - הדלקת המבער

#### הצתה

1. סובבו לפתיחה את שסתום האצטילן במבער כ-1/4 סיבוב. אל תפתחו את שסתומי האצטילן והחמצן בו-זמנית. ודאו שהמבער אינו מכונן לאדם כלשהו, למכיל או לחומר מטלך.
2. היצתו מיד את הגז בפיית המבער באמצעות מצת ניצוץ או מבער עזר קטן. אל תדליךו את הגז בגפרורים, במתכת לוחטות או ברוכנת חשמלית.

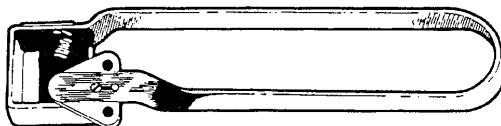

הגבירו את זרם הגז עד שהלהבה תפסיק לעשן.

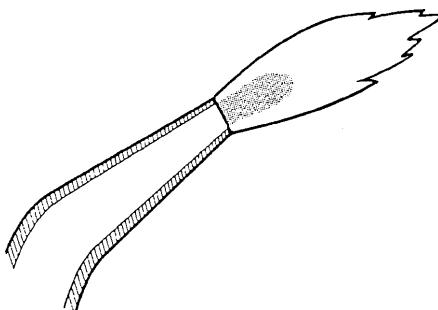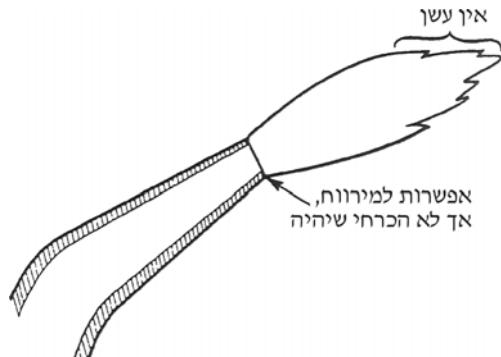

3. פיתחו את שסתום החמצן במבער, וכווננו את הלבה לעוצמה הדורישה לתהילה.
4. בידקו את הוווסט, קיבעו את הלחץ וכווננו אותו כסדרש.
5. כאשר הלבה המכוננת בהתאם להמלצות הייצור אך היא ארוכה מדי (חמה) או קצרה מדי (קרה) לביצוע העבודה - שנו את קוטר חריר הייציאה.
6. פיתחו את שסתום החמצן במבער, וכווננו את הלבה לעוצמה הדורישה לתהילה.

השתמשו במבער כפי שמצוין בהוראות הייצור. תחליך השימוש במבער אחד לא תמיד בטוח עבור אחר.

#### קביעת הלחץ

1. פיתחו את שסתום מיכל החמצן באיטיות, עד הסוף.
2. פיתחו את שסתום מיכל האצטילן כ-3/4 סיבוב, ולא יותר מסיבוב וחצי.
3. לריתוך - פיתחו את שסתום החמצן במבער, סובבו את ברז/ידית כיוונו הלחץ بواسת החמצן עד לקבלת הלחץ הרצוי, וסיגרו את שסתום החמצן במבער.
4. לכיתוך - כווננו את הלחץ וסתן החמצן כאשר שסתום החמצן במבער ושסתום החמצן פתוחים.
5. סובבו את שסתום האצטילן במבער 1/4 סיבוב. כווננו את הגז ללחץ עבורה (קביעת הלחצים בהתאם להמלצות הייצור). קיבעו לחץ גז נמוך ככל האפשר.

#### טיהור

הטיהור מסלך מהצינורות תערובות גזים אשר עלולות לגרום להבקז חזיר (flashback) בעת הדלקת המבער.

1. אל תטהרו ציוד במקומות סגורים או קרוב למקור הצתה כלשהו.
2. לטיהור - פיתחו וסיגרו כל שסתום במבער, לפי סדר, במשך זמן של שנייה אחת עבורה כל 3 מי' צינור.
3. טהרו צינורות לפני השימוש ולאחר כל כיבוי של המבער שנעשה בו שימוש במשך יותר מחצי שעה.



## ריתוך וחיתוך בהבאת אצטילן - כיבוי המבער

### רישימת תיוג

#### עשוי:

- כאשר מחליפים מבקרים - הפסיקו את אספקת הגז بواسטים. אל תקפלו את הצינור.
- עם סיום העבודה - סיירו את שטחומי המיכל. לפני העברת המיכלים למקום האחסון שלהם - הרכיבו את מכיסי ההגנה על השסתומים ושחררו את הלוח بواسטים.
- סמנו קטעים שהעבודה עלייהם הסתיימה במילה: "חס" הנרשמת בגין על החלק המעובד.

#### אל עשו:

- אל תניחו מידכם מבער שהשסתומים שלו לא נסגרו עד הסוף.
- אל תיתלו מבקרים על הווסת או על ציוד אחר אשר יכול לבוא ב מגע עם צדי המיכל. במצב כזה המיכל עלול להתחמס כאשר הלהבה לא כבתה למגרי או במקרה שմבער דולף ניצת.
- אל תשאירו לחץ של גז בתוך הצינורות. הפסיקו תמייד את האספקה מהמיכל, נקזו את הצינורות ונתקו את הווסת כאשר הצינורות פתוחים. לאחר מכן יש לכרוך את הצינורות ולתלו אותם על הגליל מבלי ליצור בהם לולאות.
- אל תציגו מחדש מבקרים שכבו באמצעות מתקנת להטთ. שיטת החצנה הזאת עלולה להיות מסוכנת במקרים שבהם הגזים אינם ניצנים מיד.

### כיבוי המבער

1. להפסיקות זמניות בעבודה - סיירו את שסתום הגז במבער ולאחר מכן סיירו את שסתום החמצן (בידקו בהמלצות היצרן. יצרנים מסוימים ממליצים על סגירת שסתום החמצן תחילת).
2. במקרה של להבה חוזרת (backfire) או הבזק חזיר (flashback), סיירו תחילת את שסתום החמצן. הדבר מפסיק את אספקת החמצן להבה הפנימית.

### סגירה

1. כבו את המבער כמותואר לעיל.
2. סיירו את שסתום מיכל הגז ולאחר מכן את שסתום מיכל החמצן.
3. נקזו את צינור הגז באמצעות פתיחת שסתום הגז במבער. כאשר שני המחוגים של מדי הלוח מגיעים ל-"0" - סיירו את שסתום הגז במבער.
4. נקזו את צינור החמצן באמצעות פתיחת שסתום החמצן במבער. תנו ל-2 מחוגי המדים להגיע ל"0", ואז סיירו את שסתום החמצן במבער.
5. לסגירה - סובבו את ברז/ידית כיונון הלוח בוסת עד שתרגישו את מתח הקפיץ.
6. בעת אפשר לנתק את הווסטים והמבערים. אם הניתוק בוצע לאחר הפסקה זמנית בעבודה - יש לתלות את המבער ואת הצינורות כדי למנוע נזק.



## דף מידע טכני

## רייטוך וחיתוך בהבהת אצטילן - תקלות בהפעלה

**הbezקים חוזרים** (flashbacks) נוצרים כאשר להבה חוזרת דרכו המבער לתוך הצינורות והווסטים, כתוצאה מהנסיבות חמצן וגז באוטו צינור אספפה. הbezקים החוזרים גורמים נזק לצד. הבזק חזק או מסטר bezkins קטנים הופכים את הצד ללא בטיחות.


במהלך הריתוך או החיתוך עלולות להתרחש "התפוצצות" קטנות הנקראות "להבה חוזרת" (backfire) ו"bazek חוזר" (flashback) הסיבות השכיחות לתופעות הן:

- פיות המבער סטומה או מוחזקת קרוב מדי למכתה המעובדת.
- הלחצים עבור פית החיתוך/קצת המבער גבוהים מדי, וגז בלחץ גבוה זורם לתוך צינור הלחץ התחתון.
- דליה מוסת, מצינור, או מחייב גורמת לירידת לחץ בצינור. נוצרת הזנה חוזרת של גז לתוך הצינור.
- שסתומים דולפים אפשרים לעורבות הגז לחדרם דרך כאשר הצד אין בשימוש.
- הצתה כאשר שני שסתומי המבער אמנים פתוחים אך מיכל אחד סגור.
- כאשר מיכל החמצן מתפרק, הגז עלול להיות מזון בחזרה לתוך הווסת וצינור החמצן. אם אותו וסת מותקן על מיכל חמצן חדש, ושתותם המיכל נפתח מהר מדי - הלחץ עלול להעלות את טמפרטורת תערובת הגז לרמה שתגרום להצתה.

**להבה חוזרת** (backfire) - חוזרת של להבה לתוך המבער תוך פליטת קולות נפץ. להבה תכבה או תוכת מחדש בפייה.

## מה עושים:

1. סוגרים את שסתום החמצן במבער.
2. סוגרים את שסתום הגז במבער.
3. בודקים את הלחצים במיכל/מיכלים.
4. בודקים את הווסת ומכוונים אותה.
5. מקררים את המבער ומנקים את הפיה/קצת המבער.
6. מציתים מחדש כאשר זרימת הגז מתיצבת.

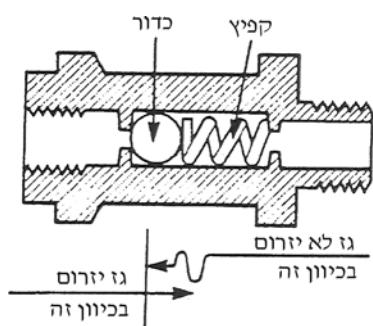

לכן עדיף להשתמש במחסום הבזק חזר ("בולם להבה").

**מחסום הבזק חזר** ("בולם להבה") - התקן המועד למניעת זרימה חוזרת של גז ולעזור את להבת ההבקוק החזר. המחסום מונע מההבזק החזר להגיע לווסת ולמיכל.

בין המבער והצינורות - התקינו מחסומי הבזק חזר קטנים; ביציאות הווסת - התקינו יחידות גדולות. הקפידו על תחזוקה קבועה להבטחת ביצוע נאות.

השימוש במחסומי הבזק חזר אינו מקטין את הצורך במעקב אחר מALLECI פוליה בטוחים.



## ריצוף חשמלי - תחזוקה ובדיקה

### רתכים

- בידקו בכל יום את כל החיבורים החיצוניים. דוחחו על מחזקיי אלקטרוזות ואקדחים פגומים, בידוד לקי, חימום יתר או חשד לפגמים.
- וDAO שכל החיבורים מהודקים וששתחי המגע נקיים.
- בידקו אם קיימים נזקים בכבל הריצוף.
- דוחחו על דליפות דלק בצד מונע, נקו את הדליפות והקיפו על אייורורו נאות לסליק של גזוי הפליטה.
- מינעו דליפות דלק בעת מילוי מיכלים (נקו את הדליפות).


• וDAO שצמוד הריצוף יכול לספק את המתוח החשמלי הדרוש והוא מוארך. רק חשמלאים מורשים רשאים להתקין ולתקן ציוד חשמלי.

• להגנה בפני עומס יתר - התקינו נתיכים או מפסיקי מעגלים חשמליים (מא"זים) בגודל מתאים. ההתקנים הללו חייבים להתאים למתח ולזרם החשמל של הציוד שבו משתמשים.

• מכוו את מחברי המתוח בתוך מסחה הרתכת. וDAO שנitin להגיאו למחברי הקצה רק באמצעות כלים ייעודיים.

### בדיקה מחזקיי אלקטרוזה

- בידקו את הציוד כדי לאתר:
- ברגי מתכת משוחררים בתוך המחזיק;
- בידוד שרוף או סדווק החושף את מוליכי החשמל;
- חימום יתר ונזקים בחיבור הcabells.
- קבעו את "cabell האלקטרוזה" וכבל ההארקה לחומר המעובד, באמצעות התקן המתאים לסוג הקabel: אוזן cabel, מלחתת "תנין" להארקה, או בורג עבור מוליך רצועה קלואה.
- וDAO שמידות cabeli הריצוף מתאימות לעוצמת הזרם המירבית הדרישה לריצוף.

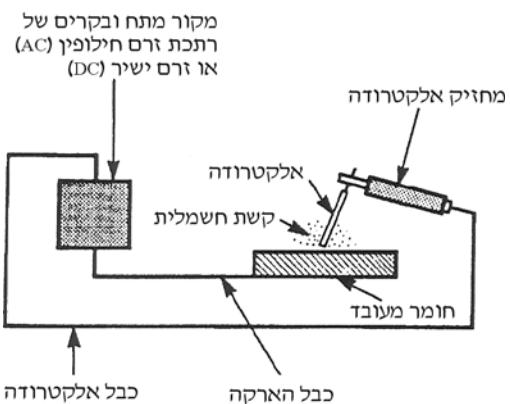

### תחזוקה

- בידקו בקביעות את הציוד והקפידו על רישום הממצאים. בידקו את מיפלט השמן ותכולת הלחות בשנאים המקוריים בשמן.
- מינעו חימום יתר. בידקו באמצעות מד-זרם נייד, לוודא שעומס הזרם אינו גבוה מהמורן עפ"י הוראות היצרן.
- נקו את הציוד עפ"י המלצות היצרן.
- וDAO שערכת הריצוף מאווררת היטב. אם קיימים בה מאוורי קירור פנימיים - וDAO שהם פעולים כנדרש.



## דף מידע טכני

### ריתוך חשמלי - התקנה

- הרכיבו משקפי מגן.

- התקינו מיכסים על התקעים והשකעים כאשר אינם בשימוש.

#### חיבורים וכבלים

- המtag הראשי צריך להימצא בקרבת הצoid, כך שנינו יהיה להפסיק את הספקת החשמל מהירות ובנוחות.

- מקמו את כבלי החשמל הראשיים גבוה ככל האפשר וחברו אותם למכונת הריתוך.

- לפני השימוש בצדוק - פירשו את כבלי הריתוך, בידקו, לכל אורכם, לאיתור נזקים בבדיקה כבלי הריתוך ומוליכים חשופים בכבלים החשמל.

- וודאו שכבל הריתוך הוא בעובי ובאורך המתאימים להובלת הזרם הדורש. ככל שהcabbel במעגל הריתוך ארוך יותר - הוא עלול להתחמס מעבר לרצוי. לכן, בישומים מסוימים יתכן שהיא צריכה להיות כבבל עבה יותר.

- החליפו כל כבל ריתוך שנעשה בו איחוי או תיקון במרקח של עד 3 מ' ממחזיק האלקטרודה.

- בריתוך עם גז אינרגטי למתקנת (MIG), או גז אינרגטי טונגסטן (TIG) - וודאו שאין דיליפות גז בцинורות.

- בידקו בקביעות את הצoid לאייתור חיבורים משוחררים או חלודים, נזקים בכבלים, ו/או תופסנים מלוליכים או פגומים של מחזיקי האלקטרודה ומלוחצות ההארקה.

- חוברו את הצoid לשנאי או לגנרטור באמצעות תקנים או מחברים מתאימים.

- אל תשמשו בברגים לקיוב מוליכים קלועים (גמיישים). הם משתמשים בדרך כלל.



#### ציוד המונע באמצעות מנוע

- מקמו את הצoid על בסיס ישר ומוגן בפנימים. קיבעו את הגלגלים היטב כדי למנוע תזוזה. לצורך שגשה בו שימוש בחוץ - ייתכן ותידרש הקמת מחסה זמני.

- וודאו שאין דיליפות ממיכל הדלק, ושמאוחרר המונע מוגן.


- כאשר משתמשים בצדוק המקום סגור - נתבו את גזי הפליטה של המונע החוצה.

#### הארקה

- התקינו את ההארקה בהתאם להוראות היצרן.

- וודאו שהילדת הרתכת מוארקט. שימו לב במיזוח למחברי ההארקה.

- אל תאריקו צינורות להובלת גז, צינורות להובלת נזולים מתלקחים או מוליכים חשמליים.

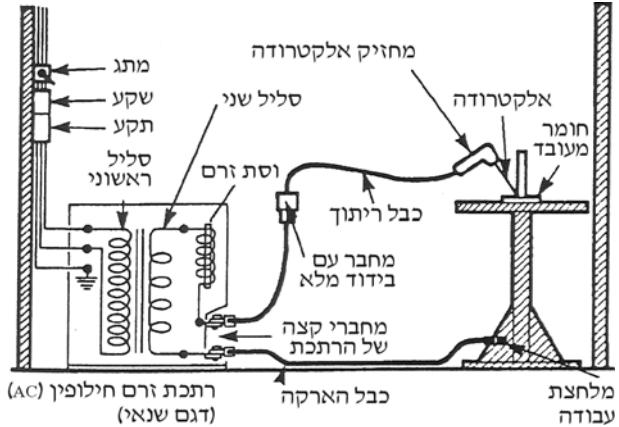

- הקפידו שהתקעים והשקעים המחברים את הרתכת לאספקט החשמל יישארו נקיים ויבשים.

- כבו את המtag הראשי של הרתכת בעת חיבור זרם החשמל או ניתוקו.


- בעת הפעלת המtag הראשי - עימדו במרקח מותקע ושקע החשמל.




## ריתוך חשמלי - ערכית רשימת תיוג

### אל תעשו:

- **אל תחסמו** מעברים. מקמו את הcabלים כך שלא יחסמו מעברים, סולמות קבועים ומדרגות. יש להתקין את cabלי הריתוך בגובה, או לכנות אותם כאשר הם פרושים על הרצתפה, כדי שלא יהו סכנה לhitקלות ולמעידה.

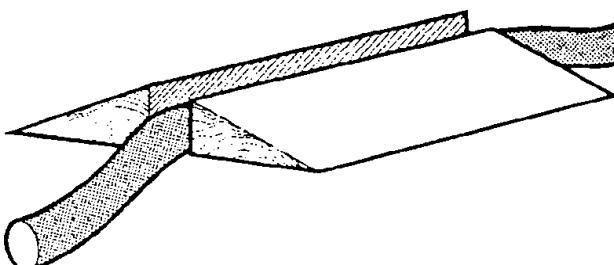


- **אל תמקמו** ציוד ריתוך בקרבת עגורנים עילאים או מעברים.
- **אל תקשרו** ציוד ריתוך לשירות, למנופים או לכבל מעליות.
- **אל תציבו** את בסיס הציוד בתוך מים. יבשו ביסודות את השטח ובדקו את המכוונה לפני השימוש.
- **אל תעבירו** ברתכת עומס יתר ועל תעמיסו על הcabלים זרם מעבר לעומס שעוברו הם מתוכננים.
- **אל תקשרו** צינורות המובילים גז או נזילים מתלקחים לתעלות המוליכות כבלי חשמל.
- **אל תלפפו** כבלי חשמל סביב גופם.
- **אל תאפשרו** לטיפות מים שהתחבבו ולנזילות מים לחדרו בחזרה לתוך המכוונה. התקינו לולאות טפטוף בциינור מי הקירור.

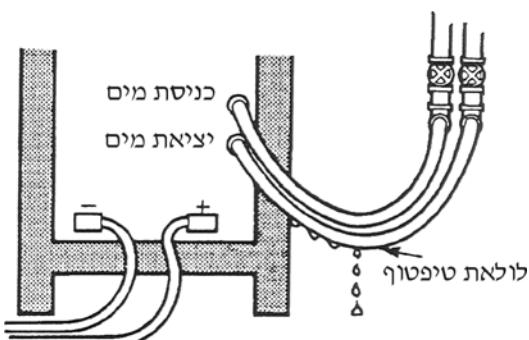

### עשו:

- **מקמו** את cabלי הריתוך הרחק מכבלי מתח ראשיים, למניעת מגע מקרי במתוח גבוה.

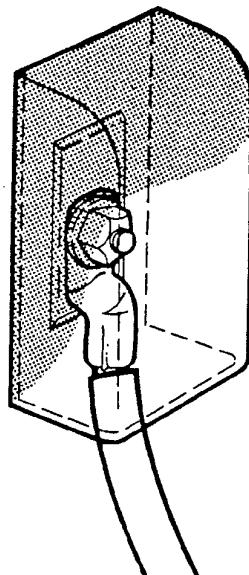

- **כסו** את מחברי הקצה למניעת קצר בעקבות מגע אפשרי בחוץ מתכת.


- **מקמו** את הציוד כך שלא תהיה אליו גישה לאנשים לא מוסמכים.
- **צמצמו** ככל האפשר את חשיפת הרתכת לנזירים מאכלים, גיצים וكمויות גדולות של אבק.
- **מקמו** את מתגי המתח במקום שבו ניתן לנתקם במחירות במצב חירום.
- **השתמשו** רק במלחצת הארקה מתאימה או במחבר קצה מוברג.
- **הציבו** מטפה (לכיבוי אש) בהישג יד.
- **ודאו** שההרתכת מוארקט.



## דף מידע טכני

### ריתוך חשמלי - רשימת תיוג לשימוש בצדוק

- **עימדו** במקום שבו "עשן הריתוך לא יוכל להגיע אל פניכם.
- **הגנו** על עובדים אחרים מפגיעה הקשת החשמלית.
- **לבשו** ביגוד מגן והגנות לעיניים ורגליים.
- **רישמו** בגיר את המילה "חסם" לסייעם לעבודה שהושלמה.
- **פוררו** את הסיגים כך שלא יותזו ווועפו עליהםם. לפני שאתם מפזרם את הסיגים - נקו כל חומר דליק מאזור הסיגים.

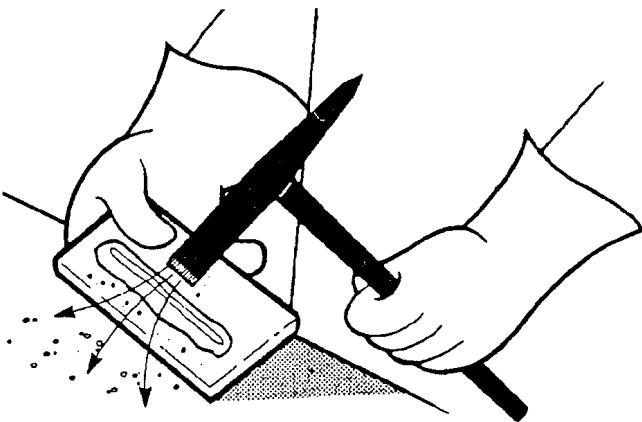

- **עימרו** על עמידה יציבה. שיווי המשקל שלכם עלול להיפגע כמשמעות הריתוך מכסה את פניכם.
- **השתמשו** בחפצ' יציב כתמייה לגופכם.
- **החזיקו** את כבל הריתוך בידי אחת כשאתם מרתכים ביד השנייה.
- **אחסנו** את מחזקי האלקטרודה במקום שבו לא יוכל לבוא במגע עם דלקים, דליפות גזים דוחסים וחרק מהישג ידם של עובדים אחרים.

- **בהפסקות** לפרקי זמן בריתוך - **הסיוו** את כל האלקטרודות מהמחזקים ונתנוו את הרתכת ממוקבות המתה. למניעת מגע מקרי עם האלקטרודות - הכניסו את אלקטרודות החוט לתוך מחזקים חיצי אוטומטיים, או חיתכו אותן.


- **השתמשו** באלקטרודה רק עד שאורכה מגע ל-50 מ"מ (ולא פחות מ-38 מ"מ). אלקטרודה קצרה יותר עלולה לגרום נזק لمבוזדי מחזק האלקטרודה, מצב אשר עלול לגרום לkür ולחשmol העובד.

- **הקפידו** שמחזקי האלקטרודה והאלקטרודות יהיו יבשים. במקרה של חשיפה לרטיבות - מים או קיטור - יבשו אותן ביסודות לפני שימוש נוספת.

### אל תעשו:

- **אל תחליפו** אלקטרודות בידים חשופות, או עם כפפות לחות ו/או כאשר אתם עומדים על רצפה רטובה או על גבי משטחים מוארכים.
- **אל תורטו** בקירבת אзорים שבהם מטבח נקיוי מגרייז. הטיפול בגריז גורם לפליית גזים מסוכנים
- **אל תחתכו** ואל **תרתכו** חביות ומיכליים המשמשים לאחסון נזלים לפני שנוקו ביסודות ואווררו היטב. מלאו אחר דרישות תקנות הבטיחות.
- **אל תקרוו** מחזקי אלקטרודות בטבילה במים.
- **אל תפעלו** את מתג הקוטביות כאשר הרתכת החשמלית בפעולה. כבו את הצד לפניה שינוי הקוטביות.

כדי למנוע את נפילתו של האלקטרודה על הרתכים - **מכוו** את המוטות בתוך מיכל.

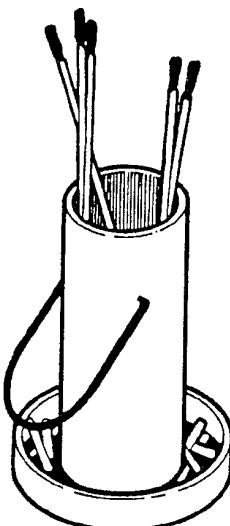



## rietox - ארגונומיה

### תאוריה

- הגנו על הידיים ועל הרגליים מפני חפצים נופלים.
- בקשו עזרה מעמיתים כדי לשנע חפצים כבדים ומגושמים.

### הרמה נכונה

- פשוטו מעט את הרגליים (פרט למקרים שבהם אתם נדרשים לשמור על שיווי המשקל בדרך אחרת).



פעולות הריתוך בגז ובחשמל יוצרות, בדרך כלל, תאורות מקומית טוביה במקום העבודה. כדי לאפשר גישה בטוחה וטיפול נאות בצד נדרשת גם תאורה כללית.

- מיינעו סינור מקורות אוור ו/או כתוצאה מקרינה של קשת הריתוך.
- מיינעו מצבים של ניגודיות גבוהה ברמות התאורה בין אזורי העבודה והركע.

### גווונים

כדי למנוע סינור וכידי להציג רמת תאורה כללית נאותה - בחרו בגון בהיר לאזור הריתוך, בסיום מט חלק. מומלץ שלא לבחור בגוונים כחולים (הימנו מכחול ומטורקי). מומלץ לצבאו צינורות, תעלות ועמודי תמיכה במבנה בגון זהה לרקע, מלבד במקרים שבהם צבע הרכיבים משמש לסימון ולזיהוי.


### תנוחת עבודה

תנוחות היוצרות קשיי לגוף ותנוחות שאין נוחות, מגבירות את העיפות ומחיתות את כושר הריכוז. בזמן הריתוך יש לשמור על יציבה טובה בתנוחה לא מעיפה.

- הציבו פיגומים בגובה נוח. העדיפו עבודה בישיבה.
- מיינעו מעבודה בתנוחה אחת במשך פרקי זמן ארוכים.
- הנימו את החומר המעובד בגובה נמוך מעת מגובה המפרק.
- הקפידו שתנוחות הזורע תהיה בתחום אזורי העבודה.
- כאשר מבצעים עבודה במשך פרקי זמן ארוכים - השתמשו בתמיכה לרגליים.
- הנימו חומרים וכליים במקום קבוע ונוח להגעה.

### הרמה נכונה של גלילי גז גבוהים

- הציבו את הרגל הקדמית לצד הגליל.
- הטו את הגליל לרוחב ירך הרגל האחוריית בדחיפה של ראש הגליל כלפי מטה עם היד האחוריית, כשהheid הקדמית תומכת בחלקו התיכון של הגליל מעט מתחת למרכזו.
- הריםו את תחתית הגליל לגובה הרצוי.
- Ճחו את גוף הגליל קדימה בידי האחוריית.

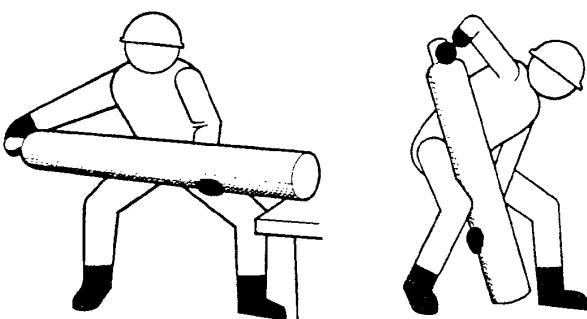



## דף מידע טכני

### ריתוך - איוורור

איוורור מקומי ייעיל יותר מאשר איוורור כללי, מכיוון שהנדפים והגזים נconds מיד עם פלייטתם לאוויר.


- מוקמו את פתחי השאיבה קרוב, ככל שניתן, לאזור הריתוך.
- מוקמו את צינורות הפליטה במקום שבו לא יוכל להזems את האוויר הנקי הנכנס לחדר העבודה.

בתהליך הריתוך משתמשים ממוטות הריתוך, מהمبرירים ומהציפורים שעל המתקת גזים ונדים שונים, אשר נראים לעין כ"עשן" ("עשן הריתוך"), המיתמר מעל אזור הריתוך. ה"עשן" וגזי הריתוך הם חומרים רעלים אשר עלולים לגרום נזקים לבリアות. בידקו את התקנות והתקנים הרלוונטיים כדי שיחיו בידכם פתרונות להגנה על אנשי הצוות. בצעו את הריתוכים במקום פתחה והקיפוו שהרוח תהיה גביה. כאשר עובדים במקום סגור - נדרש פתרונות לאיוורור "מאולץ" (מכני).


הקפידו על האיוורור ועל חלונות פתוחים כדי לסלך את העשן והגאים מאזור הפנים. הרחיקו את הראש מ"עשן הריתוך".

### שאייבה מקומית

#### שולחן עבודה עם שאיבה תחתית

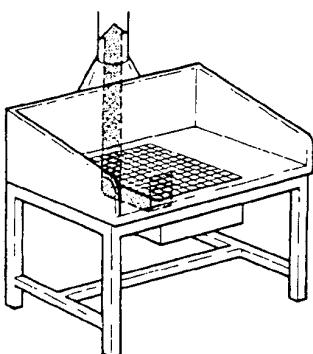


שולחן עבודה עם سورג פתוח על מישטח העבודה. האוויר נשאב כלפי מטה דרך הסורג, לתוך אroitבת פליטה. מהירות האוויר צריכה להיות גבוהה במיוחד כדי ש"עשן הריתוך" מספיק כדי לאפשר איזור העבודה לאISPיק עלות אל אזור הנשימה של הריתוך. איזור העבודה צריך להיות מוגבל מכיוון שיעילות השאיבה יורדת ככל שהאזור גדול יותר.

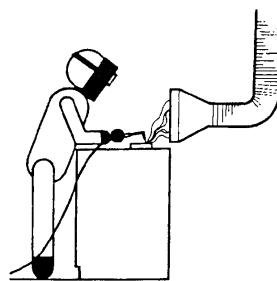


#### צינור יניתה גמייש

שאייבה באמצעות צנרת גמישה המספקת איזור 0.5 מ"שניתה זרימה של 0.5 מ"שניתה לרוחב איזור הריתוך. מוקמו את הצינור קרוב, ככל שניתן, למקום העבודה.

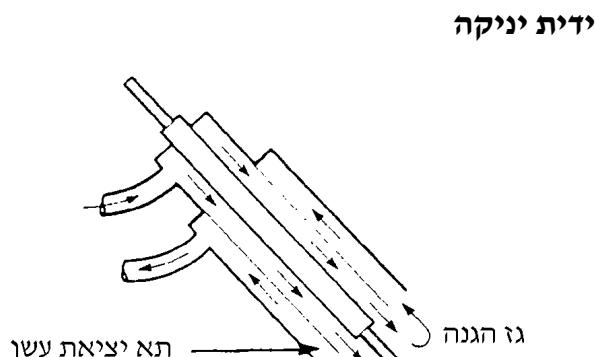

נדפים וגזים סבב איזור הריתוך נשאים לתוך מערכת הפליטה דרך הפתחים בידיית היניקה.

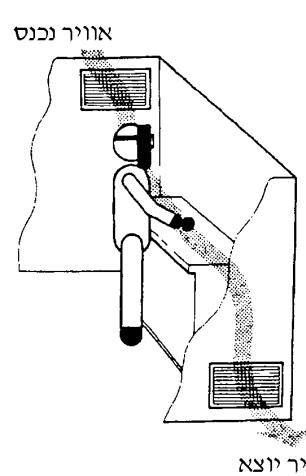

#### תא סגור


מבנה סגור מלמעלה ומשני צדיו של איזור הריתוך, באמצעות קבוע של איזור צח המוזרם מתחת לחיפוי. מהירות זרימת האוויר הנדרשת היא, לפחות, 0.5 מ"שניתה, לרוחב איזור הריתוך.

מוקמו את החומרים והציוד כך ש"עשן הריתוך" יישאב מאזור הנשימה החוצה.




## ריתוך - ביגוד מגן

עור הוא חומר מבזבז טוב. ליבשו כפפות ארוכות מעור או שרוטלי מגן מוחומר דומה, להגנת שורש כף היד והזרוע.

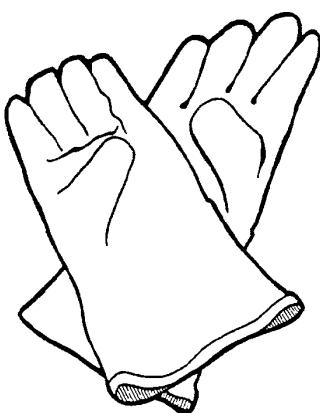

- קפלו את שולי הכפפות/שרוטלי המגן פנימה, כדי למנוע שריפה של התפרים עיי גיצים מועפים, וכוויות מחליקי מותכת לוהטים.
- מומלץ לשימוש בכפפות ללא תפירים עם חיזוקים בין האגדול והאצבע.

LIBSHO SINERIM LLEGNAH UL HAZHAH BBODA BUMIDAH VBIISHVBA.  
LIBODA MACHZU LUMDAT HAUBODA MATAIMIM MEUILI UR VUM SHROOLIM AROCIM VUM ZOARON GBVA.

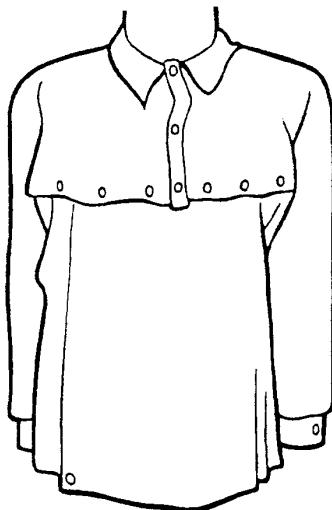

למניעת כוויות בראש - חיבשו מתחת למסיכת הריתוך כובע מוחומר עמיד בפני אש.

למניעת שריפה ולמניעת החלקה - שימרו על בגדים נקיים משמן ומגריז. הקפידו שהביגוד יהיה יבש, כדי למנוע סיכון התחشمלה.

LIBSHO BIGOD MZMER TEHOR AO MCOTNAH SHTOPLAH BICHOMERIM MEUCBI BEURIA. SHROOLI CHOLCOT CRICIMI LHHIOT AROCIM, UM CHFTIM MCOPTRIM. NDRSH ZOARON LLEGNAH UL CZOAR. HSIRU AT CISI CHOLCZA AO CPFTAAT DSHI HACISIM. BGDIM BGUNIM CHAIM MOUNIM HAZORT AOR.

MCNCIM YHIO LLA KIPOLIM BKZOTIHAM, CDI LMNUK KLIYOT GIZIM, VAREOCIM CK SHIKSO AT HALAK HULION SHL MINULIM.

**תקנו** דשים פרומיים, קרעים וחורמים בבדים.  
NELU NULIM GBVOT VSGOROT SHTEIMUNAHD CHIDRAT GIZIM LTOKEN.  
HRUTOM HANUL CRIK LHHIOT HALAK, CDI LMNUK MAGIZIM MLHALCID BATPERIM.



MAGINI HANUL OMAGINI KRSOL CRICIMI LHHIOT SGORIM SBBV HALAK HULION SHL HANUL, CDI LMNUK CHIDRAT GIZIM DRK HPTA HULION SHL MINUL.

**סלקנו** גפרורים ומציתים מהכיסים. GIZIM HNPLIM BMHALK HRITOK ULOLIM LHAGU LKIS VLAHZAT AT HGFRORIM, AO LHMIS CHOR BMZCHIAT FLSSTIK VLGROM LEUBD COVIA CHMORA.




## דף מידע טכני

### ריתוך - הגנה על העיניים והפנים

בחירה דירוג כהות	
דירוג כהות	סוג הפעלה
2	לחימה עם מבער
3 או 4	לחימה קשה (Torch Brazing) richtoux להבה :
4 או 3	פחות 25 מ"מ
5 או 4	עד 150 מ"מ
6 או 5	על 150 מ"מ
5 או 4	richtoux אוטוגני :
6 או 5	פחות 3.2 מ"מ
8 או 6	עד 12.7 מ"מ
10	על 12.7 מ"מ
12	richtoux חשמלי - ריתוך MIG (MIG) :
14	אלקטרוודות עד 4 מ"מ
10	אלקטרוודות עד 2.5 מ"מ
12	אלקטרוודות עד 6.4 מ"מ
14	אלקטרוודות מעל 6.4 מ"מ
10	richtoux חשמלי - טונגסטן (TIG) :
12	פחות 50 אמפר
14	עד 150 אמפר
11	richtoux חשמלי - גז מתקכת (MIG) :
12	עד 60 אמפר
14	עד 250 אמפר
14	עד 500 אמפר
14	richtoux חשמלי - פחם


### מחיצות

- בביצוע ריתוך חשמלי - הציבו פריגוד הגנה כדי למנוע השפעה של הקשת החשמלית על עובדים אחרים.

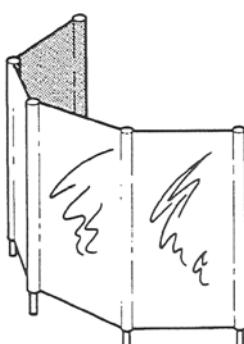

- ודאו שהמחיצות ( הפרוגדים )  
עשויות מחומרים חזקים,  
אטומיים או שקופים למחצה.
- השארו מירוח בגובה עד 50 ס"מ ממילוט הרצפה  
למטרות איזורור.
- הציבו שלטי אזהרה עברו  
על העובדים אחרים.

מסיכת הריתוך כוללת 3 חלקים : עדשה חיצונית, שקופה - מפלסטיק או מזכוכית מחוסמת, מיועדת להגנה על העדשות האמצעיות ; העדשה האמצעית - בגון כהה, מיועדת לסינון קרינה מזיקה ; עדשה פנימית - מפלסטיק שקוף.

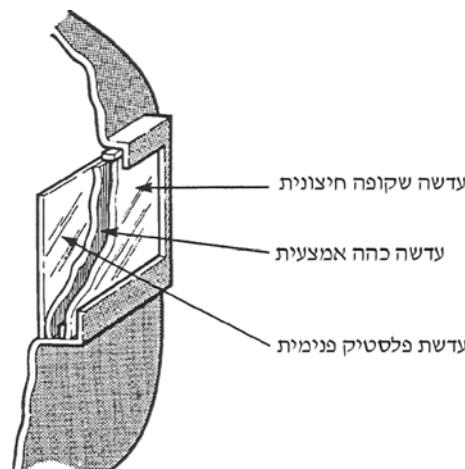

- השתמשו באביזרי האטימה המספקים עם מסיכות הריתוך או במשקפי מגן.
  - חיבשו מסיכות ריתוך לכל סוגי הריתוך החשמלי ו/או חיתוך.
  - שים לב ! השימוש במסכות ריתוך המתכוחות באופן אוטומטי עלול להיות לא נוח לשימוש כאשר יש מס' עמדות עבודה סמוכות.
  - אל תשתמשו במשקפי מגן המיועדות לריתוך נז'
  - בעבודות ריתוך חשמלי.
  - הרכיבו משקפי מגן עם מגיני צד, כל זמן שאתם שוהים בחדר הריתוך, גם כשהאתם חובשים מסיכת ריתוך.
  - החליפו עדשות שרוטות ו/או סדווקות.
  - בעת הסרת סיגי ריתוך - הגנו על העיניים מחלקיקים וסיגים מועפים.
  - אין להשתמש במשקפיים מאולתרים, משקפיים שמש, לוחות פלסטיק שהושחר בפיה או בחומרים אחרים במקומות עדשות ריתוך תקניות.
  - החליפו מסיכות ריתוך רפויות או פגומות. קרינה לא רגאית ומזיקה (אולטרה-סגולת) עלולה לחזור לעיניים.
- עובדים המרכיבים עדשות מגע חיבטים למנוע חידרת אבק ותלקיקים לעיניהם. החלקיקים עלולים להצטרב מתחת לעדשות ולגרום לאי-נוחות רבה ואף לנזק אפשרי לעיניים.